



# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КРОВЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

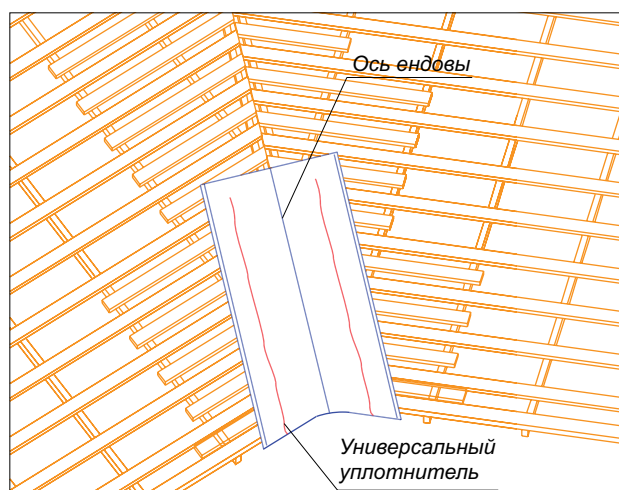

## Пример кровли

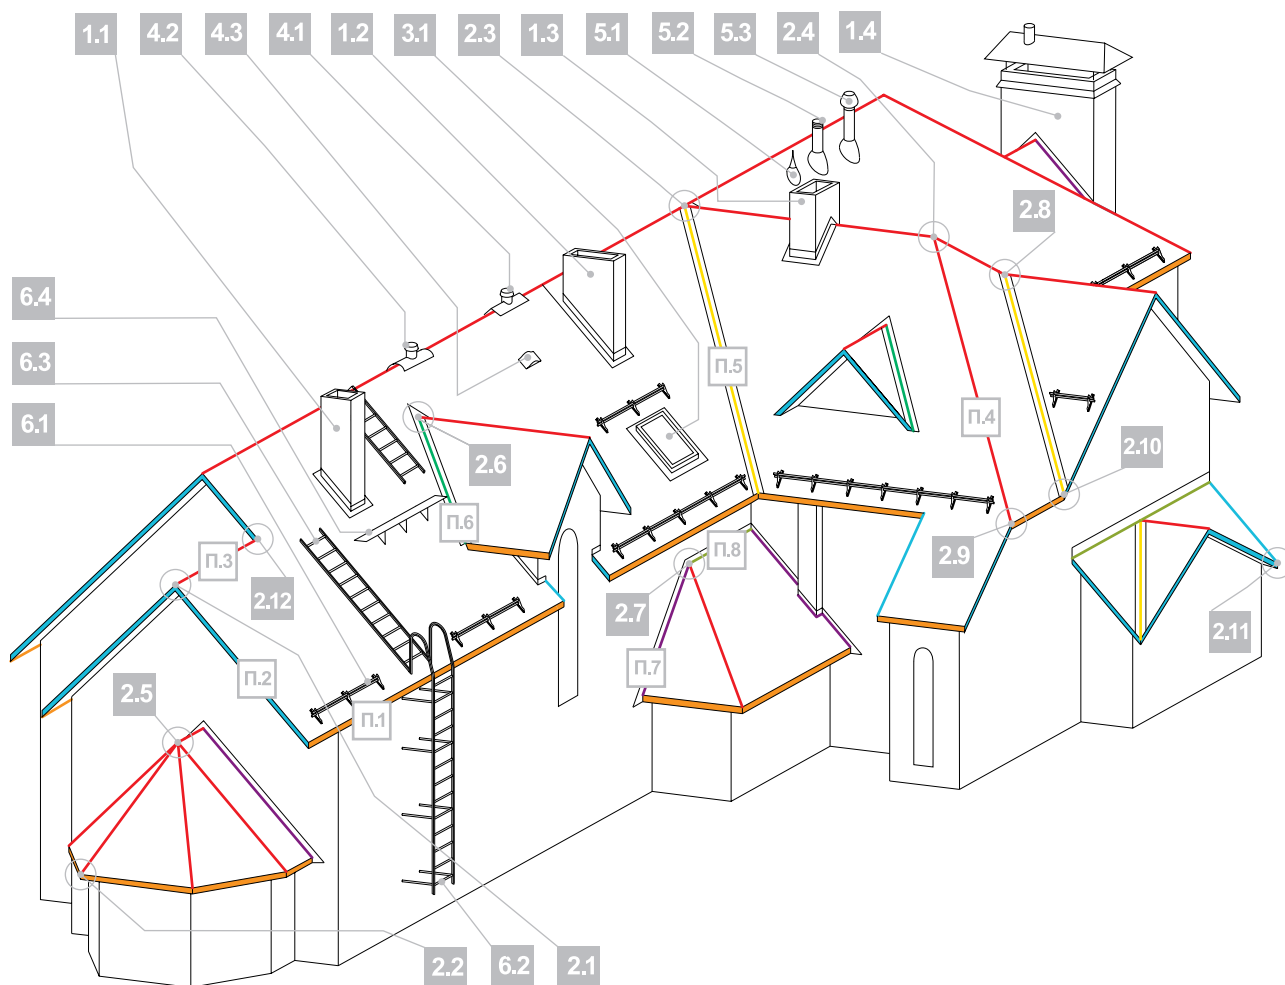

### Основные элементы кровли

П 1	Карниз
П 2	Фронтон
П 3	Конек
П 4	Хребет
П 5	Ендова, заканчивающаяся на линии карниза
П 6	Ендова, заканчивающаяся на скате
П 7	Боковое примыкание
П 8	Верхнее примыкание

### Труба

1.1	Труба, расположенная на скате, ширина трубы не превышает 80 см; фартук трубы
1.2	Труба, расположенная на скате, ширина трубы не превышает 80 см, расстояние от конька до задней грани трубы не превышает 1 м; фартук трубы
1.3	Труба, расположенная в коньке; фартук трубы
1.4	Труба, расположенная на скате, ширина трубы превышает 80 см; "разуклонка" и фартук трубы

### Точки окончания и стыковки линейных элементов

2.1	Начало или конец конька (торец конька), заглушка конька
2.2	Начало хребта, заглушка хребта
2.3	Схождение двух коньков перпендикулярно друг к другу; Т тройник
2.4	Схождение двух хребтов и конька (верх вальмы), У тройник
2.5	Нетиповые узлы кровли, требующие профессиональных навыков мастера, исполняются с применением нестандартных элементов, изготавливаемых на заказ по эскизам, либо из плоского листа по месту
2.13	

### Мансардные окна

3.1	Мансардное окно
-----	-----------------

### Проходки для подкровельной вентиляции

4.1	Вентилятор конька прямого
4.2	Вентилятор конька полукруглого
4.3	Вентилятор скатный

### Проходки для инженерных сетей

5.1	Антенный выход
5.2	Выход канализации вентиляционный
5.3	Выход вентиляционный

### Устройства безопасности

6.1	Снегозадержатель трубчатый
6.2	Пристенная лестница
6.3	Скатная лестница
6.4	Переходной мостик

История поставок металлочерепицы фирмой УНИКМА начинается с 1996 года. История монтажа кровельных систем, включающих в себя различные кровельные покрытия, в том числе и металлочерепицу, – с 1999 года. С 2007 года началась история выпуска фирмой УНИКМА металлочерепицы под маркой М28.

Предлагаемая вашему вниманию инструкция по монтажу металлочерепицы подготовлена коллективом Службы технической поддержки фирмы УНИКМА на основе опыта, накопленного за время работы с металлочерепицей и другими видами кровельного покрытия в составе кровельных систем.

В скатную кровельную систему входят:

- стропильная система;
- система гидроизоляции;
- кровельное покрытие;
- водосточная система;
- система утепления и пароизоляции;
- система обеспечения подкровельной вентиляции;
- мансардные окна;
- кровельные проходки как часть инженерных систем дома;
- устройства безопасности и вспомогательные устройства;
- подшивка карнизных и фронтовых свесов.

Срок службы кровельной системы определяется не только сроком службы входящих в нее отдельных компонентов, но и тем, насколько правильно эти компоненты собраны в систему. При монтаже кровельного покрытия, как и любого другого компонента кровельной системы, важно убедиться в качестве ранее сделанных работ, качественно смонтировать кровельное покрытие и обеспечить возможность проводить дальнейшие работы по монтажу кровельной системы.

В настоящей инструкции обращено внимание на приемку ранее сделанных работ, например, работ по гидроизоляции, и на обеспечение возможности проведения дальнейших работ по монтажу кровельной системы, например, работ по монтажу водосточной системы и работ по монтажу устройств безопасности. Особое внимание уделено обеспечению функционирования подкровельной вентиляции.

Кровельное покрытие непосредственно соприкасается только с одним контуром вентиляции – контуром вентиляции между гидроизоляцией и кровельным покрытием. Вопросы организации функционирования второго контура вентиляции (между гидроизоляцией и утеплителем) и организации вентиляции холодного чердака не зависят от типа применяемого кровельного покрытия и в настоящей инструкции не рассматриваются.

При применении в качестве гидроизоляции современных диффузионных мембран TYVEK или DELTA и утеплении без воздушного зазора необходимость в формировании второго контура вентиляции отпадает, и именно этот случай рассмотрен в настоящей инструкции.

Предлагаемая вашему вниманию инструкция будет полезна кровельщикам и инженерам службы технического надзора Заказчика для осуществления приемки проведенных кровельщиками работ.

Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе в электронных СМИ, допускается только с письменного разрешения фирмы УНИКМА с обязательной ссылкой на источник.

## Инструкция по монтажу металлочерепицы

### Содержание

Пример кровли	1	9. Правила устройства примыканий к стенам	22
1. Общие сведения о металлочерепице	3	10. Правила стыковки кровельных планок	24
2. Правила крепления металлочерепицы	5	11. Правила монтажа мансардных окон	24
3. Правила обращения с металлочерепицей	9	12. Правила монтажа «проходных» элементов	24
4. Правила резки металлочерепицы	9	13. Правила монтажа устройств безопасности	24
5. Правила монтажа металлочерепицы на простом прямоугольном скате	10	14. Рекомендации по контролю качества	25
6. Правила монтажа металлочерепицы на трапециевидных и треугольных скатах	15	Бланк раскладки металлочерепицы	26
7. Правила устройства ендов	16	Статья «Металлочерепица М28»	27
8. Правила обхода труб и иных препятствий	19	Информация о фирме УНИКМА	28
		Адреса, телефоны, схемы проезда	29

## 1. Общие сведения о металлочерепице

Металлочерепица – удачный пример переноса традиционной, отработанной веками формы керамической пазовой черепицы на металл, применение которого на кровлях в виде других форм также отработано веками. В металлочерепице совмещены эстетические и функциональные достоинства традиционной черепицы с надежностью и долговечностью современной оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Визуально крыша состоит из большого количества одинаковых «черепиц». Принято говорить, что поперек скат разделен на ВОЛНЫ, а вдоль – на РЯДЫ, расстояние между рядами принято называть ШАГ.

Волны образуются при прохождении листа через профилирующие валы станка, а ряды образуются методом штамповки.

Рабочая ширина листа наиболее распространенной металлочерепицы равна 1100 мм, и эта ширина составлена из 6 волн (габаритная ширина листа металлочерепицы равна 1180 мм).

На 1 кв. м поверхности приходится 15,6 «черепиц», и это хорошо сочетается с общепринятыми размерами керамической черепицы.

Шаг наиболее распространенной металлочерепицы равен 350 мм. Ряд, состоящий из 6 волн, принято называть МОДУЛЬ. Длина одномодульного листа равна 450 мм, из которых:



- примерно 50 мм – расстояние от штатного нижнего реза до нижней линии штамповки (измерять от реза до гребня волны);
- 350 мм – шаг, или расстояние между линиями штамповки;
- примерно 50 мм – расстояние от верхней линии штамповки до штатного верхнего реза (измерять от гребня волны до реза).

Пример: длина трехмодульного листа со штатными нижним и верхним резами равна 1150 мм, десятимодульного – 3600 мм, на рисунке показан шестимодульный лист длиной 2200 мм.

Нижний рез всегда штатный, верхний может отстоять от верхней линии штамповки не только на 50 мм, но и на 100, 150, 200, 250 или 300 мм при формировании «спецзаказа».

Листы металлочерепицы со штатными верхними резами принято называть «складскими»: одномодульными, трехмодульными и так далее, как правило, до десятимодульного.

Листы металлочерепицы из «спецзаказа» принято называть по габаритной длине, например: лист 2300 (50+6x350+150), лист 3750 (50+10x350+200), лист 6100 (50+17x350+100). Максимальная длина металлочерепицы составляет, как правило, 6,5–7 м.

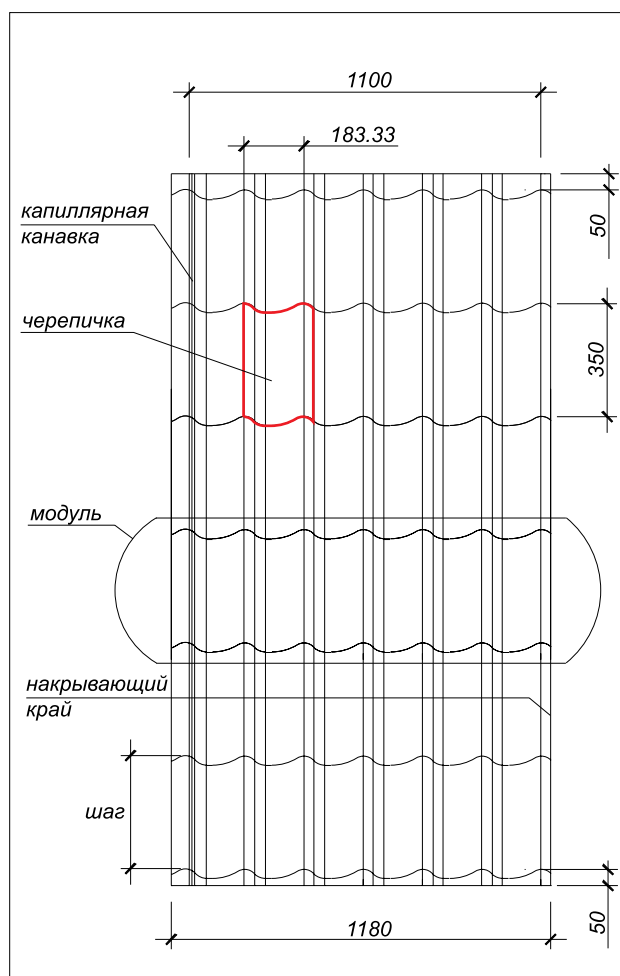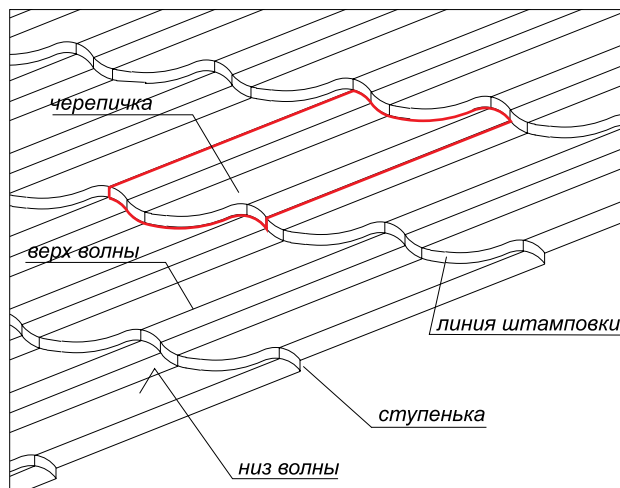

Одномодульный лист металлочерепицы накрывает площадь 1 ряда из 6 волн. Десятимодульный – 10 рядов из 6 волн, два десятимодульных – 20 рядов из 6 волн при стыковке по рядам или 10 рядов из 12 волн при стыковке по волнам.

Кровля может быть укомплектована «складскими» листами металлочерепицы или специально изготовленными для вашей крыши листами металлочерепицы – «спецзаказом».



При формировании заказа металлочерепицы «разложите» на чертежах листы металлочерепицы с учетом того, что стыки листов по рядам должны единой линией переходить через весь скат и пересекаться с линиями стыка листов по волнам. При этом на скате возникнут точки стыковки четырех листов, что является штатным решением для качественной металлочерепицы, при проектировании которой были предусмотрены специальные меры для компенсации возможного визуального акцента на месте стыка четырех листов в одной точке.

При правильном монтаже качественной металлочерепицы стыки по волнам и стыки по рядам не выделяются на общей плоскости кровли и не уменьшают ее надежность.

Минимальный допустимый угол наклона кровли составляет 11 градусов, что соответствует отношению катетов прямоугольного треугольника 1:5.

Металлочерепицу следует крепить к обрешетке специальными окрашенными в цвет кровли саморезами с прокладкой из ЭПДМ-резины, прикручивая их в строго определенных местах. Такими же саморезами следует соединять между собой листы металлочерепицы и крепить кровельные планки к металлочерепице.

Средний расход саморезов составляет 7,5–9 шт. на 1 кв. м с учетом монтажа кровельных планок.

Вместе с металлочерепицей поставляются стандартные кровельные планки длиной 2 м и плоские стальные листы размером 1,25x2 м с покрытием, для изготовления которых применялось такое же сырье, что и для изготовления металлочерепицы.


Стандартные кровельные планки изготовлены, как правило, для крыши с углом наклона ската 30 градусов. Подгонка этих планок по углу загиба для крыш с углом наклона от 10 до 70 градусов является простой штатной операцией.

По специальной заявке в комплекте с металлочерепицей могут быть поставлены кровельные планки, изготовленные по вашим чертежам.


Металлочерепица – это составная часть кровельной системы. При монтаже кровельной системы особое внимание следует уделить организации подкровельной вентиляции и устройству гидроизоляции.

Для организации подкровельной вентиляции на карнизе в ряде случаев для защиты от проникновения под кровельное покрытие птиц надо применить вентиляционную ленту, а на коньке – для защиты от задувания снега – аэроэлемент конька.

Для гидроизоляции лучше всего применять гидроизоляционные мембраны TYVEK или DELTA.

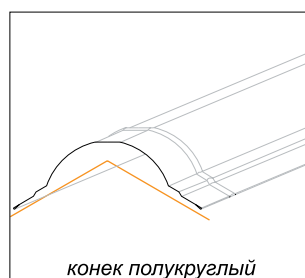

конек полукруглый

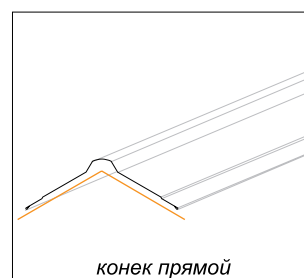


конек прямой




карнизная планка,  
капельник конденсата



торцевая планка


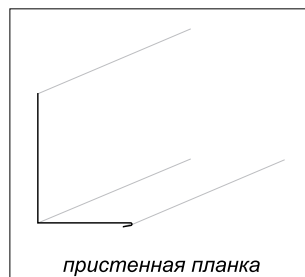


пристенная планка

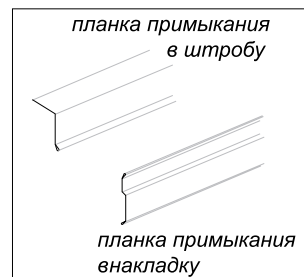


планка примыкания  
в штробу


планка примыкания  
внакладку

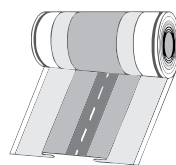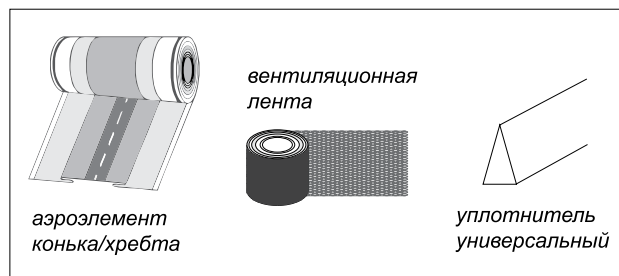


аэроэлемент  
конька/хребта

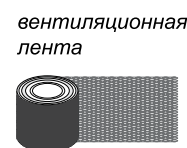

вентиляционная  
лента

 


уплотнитель  
универсальный

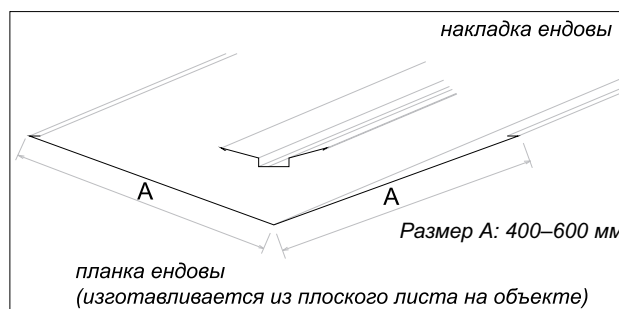

накладка ендовы

планка ендовы  
(изготавливается из плоского листа на объекте)

Размер А: 400–600 мм

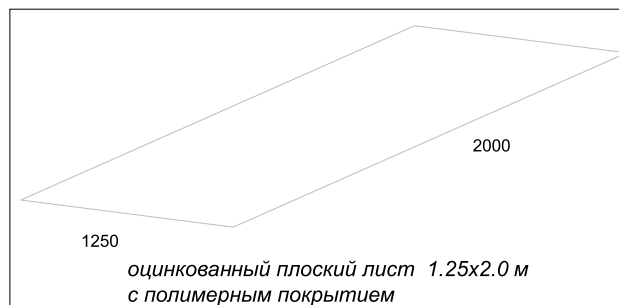

1250

2000

оцинкованный плоский лист 1.25x2.0 м  
с полимерным покрытием

## 2. Правила крепления металлочерепицы

Для крепления металлочерепицы к обрешетке из досок применяйте специальные кровельные саморезы 4,8x28 мм с прокладкой из ЭПДМ-резины, окрашенные в цвет кровли. Отрегулируйте ограничение вращающего момента шуруповерта таким образом, чтобы при окончательном прижатии листа металлочерепицы к обрешетке резиновая прокладка была слегка сжата.

Закручивайте саморез перпендикулярно доскам обрешетки. При уменьшенном вращающем моменте шуруповерта не будет достигнуто необходимое для герметизации сжатие прокладки. При увеличенном вращающем моменте шуруповерта прокладка будет сжата слишком сильно, что может привести к снижению срока службы прокладки. Кроме того, при увеличенном вращающем моменте шуруповерта возникнет опасность проворачивания самореза в обрешетке и ослабление крепления.






Постоянно визуально контролируйте степень сжатия прокладки. При попадании самореза в более плотную древесину, например в сучок, при «штатной» настройке шуруповерта саморез может остаться «недокрученным». Увеличьте ограничение вращающего момента шуруповерта, докрутите саморез и восстановите на шуруповерте ранее выставленное ограничение вращающего момента.





**ВНИМАНИЕ!** Удалите образовавшуюся при закручивании саморезов стальную стружку, используя для этого, например, мягкую щетку.

### Главное правило крепления металлочерепицы к обрешетке

При креплении листов металлочерепицы по площади ската закручивайте саморезы в штатные места, расположенные на 10–15 мм ниже линии штамповки посередине между гребнями соседних волн. При правильно смонтированной шаговой обрешетке можно смело закручивать саморез в любое штатное место, поскольку под штатным местом гарантированно есть доска шаговой обрешетки. Металл лежит на этой доске без зазора и при закручивании самореза лист металлочерепицы будет надежно прижат к шаговой обрешетке без деформации листа. При этом саморезы будут почти незаметны на крыше, поскольку расположены в тени от «ступеньки». Шаговой обрешеткой называется обрешетка из досок одинакового размера, смонтированных на равных расстояниях друг от друга с шагом, равным шагу металлочерепицы. Карнизная и подконьковая доски обрешетки могут иметь другую толщину и могут быть установлены вне общего ритма шаговой обрешетки.

**ВНИМАНИЕ!** На следующих четырех рисунках показаны типичные ошибки при креплении металлочерепицы к обрешетке.

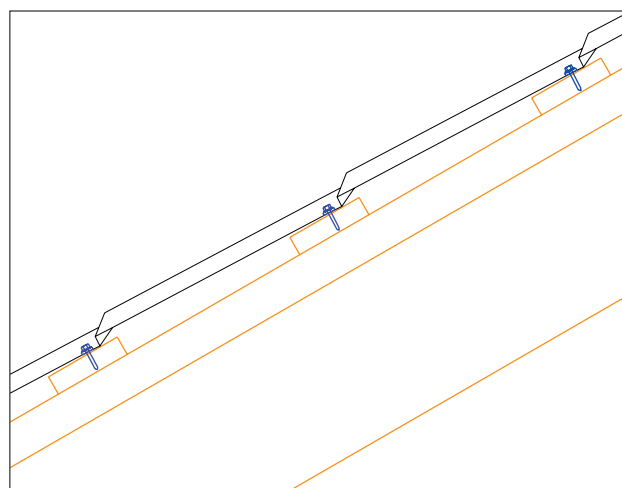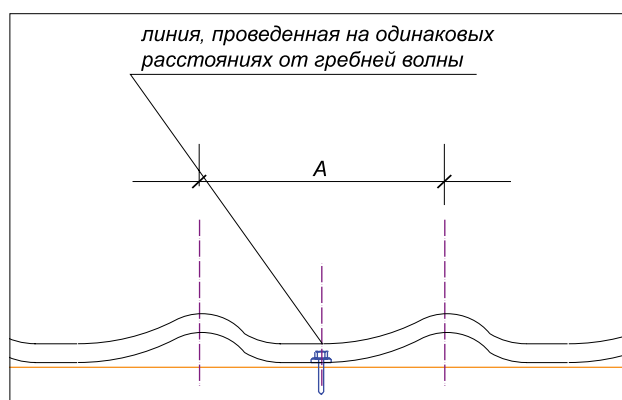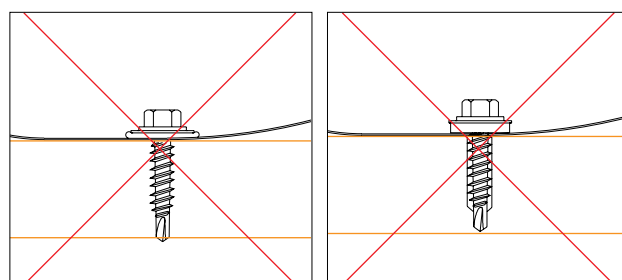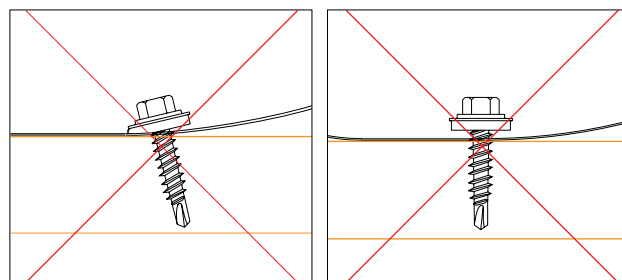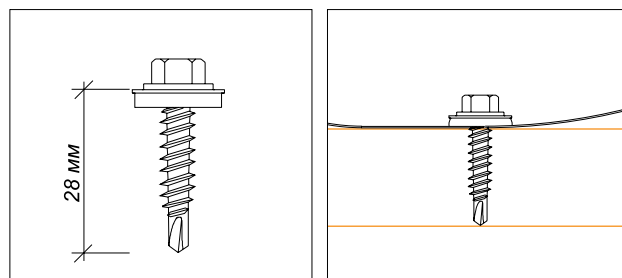

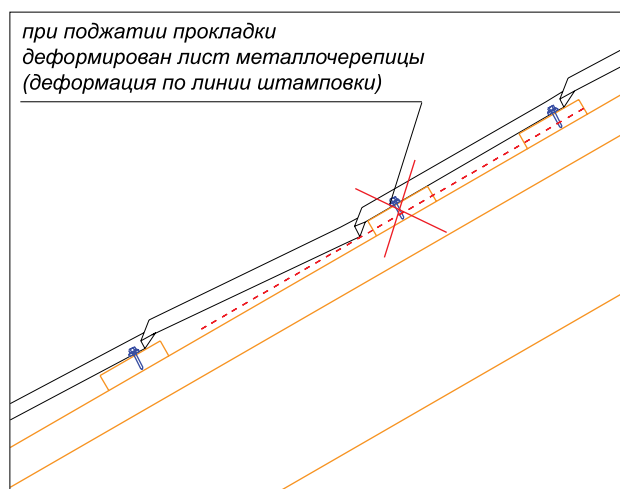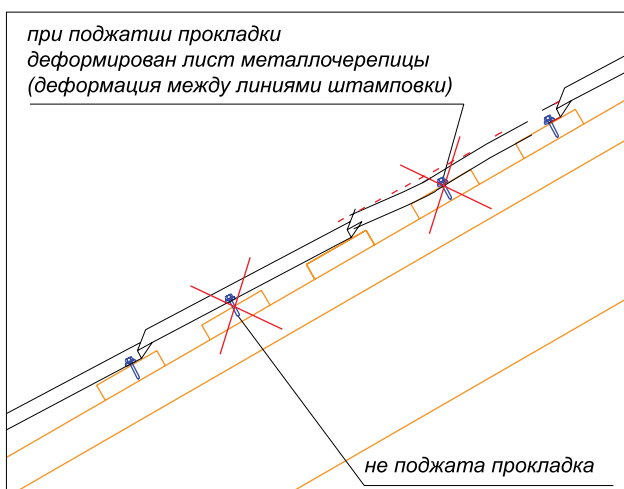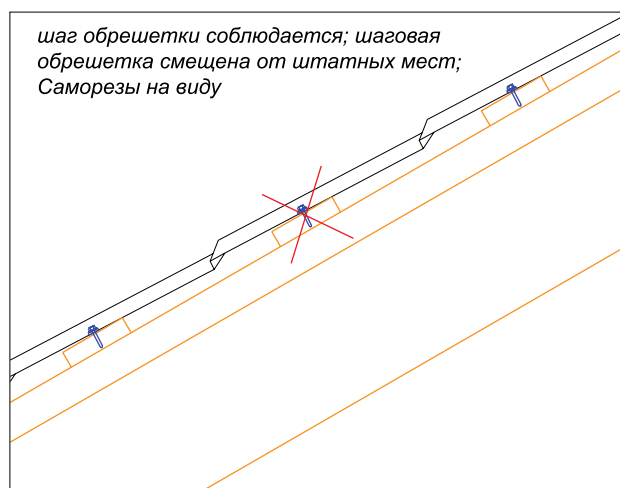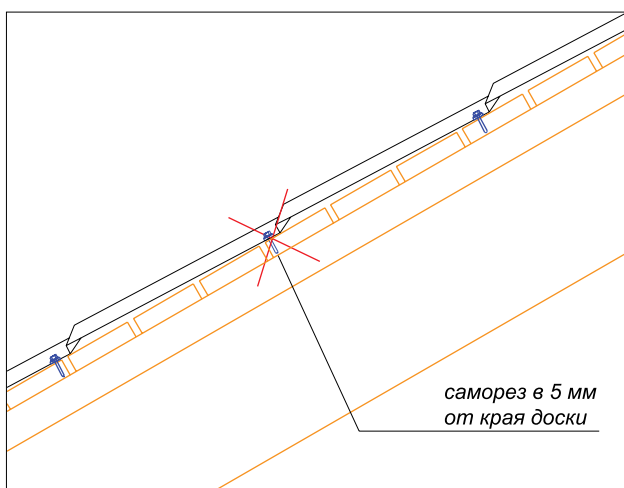



**Правило №1. Стыковка листов металлочерепицы по волнам.**

Скрепление листов металлочерепицы между собой по волнам предназначено для защиты «плоскости ската» от воздействия бокового ветра и для придания всей «плоскости ската» однородного внешнего вида. Закручивайте саморезы в каждый ряд ниже линии штамповки в любое место «сектора» от гребня волны до наружного края верхнего листа, как показано на рисунке.

**ВНИМАНИЕ!** Для того, чтобы продольные стыки листов не выделялись на плоскости кровли, закрутите все саморезы этих стыков до окончательного крепления листов к обрешетке.

**Правило №2. Стыковка листов металлочерепицы по рядам.**

Стыковка листов по рядам всегда проходит на доске шаговой обрешетки. Закрутите саморезы в штатные места в каждую волну.

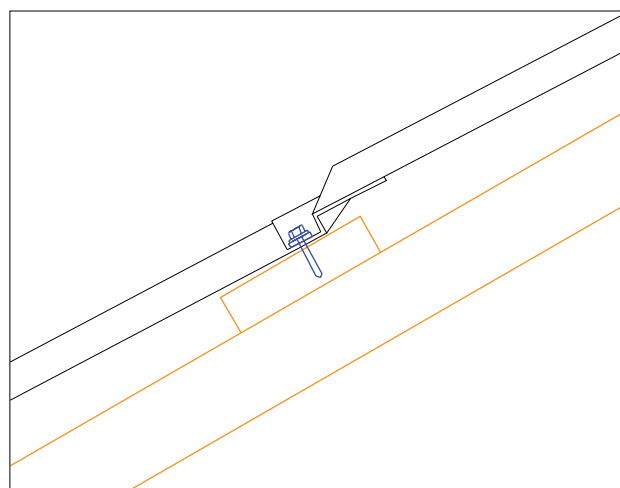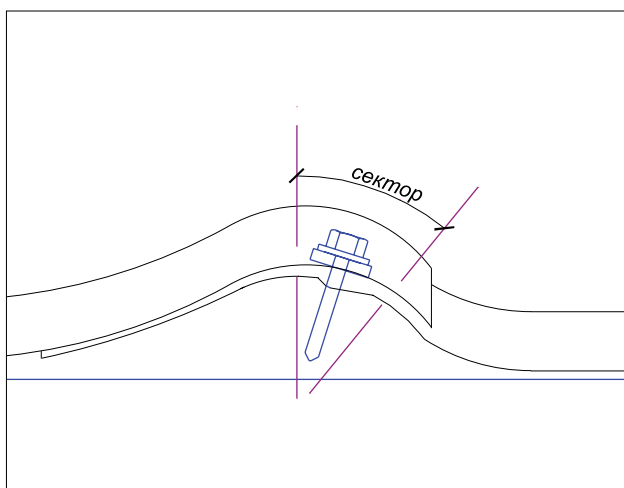

На рисунке показаны места крепления металлочерепицы по площади (главное правило) и по периметру листов (правила 1-5).

По площади ската закручивайте саморезы с равномерной «разбивкой» по скату, двигаясь, например, от карниза к коньку через ряд, закручивая саморезы в каждую третью волну, со сдвигом влево или вправо на одну волну при переходе на следующий прокрепляемый ряд. Для защиты кровли от воздействия ветровой нагрузки дополнительно закрепите саморезами:

- листы металлочерепицы между собой при стыковке по волнам (правило №1);
- листы металлочерепицы между собой при стыковке по рядам (правило №2);
- листы металлочерепицы к обрешетке по линии карниза (правило №3);
- листы металлочерепицы к обрешетке по линии конька (правило №4);
- листы металлочерепицы к обрешетке вдоль торцевых линий (правило №5).



Суммарный расход саморезов составляет в среднем 7,5–9 шт. на кв. м.

### Правило №3. Крепление металлочерепицы на карнизе.

Наиболее распространен способ формирования узла карниза, при котором нижний штатный рез металлочерепицы выступает за край карнизной планки примерно на 50 мм и дождевая вода попадает в водосточный желоб прямо с листа металлочерепицы. Карнизная планка служит для защиты деревянных элементов конструкции от брызг.


Для того, чтобы нижняя волна не «просела» вниз, карнизная доска должна быть толще остальных на 10–15 мм. Межцентровое расстояние от карнизной доски до первой доски шаговой обрешетки составляет 250 мм при ширине досок 100 мм.

Прикрутите саморезы по карнизной линии на 60–70 мм выше линии штамповки в каждую вторую волну.

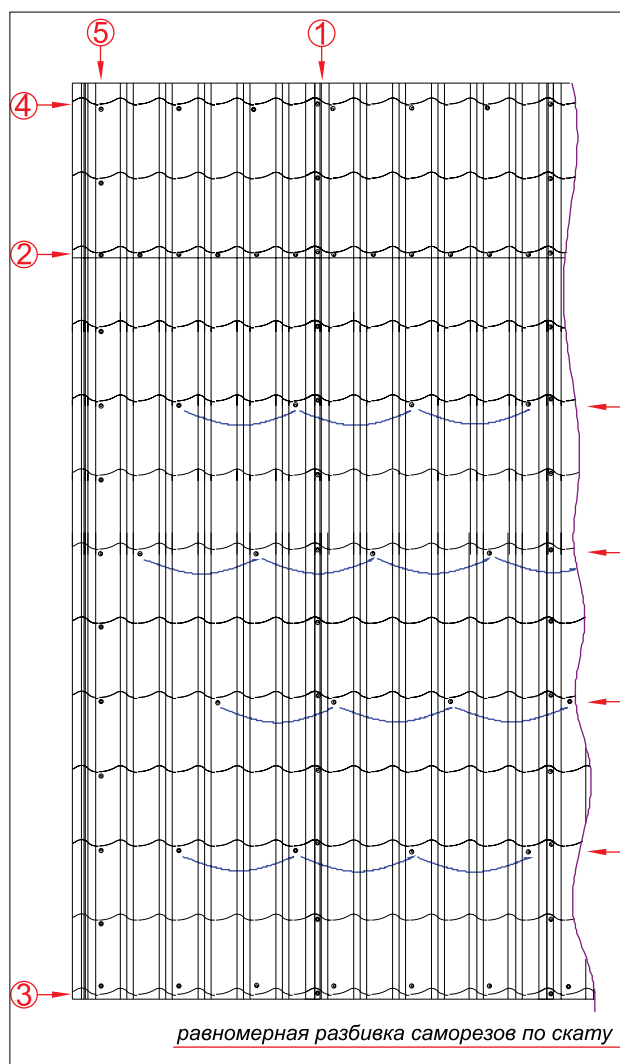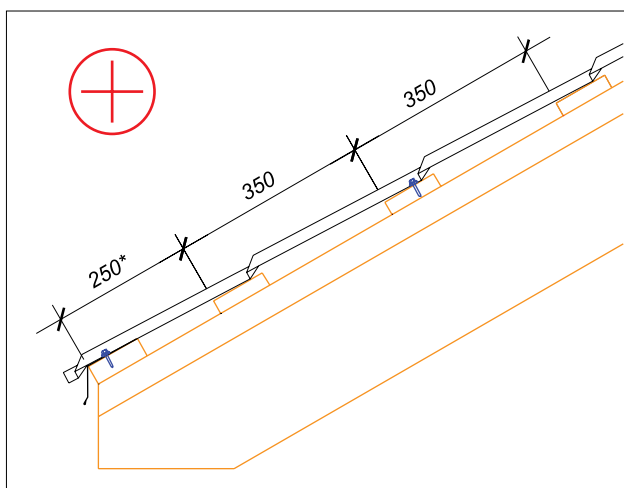

При применении второго способа формирования узла карниза штатный рез металлочерепицы расположен поверх карнизной планки и дождевая вода попадает в водосток с карнизной планки.

Этот способ может пригодиться для поиска выхода из сложных ситуаций, например при монтаже металлочерепицы со ступенчатым карнизом и неудачными размерами ступенек или при нарушенной геометрии кровли.

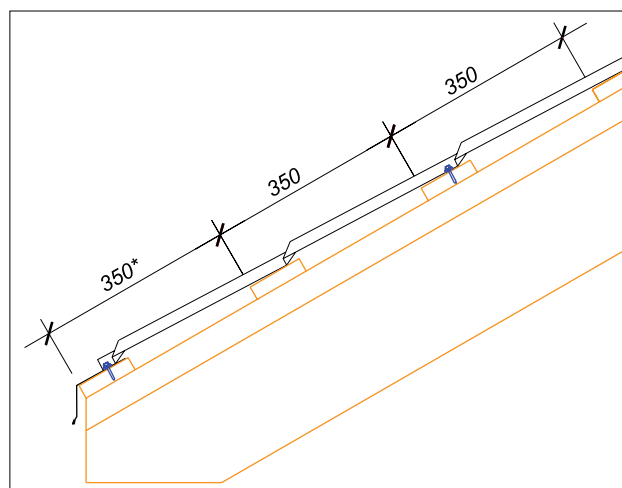



**Правило №4. Крепление металлочерепицы при подходе к коньку.**

При монтаже кровли «складскими» листами верхняя доска шаговой обрешетки будет опорной доской конька. В большинстве случаев вам надо будет смонтировать выше верхней доски шаговой обрешетки дополнительную подконьковую доску, обеспечив при этом зазор между подконьковыми досками соседних скатов не менее 80 мм для обеспечения подкровельной вентиляции.

Для того чтобы появилась возможность вывести коньковую планку на торцах дома поверх торцевых планок, смонтируйте подконьковую опорную доску увеличенной на 10–15 мм толщины. Если вы смонтируете подконьковую доску обычной толщины, конек будет «просажен» вниз относительно линии торцевой планки.

**Крепление коньковой планки к металлочерепице.**



Для закрепления коньковой (хребтовой) планки притяните ее саморезами к самым высоким точкам листов металлочерепицы. Поскольку эти точки расположены на одинаковом расстоянии от обрешетки, коньковая планка не будет деформироваться при затягивании саморезов до штатного сжатия прокладки. Расстояние между саморезами не должно превышать 0,8 м.

**Правило №5. Крепление металлочерепицы по торцам ската.**

Закрутите саморезы по торцевым линиям ската в штатные (соответствующие главному правилу) места металлочерепицы в каждую волну.



**Крепление торцевой планки**

Для закрепления торцевой планки притяните ее саморезами к самым высоким точкам листов металлочерепицы в каждую вторую волну.

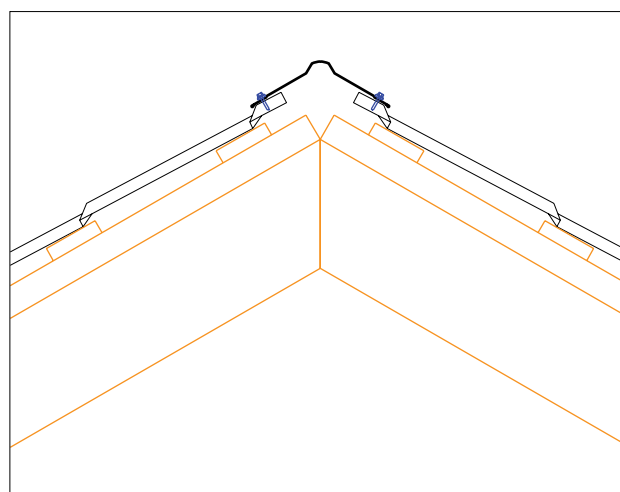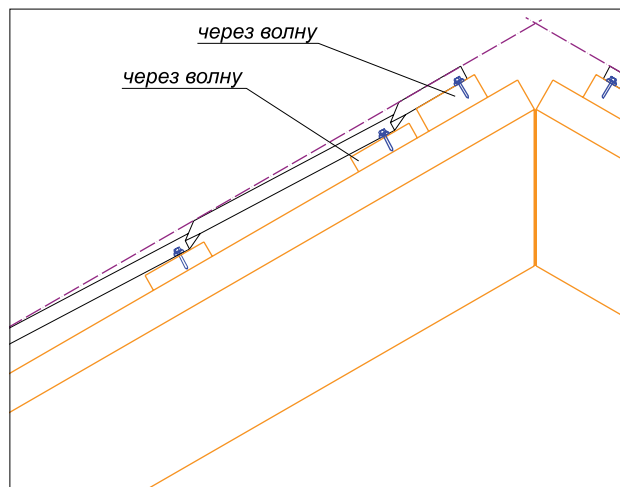

Поскольку эти точки расположены на одинаковом расстоянии от обрешетки, торцевая планка не будет деформироваться при затягивании саморезов до штатного сжатия прокладки.

Кроме этого, прикрепите торцевую планку к фронтонной доске саморезами с шагом не более 0,8 м. Поскольку эти саморезы будут хорошо просматриваться, прикручивайте саморезы в соответствии с разметкой с целью соблюдения ритма.

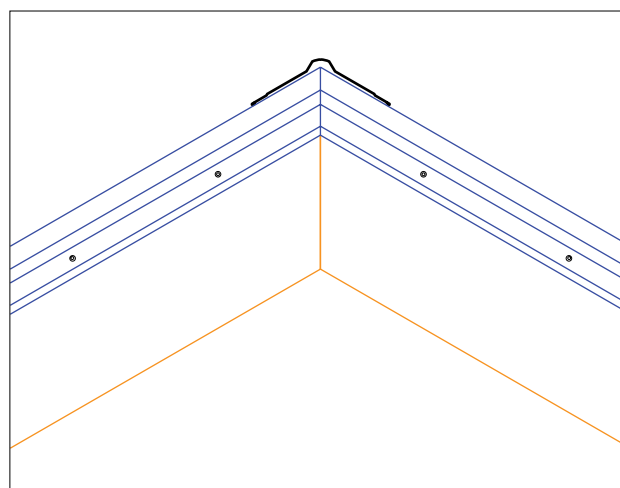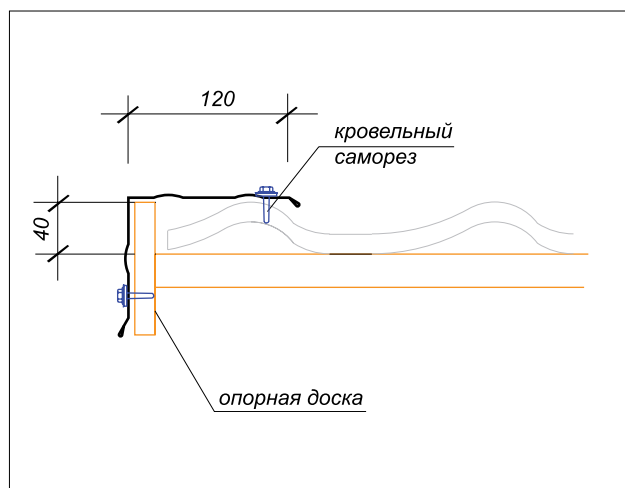

### 3. Правила обращения с металлочерепицей

**ВНИМАНИЕ!** При работе с листами металлочерепицы пользуйтесь рукавицами.

**ВНИМАНИЕ!** Листы металлочерепицы нужно брать за края линий штамповки с боковых сторон листов. Приложение усилий в точке между краями линий штамповки с боковых сторон листа может привести к необратимой деформации листа в точках приложения усилий.

Распакуйте пачки и разложите металлочерепицу в соответствии с «раскладкой» листов в отдельные стопки для каждого ската при работе со «спецаказом» или в отдельные стопки по размерам листов при работе с мерными листами. Для безопасного подъема листов на крышу смонтируйте «направляющие» из досок от уровня отмостки до уровня карниза.



**ВНИМАНИЕ!** От момента распаковывания пачки листов металлочерепицы до момента фиксации листов на кровле существует опасность неконтролируемых перемещений листов под действием порывов ветра.

Принимайте меры предосторожности при хранении и при перемещениях листов металлочерепицы.

**ВНИМАНИЕ!** Перед выходом на крышу убедитесь в правильности выбранного вами способа страховки.

Качественная металлочерепица не деформируется при передвижении по листам человека в обуви с мягкой подошвой при соблюдении следующих правил:

- нога должна находиться всегда только на одной «черепичке»;
- стопа всегда должна быть параллельна линии ската;
- наступать можно только в прогиб волны с переносом веса на носок.

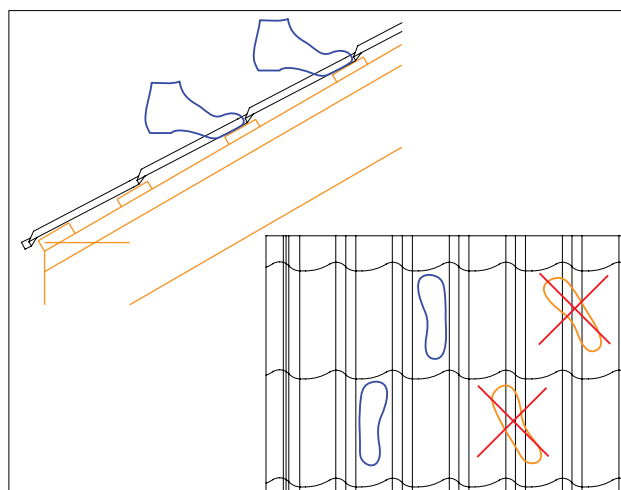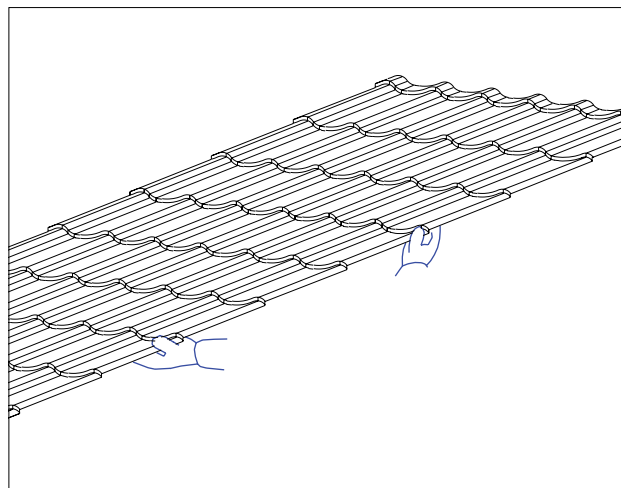

**ВНИМАНИЕ!** Не наступайте на гребень волны. Даже кровельщик весом менее 50 кг помнет лист качественной металлочерепицы, если наступит на гребень волны в точке между линиями штамповки.

### 4. Правила резки металлочерепицы

**ВНИМАНИЕ!** Запрещается резать металлочерепицу абразивным диском («болгаркой»).

Факт резки металлочерепицы абразивным диском («болгаркой») автоматически приводит к снятию гарантии качества защитного покрытия металлочерепицы.

Используйте для резки металлочерепицы электрические высечные ножницы или хорошие ножницы по металлу.

**ВНИМАНИЕ!** Прежде чем приступить к резке, наденьте защитные рукавицы и защитные очки.

Удобнее всего работать электрическими высечными ножницами — ими можно резать металлочерепицу и на крыше, и на площадке. Срез по структуре такой же, как при резке ножницами.

При резке ножницами по металлу тонколистовой оцинкованной стали структура среза такова, что на большую часть среза цинк с внешней поверхности переносится механическим путем в процессе резки, а на оставшуюся часть среза цинк переносится с течением времени за счет эффекта «катодной защиты».

Резать ножницами металлочерепицу труднее, чем резать ножницами плоский лист. Надо подобрать удобные ножницы (полезно приобрести «правые» и «левые» ножницы) и потренироваться.

На этапе обучения, а в ряде случаев и при монтаже металлочерепицы, следует отступить от разметочной линии на сторону «обрезка» на несколько сантиметров, отрезать «на грубую», а затем подровнять линию.

## 5. Правила монтажа металлочерепицы на простом прямоугольном скате

**ВНИМАНИЕ!** Перед началом работ убедитесь в том, что гидроизоляция смонтирована в соответствии с правилами устройства гидроизоляции.

Особое внимание уделите карнизному свесу кровли.

На рисунках приведены примеры организации вывода конденсата с гидроизоляционной пленки на карнизном свесе.

На первом рисунке показан способ вывода гидроизоляционной пленки на специальный капельник конденсата. В этом случае вся влага будет гарантированно выведена за габариты карнизной «коробочки».



На втором рисунке показан способ вывода гидроизоляции в карнизную «коробочку». В этом случае конденсат может капать из щелей подшивки карнизного свеса. Этот случай неприменим при повышенных требованиях к внешнему виду подшивки карниза или при «лепном карнизе».

Корректного способа вывода гидроизоляционной пленки в водосточный желоб не существует.



### Монтаж шаговой обрешетки

При шаге стропил 600–900 мм применяйте для обрешетки обрезную доску 100х25 мм. Начинайте с монтажа карнизной доски, линия карниза должна быть прямой (проверяйте по «шнурке») и строго горизонтальной. В качестве карнизной доски примените утолщенную на 10–15 мм доску. Первую доску шаговой обрешетки смонтируйте с шагом 250 мм от карнизной доски, остальные – с шагом 350 мм, проверяя шаг от первой доски шаговой обрешетки через каждые 5 рядов.

**ВНИМАНИЕ!** Если вы ошиблись с монтажом карнизной доски, скорее всего, надо будет переделать ВСЮ шаговую обрешетку.

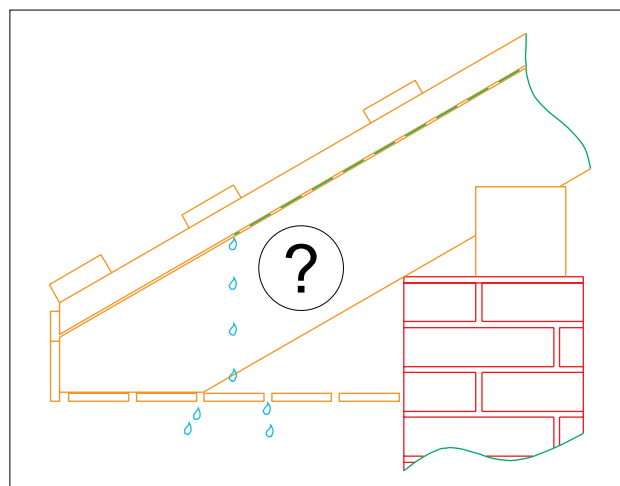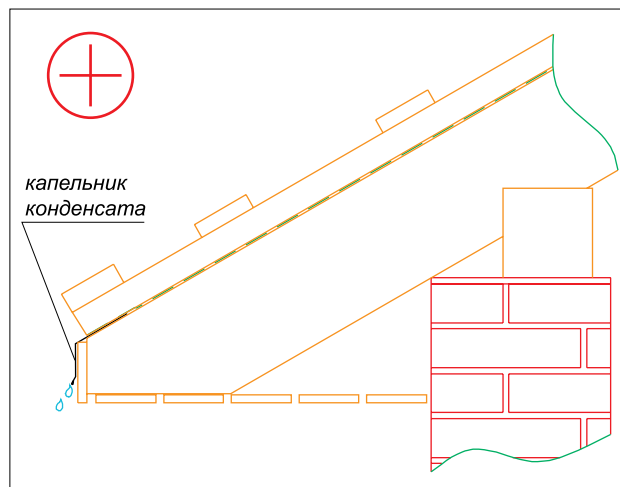



Смонтируйте на карнизную доску крюки водосточной системы, обеспечив уклоны в соответствии с проектом. Карнизную планку монтируйте на карнизную доску поверх крюков водосточной системы с нахлестом не менее 20 мм друг на друга, соединяя их между собой по линиям отбортовки или просто внакладку.

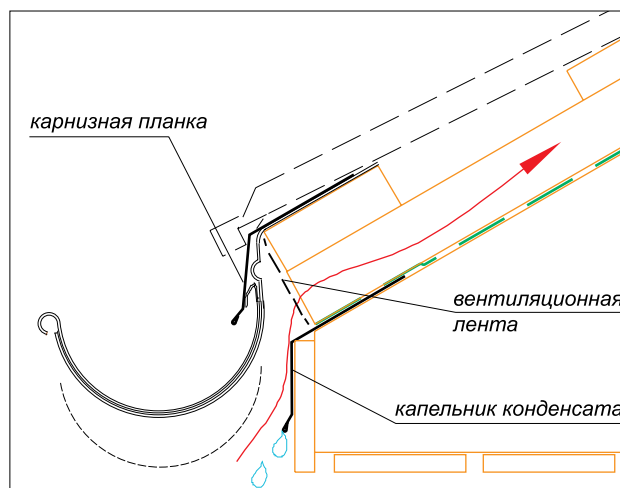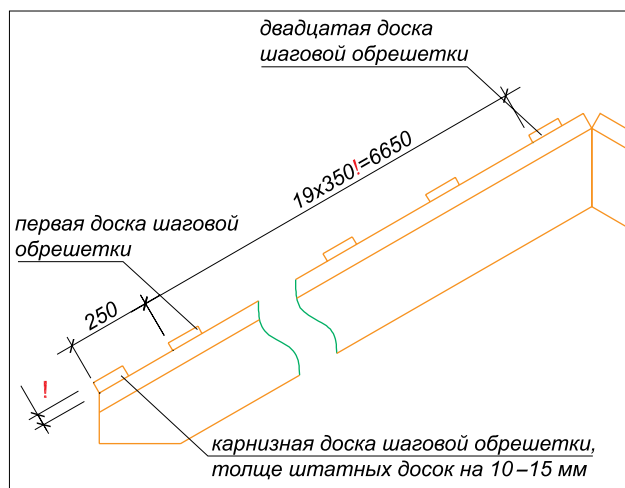



При монтаже металлочерепицы можно двигаться как слева направо, так и справа налево. При монтаже слева направо следующий лист надо подсовывать под ранее закрепленный на скате. При монтаже справа налево следующий лист надо накладывать на ранее закрепленный на скате. В обоих случаях для обеспечения качественной стыковки по волнам сначала скрепите листы между собой саморезами «на черн» через один-два ряда для обеспечения оптимальной стыковки листов друг с другом, затем закрутите остальные и только после этого зафиксируйте монтируемый лист на скате.

При стыковке листов металлочерепицы по рядам на скате появятся места стыковки между собой «четырех углов» листов металлочерепицы.

Наиболее корректным способом расположения листов является такой, при котором над двумя «углами листов» с капиллярными канавками будут расположены два «угла листа» с «накрывающим краем». Для этого сначала состыкуйте пару листов по рядам, а затем пристыкуйте к ним сбоку пару следующих листов. Допускается и другой способ монтажа: сначала смонтируйте состыкованные по волнам нижние листы, а затем смонтируйте верхние листы. При этом возникнет незначительное утолщение точек стыковки «четырех углов».

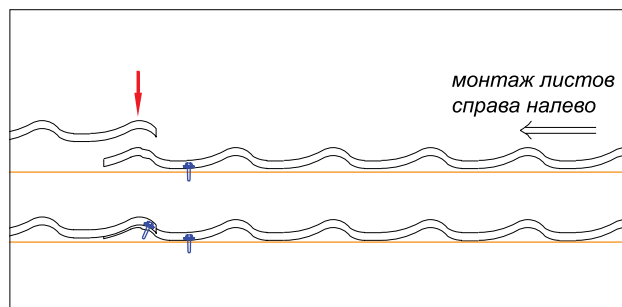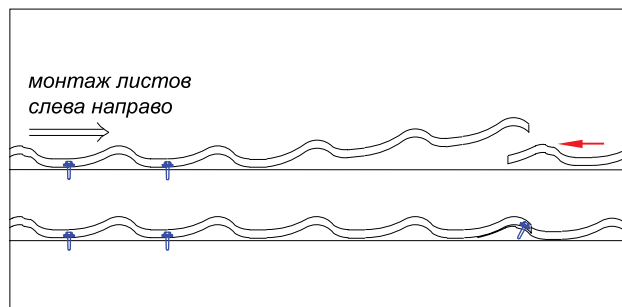

Причина такого утолщения понятна из рисунка. Для устранения такого утолщения нужно на одном из нижних листов слегка «выпрямить» капиллярную канавку ниже линии штамповки или срезать небольшой фрагмент угла, что незначительно усложняет монтаж.

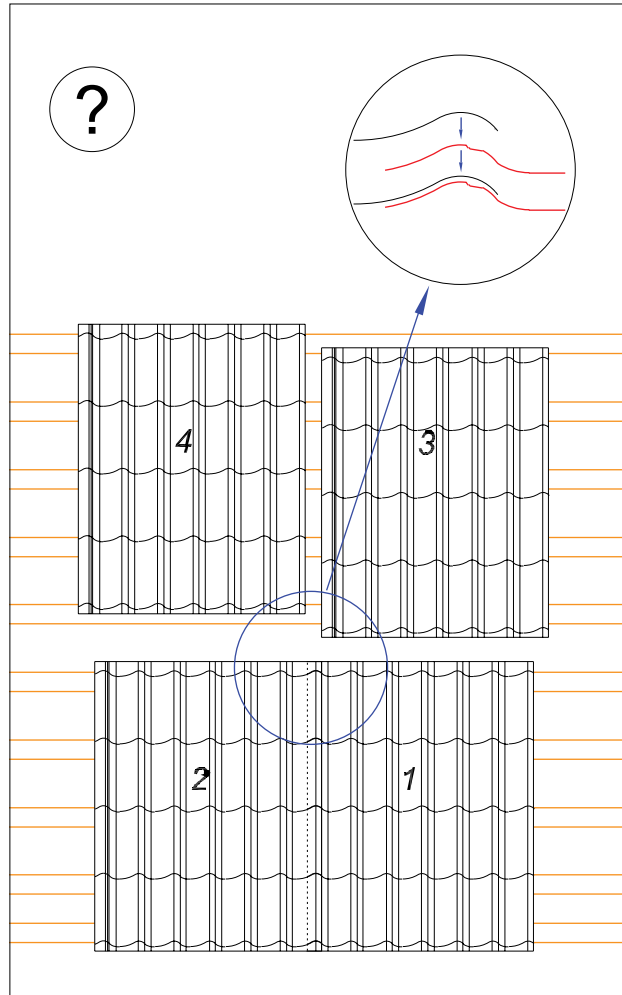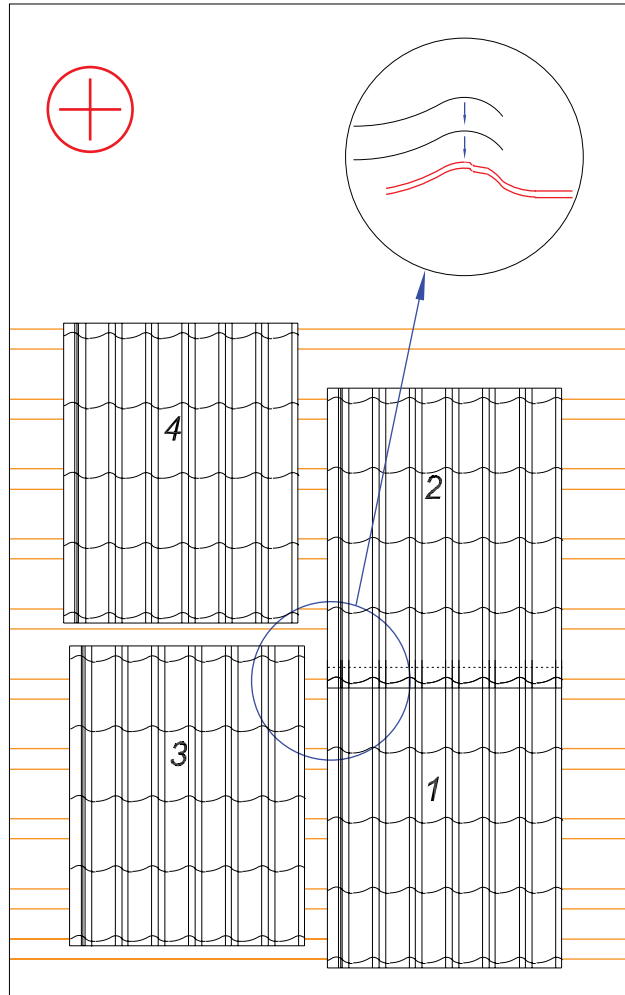







При разработке профиля металлочерепицы не предусматривалась возможность монтажа листов металлочерепицы «вразбивку» с разнесением друг относительно друга стыков по волнам и стыков по рядам. Большое количество стыков, обозначенных на рисунке цифрой 2, может привести к «набеганию» сдвига линий штамповки друг относительно друга и нарушению «прямоугольности» набранного из листов металлочерепицы ската. В единичных случаях, например при подходе к краю ската или при обходе препятствий, такой стык листов, обозначенный на рисунках цифрой 1, допустим.

На рисунках в нижней части страницы показан способ вывода на скат воды с фартука мансардного окна. На левом рисунке видно, что вода с фартука мансардного окна стекает на специально обрезанный нижний лист. На правом рисунке показан следующий шаг: фартук мансардного окна накрыт специально обрезанным по ширине боковым листом, нижняя часть которого накрывает фартук мансардного окна и доходит до штатного стыка листов металлочерепицы по рядам. Нижний и боковой листы вырезаны из одного листа металлочерепицы, и за счет «наложения» частей листа друга на друга в месте выхода фартука суммарная длина уменьшилась на один модуль. Если при «раскладке» листов металлочерепицы лист, из которого вырезаны нижний и боковой лист, не был «удлинен» на один модуль, его можно удлинить одномодульным листом.

Типичной ошибкой является «встраивание» фартука мансардного окна в боковой надрез на листе металлочерепицы, при котором на краю надреза, на поверхности ската останется дыра. Маленькая, но дыра.

**ВНИМАНИЕ!** При необходимости «встроить» в скат мансардное окно, трубу (расположенную существенно ниже конька) или слуховое окно подготовьте по два одномодульных листа металлочерепицы на каждый встроенный в кровлю элемент.

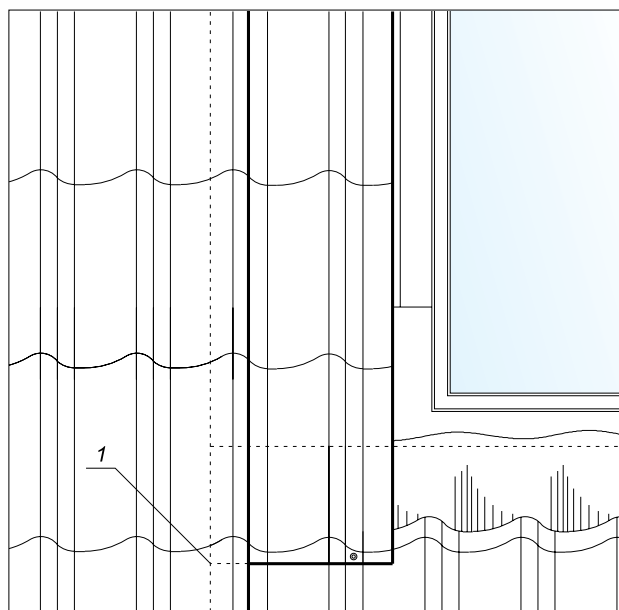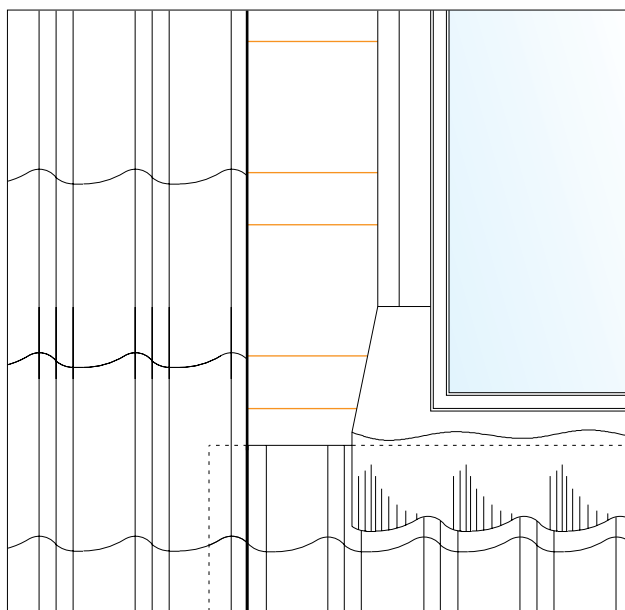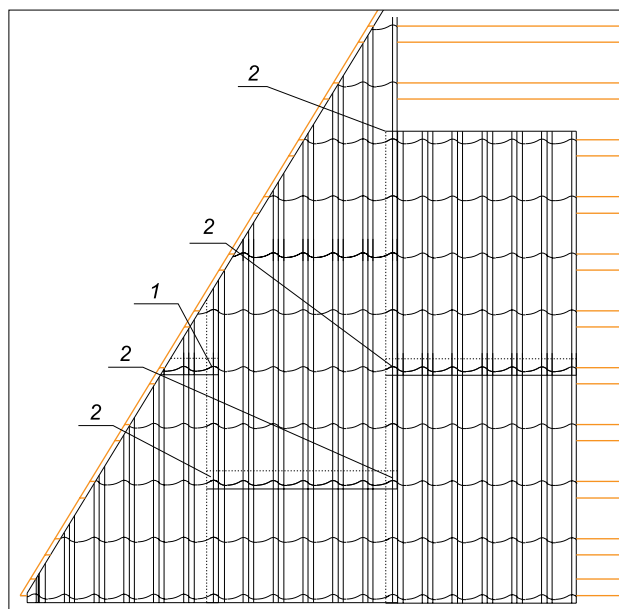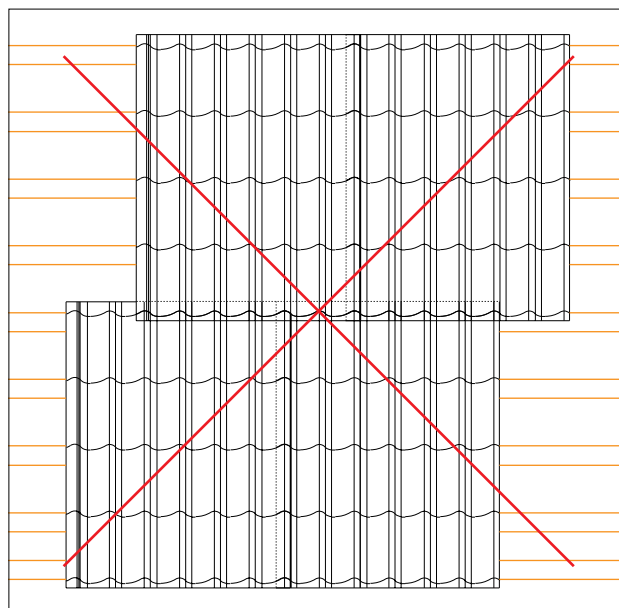

При любых способах стыковки между собой листов металлочерепицы эти листы будут собраны в прямоугольник, у которого будут равны между собой боковые стороны, верхний и нижний края, а также диагонали. Точное соответствие друг другу этих размеров определяется в основном качеством профилирования. «Растянуть» в ширину, «удлинить», превратить собранный из листов металлочерепицы «прямоугольник» в «трапецию» или «ромб» невозможно. Попытки «растянуть» или «сжать» укладку листов за счет стыка неизбежно приведут к визуальной «выпучиванию» линий стыка.

От правильности позиционирования на скате первого листа зависит, насколько точно «прямоугольник», собранный из листов металлочерепицы, ляжет на скат. Повернуть, передвинуть, растянуть «прямоугольник» не получится. Монтируя первый лист, вы задаете линию карниза, обе линии фронтонов и линию конька. Главная линия – линия карниза. Она хорошо просматривается и не прикрыта никакими планками!




Начиная монтаж металлочерепицы, «прицеливайтесь» в карнизную линию. При монтаже первых 3–4 листов нижнего ряда тщательно скрепляйте листы между собой и минимально крепите их к обрешетке.

Если при проверке обнаружено отклонение от карнизной линии, откорректируйте положение листов, закрепите их и продолжайте монтаж ската.


Окончательный крепеж листов металлочерепицы проведите в соответствии с ранее приведенными Правилами.

### Монтаж торцевых планок

Перед монтажом торцевых планок смонтируйте по линиям карнизов опорные доски, как показано на рисунке. Закрепите торцевую планку к скату в точках соприкосновения с вершинами волн в каждую вторую волну и с торца к опорной доске в соответствии с предварительно сделанной разметкой. Торцевые планки соединяйте друг с другом по линиям отбортовки или внакладку с нахлестом не менее 2 см.

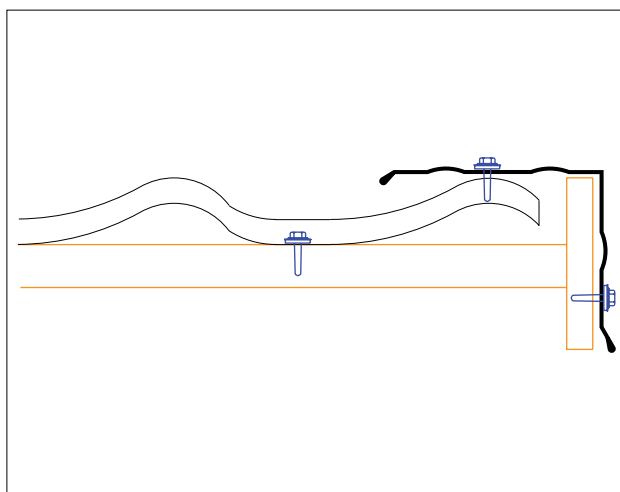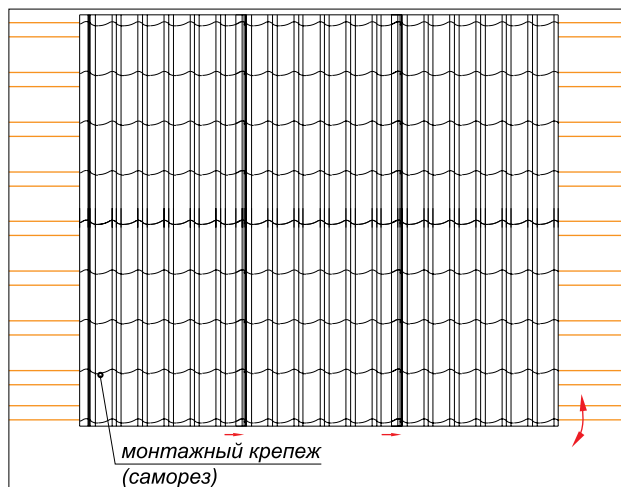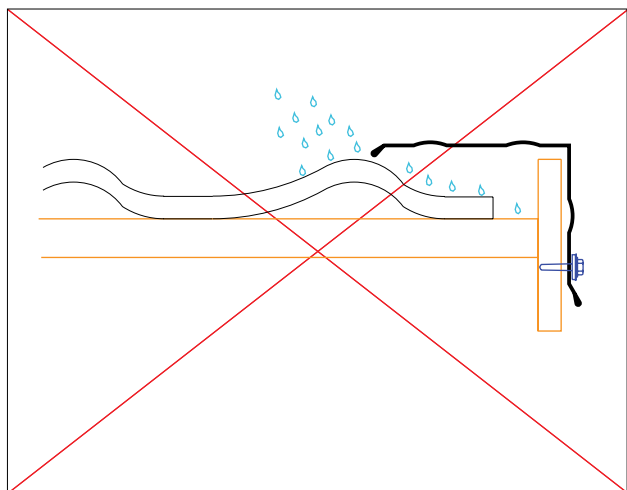

Если ширину ската не «подгоняли» под размер волны металлочерепицы, лист может подойти к одному из фронтонов нижней частью волны. При этом штатная фронтовая планка не накроет гребень. Откорректируйте, если это возможно, величину фронтового свеса или смонтируйте дополнительную страховочную кровельную планку, изготовленную специально для этого места. Смонтируйте, при необходимости, универсальный уплотнитель между страховочной кровельной планкой и листом металлочерепицы.

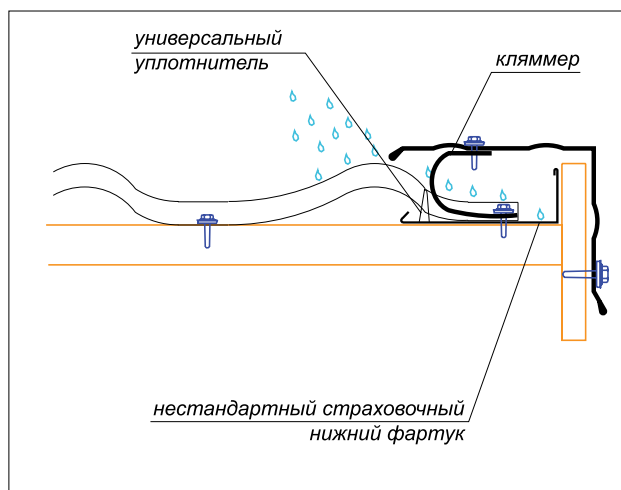

## Монтаж планок конька

**ВНИМАНИЕ!** Убедитесь в том, что реализованы все запланированные мероприятия по организации подкровельной вентиляции.




На пологих скатах для предотвращения задувания снега под конек смонтируйте между металлочерепицей и планкой конька аэроролик конька. Если для обеспечения подкровельной вентиляции запланирован монтаж точечных коньковых вентиляторов, между металлочерепицей и планкой конька смонтируйте универсальный уплотнитель.

Монтаж начните с одного из торцов, конек смонтируйте поверх торцевых планок, край конька выпустите наружу на 2–3 см. Детали плоского конька состыковывайте друг с другом внакладку с нахлестом не менее 10 см или по жестяничкой технологии. Детали полукруглого конька состыковывайте друг с другом по линиям штамповки.

При углах наклона крыши больше 45 градусов место расположения подконьковой доски и способ крепления конька существенно зависят от конкретного значения угла наклона крыши. На этапе монтажа обрешетки смоделируйте узел конька для вашего случая сочетания угла наклона крыши и модели планки конька. Это единственный надежный способ получить хороший результат или своевременно обнаружить ошибку при заказе металлочерепицы.

Подгоните угол коньковой планки к углу наклона кровли, догибая или разгибая его по линиям, указанным на рисунках. Крепежные полки коньков в «свободном» состоянии должны соответствовать углам наклона скатов.


В большинстве случаев вам надо будет смонтировать выше верхней доски шаговой обрешетки дополнительную подконьковую доску, обеспечив при этом зазор между подконьковыми досками соседних скатов не менее 80 мм для обеспечения подкровельной вентиляции.

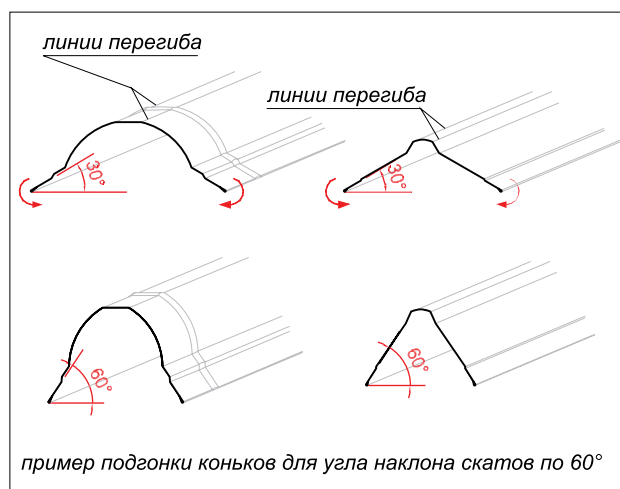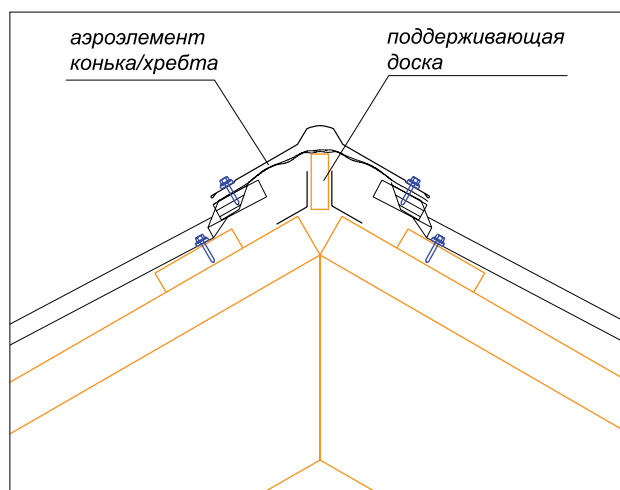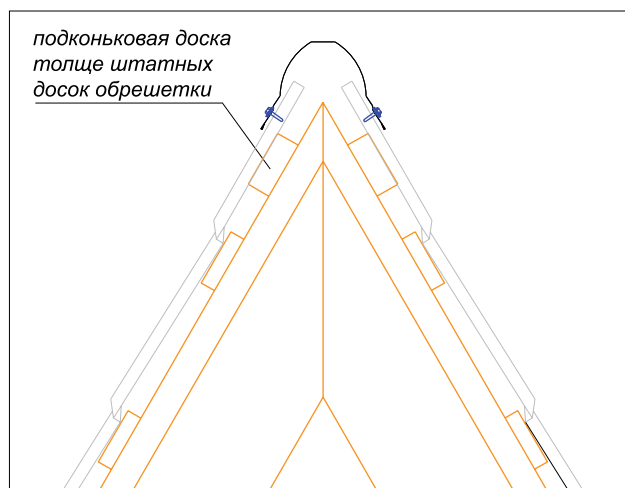

Толщина этой доски должна быть на 10–15 мм больше толщины досок шаговой обрешетки.

При углах наклона скатов свыше 45 градусов форма полукруглого конька будет отличаться от первоначальной.

Штатную пластмассовую заглушку нужно будет доработать или смонтировать стальную заглушку, изготовленную вами из плоского листа.

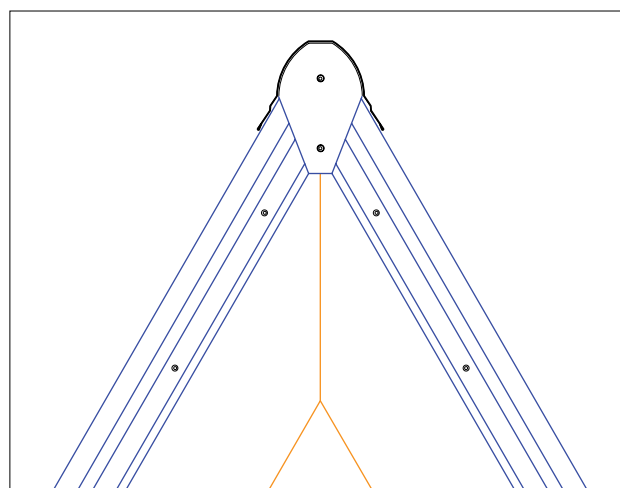

## 6. Правила монтажа металлочерепицы на трапециевидных и треугольных скатах

**ВНИМАНИЕ!** Убедитесь в работоспособности гидроизоляции и возможности реализовать запланированные мероприятия по обеспечению подкровельной вентиляции.

Помимо брусков контробрешетки вдоль стропил, прикрепите такие же бруски вдоль хребтов в плоскости скатов по обе стороны хребтов.

Смонтируйте карнизную доску и доски шаговой обрешетки. Сформируйте узел карниза, включая монтаж крюков водосточной системы, капельника конденсата и карнизной планки.

Подготовьте к монтажу листы металлочерепицы, предназначенные для каждого ската в соответствии с «раскладкой» листов. Как правило, на «раскладке» есть указания по началу монтажа, с одного из краев или от осевой линии. Как и при монтаже прямоугольного ската, в первую очередь необходимо выровнять нижние листы по линии карниза (на рисунке приведен пример начала монтажа с левого края).




Листы металлочерепицы по косым линиям вдоль хребтов обрезайте так, чтобы расстояние между резаными листами на соседних скатах составляло 60–100 мм.

Монтаж ведите снизу вверх, располагая стыки по рядам в общую линию в соответствии с раскладкой.

Монтаж на хребты коньковых планок ведите снизу вверх. Подгоните коньковые планки к образованному скатами углу. Нижнюю часть прямого конька обрежьте в соответствии с заданной линией хребта углами. В нижней части полукруглого конька смонтируйте пластмассовую заглушку хребта, предварительно подогнав ее по месту.

Следите за тем, чтобы ось коньковой планки строго соответствовала оси хребта. Ось хребта нетрудно определить для случая одинакового угла наклона соседних скатов. При разных углах наклона соседних скатов ось хребта определить сложнее. Обязательно определите ось хребта и крепите коньковые планки в строгом соответствии с осью.

Только в этом случае вы сможете красиво состыковать в верхней части хребты и конек. В большинстве случаев стык двух хребтов и конька вы красиво сделаете с применением пластмассового У-тройника. В случаях, когда У-тройник не подойдет для такого стыка, примените окрашенные самоклеящиеся ленты, применяемые обычно для устройства примыканий при работе с цементно-песчаной или керамической черепицей. При хороших жестяничьих навыках вы сделаете красивые стыки хребтов и коньков из плоского листа с применением саморезов, заклепок и герметика.

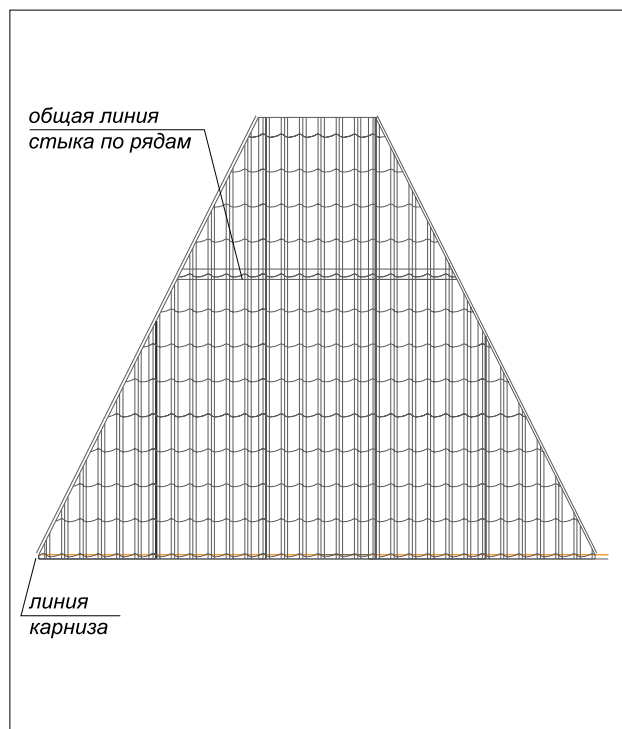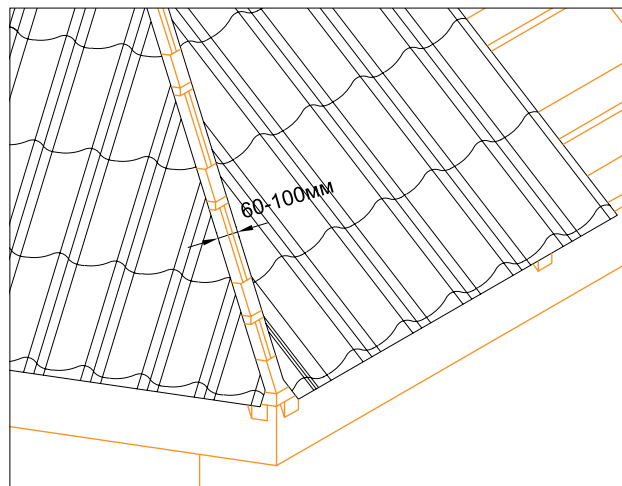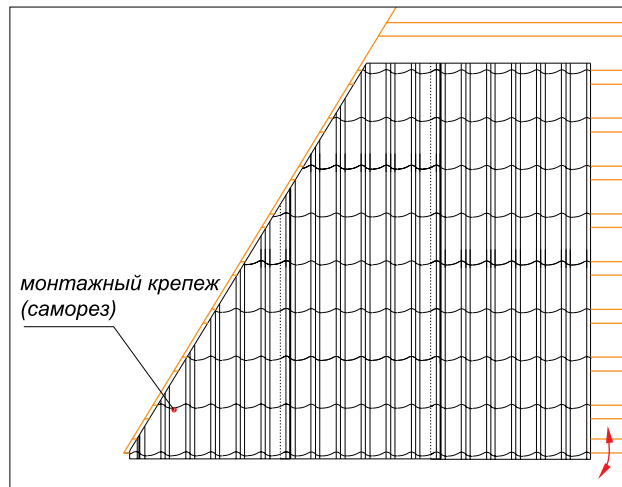



## 7. Правила устройства ендов

**Устройство ендовы, начинающейся под линией конька и заканчивающейся на линии карниза**

**ВНИМАНИЕ!** Убедитесь в том, что гидроизоляция вдоль ендовы смонтирована правильно, оставлены пропуски для воды и мелкого мусора вдоль ендовой контробрешетки, отсутствуют надрывы и механические повреждения гидроизоляции.

Смонтируйте в ендове по дополнительной доске между досками шаговой обрешетки. Подготовьте нужное количество планок ендовы и смонтируйте их снизу вверх с нахлестом 200–300 мм. Нижнюю планку ендовы обрежьте чуть ниже линии карниза и сделайте на ней отбортовку по линии карниза. Смонтируйте вдоль отбортовок планок ендовы и под коньком универсальный уплотнитель.

Обрежьте по разметке листы металлочерепицы, граничащие с ендовой. Листы не должны доходить до осевой линии ендовы 60–100 мм с каждой стороны. При креплении обрезанных листов допускается закручивать саморезы в «штатные места», расположенные на 10–15 мм ниже линии штамповки в нижней части волны, через лист металлочерепицы и через планку ендовы не ближе 250 мм от оси ендовы. В этих местах листы металлочерепицы касаются плоскости, на которой лежат планки ендовы. При этом саморезы, прошедшие через лист металлочерепицы и через планку ендовы, плотно прижмут лист металлочерепицы к планке ендовы в точках крепления саморезами. При отступе от «штатных мест» в точках крепления между листом металлочерепицы и планкой ендовы останется зазор, что может привести к протечкам через планку ендовы в точках прохождения через нее саморезов.

**ВНИМАНИЕ!** Не допускается закручивать саморезы на расстоянии меньше 250 мм от оси ендовы.




В случае, если проектом предусмотрен монтаж декоративной накладки ендовы, смонтируйте ее, двигаясь снизу вверх с наложением ее частей друг на друга не менее чем на 10 см.

**ВНИМАНИЕ!** Запрещается монтировать уплотнитель между листами металлочерепицы и декоративной накладкой ендовы.

Закрепите декоративные накладки ендовы к верхним точкам примыкающих к ней листов металлочерепицы.

**ВНИМАНИЕ!** Убедитесь в том, что саморезы крепления накладки ендовы не повредили смонтированные ранее планки ендовы.

Накладка ендовы декорирует косыерезы металлочерепицы и уменьшает вероятность задувания снега между листами металлочерепицы и ендовой. Вода, собранная со скатов, попадает под накладку ендовы

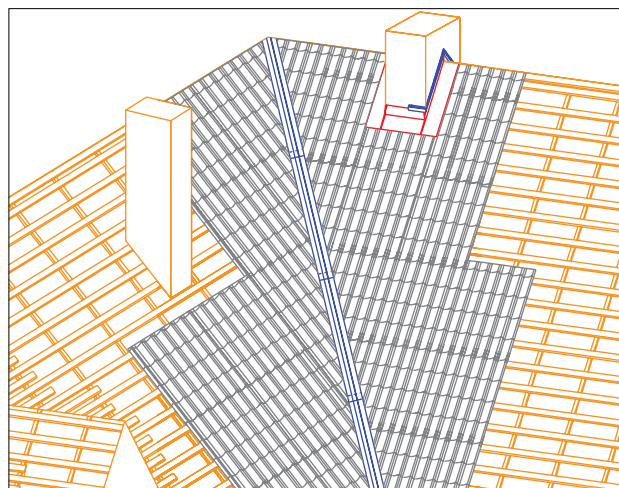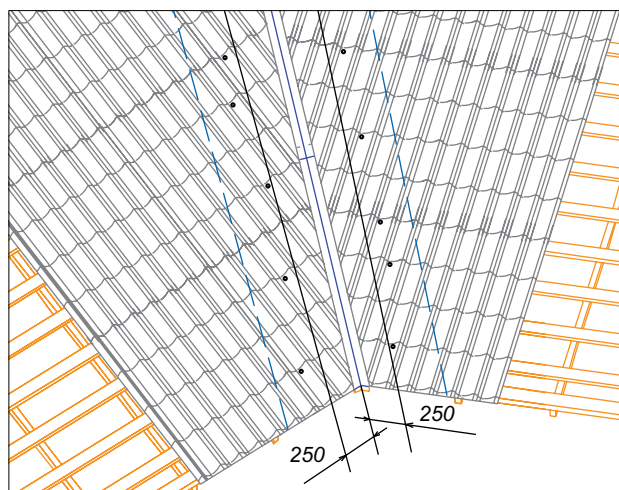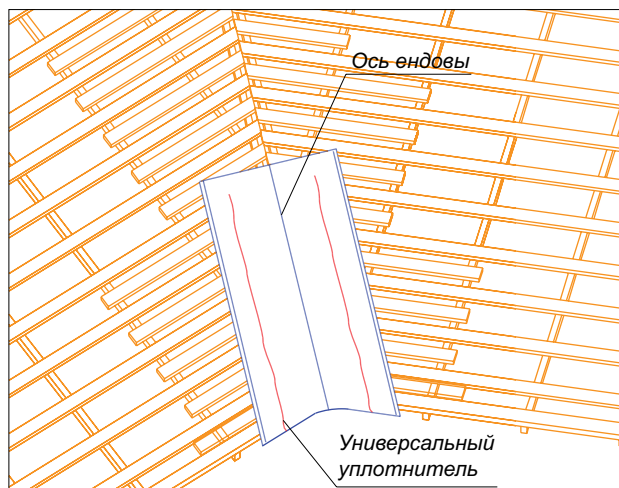

и течет по линии сгиба ендовы. Прошлогодние листья, попавшие на кровлю, также попадают под накладку ендовы и при достаточном зазоре между резаными краями металлочерепицы будут смыты водой вдоль планок ендовы.

**ВНИМАНИЕ!** Если дом расположен в лесу, демонтируйте время от времени накладки ендовы и прочищайте водяной канал.

### Устройство ендовы, начинающейся на скате и заканчивающейся на скате

**ВНИМАНИЕ!** Убедитесь в том, что гидроизоляция вдоль ендовы смонтирована правильно, оставлены пропуски для воды и мелкого мусора вдоль ендовой контробрешетки, отсутствуют надрывы и механические повреждения гидроизоляции.

Смонтируйте в ендове по дополнительной доске между досками шаговой обрешетки. Подведите лист металлочерепицы к боковой стене слухового окна следующим образом:

- обрежьте примыкающий к боковой стене слухового окна лист металлочерепицы по длине таким образом, чтобы линия вашего реза была выше выхода ендовы на скат не менее чем на 200 мм (оставшаяся часть листа металлочерепицы может быть использована для продолжения монтажа с добавлением к нему одномодульного листа с целью выхода на общую линию стыковки листов по рядам);
- для подводки листа к боковой и передней стенкам слухового окна сделайте вырезы по размерам слухового окна и смонтируйте лист металлочерепицы.




На лист металлочерепицы вдоль стенок слухового окна смонтируйте универсальный уплотнитель.

Установите на карнизный свес слухового окна карнизную планку. Смонтируйте в ендове заранее подготовленные планки ендовы. Обрежьте нижнюю часть планки ендовы по карнизу и по линии выхода на скат. При необходимости отформуйте край ендовы, выходящий на скат, с целью обеспечения плотного наложения планки ендовы на лист металлочерепицы. Допускается слегка подрихтовать киянкой нижний лист металлочерепицы.

При удлинении ендовы обеспечьте нахлест 200–300 мм в зависимости от угла наклона скатов. В верхней части состыкуйте листы левой и правой ендовы с применением жестяничких приемов или на саморезах с применением герметика. От тщательности подготовительных работ в этом месте зависит защита линии конька слухового окна от попадания воды с верхнего ската. Смонтируйте вдоль отбортовок ендовы универсальный уплотнитель.

Приготовьтесь к монтажу листов металлочерепицы с косыми резами на большом скате.

Если вы применяете оставшуюся от бокового листа металлочерепицы часть, доведите на ней нижний рез до вида штатного и добавьте к ней одномодульный лист с целью доведения уровня верха листа до общей линии стыковки по рядам на скате.

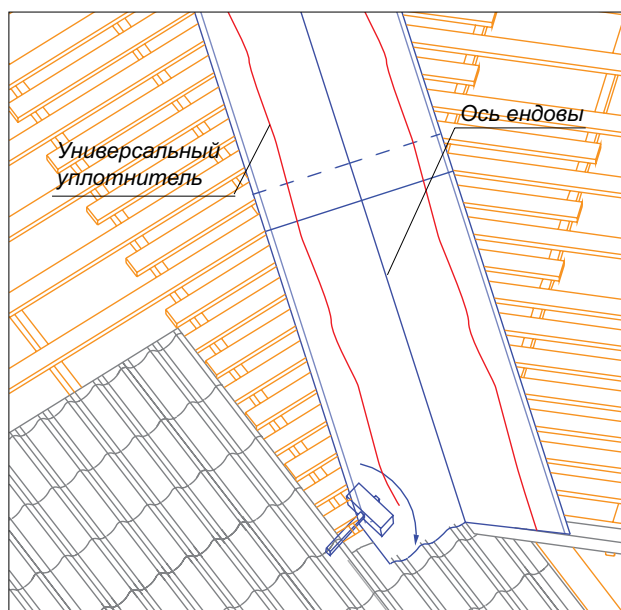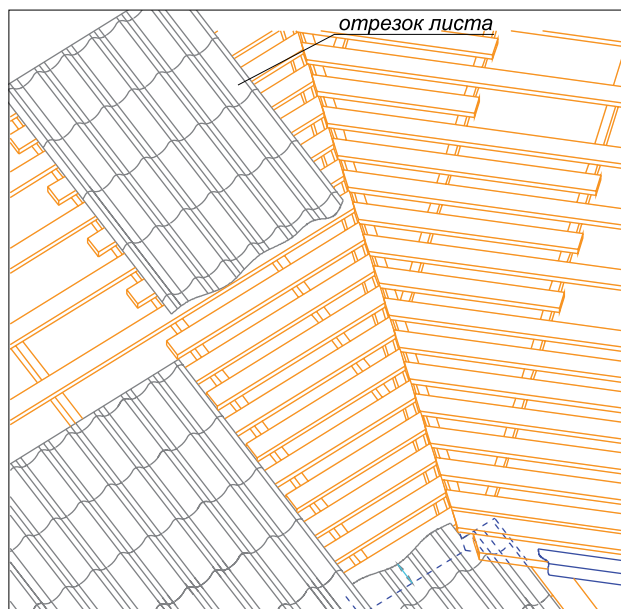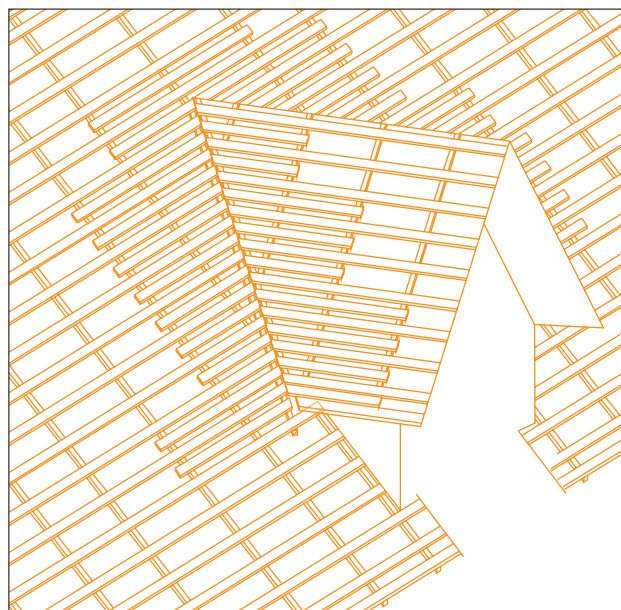



Подготовьте к монтажу первый лист основного ската над ендовой. Его нижняя часть обязательно должна быть ниже линии выхода ендовы на скат. Наложите подготовленный лист на ранее смонтированный ниже ендовы лист металлочерепицы, при этом нахлест листов составит не менее 200 мм, а ендовый лист будет зажат между монтируемым и ранее смонтированными листами. Смонтируйте все листы, граничащие с ендовой.

Убедитесь в том, что зазоры между резаными листами и осевой линией ендовы составляют по 60–100 мм.

При креплении обрезанных листов допускается закручивать саморезы в «штатные места», расположенные на 10–15 мм ниже линии штамповки в нижней части волны через лист металлочерепицы и через планку ендовы не ближе 250 мм от оси ендовы. В этих местах листы металлочерепицы касаются плоскости, на которой лежат планки ендовы. При этом саморезы, прошедшие через лист металлочерепицы и через планку ендовы, плотно прижмут лист металлочерепицы к планке ендовы в точках крепления саморезами.

При отступе от «штатных мест» в точках крепления между листом металлочерепицы и планкой ендовы останется зазор, что может привести к протечкам через планку ендовы в точках прохождения через нее саморезов.

**ВНИМАНИЕ!** Не допускается закручивать саморезы на расстоянии меньше 250 мм от оси ендовы.

В случае, если проектом предусмотрен монтаж декоративной накладки ендовы, смонтируйте ее, двигаясь снизу вверх с наложением друг на друга не менее чем на 10 см.




**ВНИМАНИЕ!** Запрещается монтировать уплотнитель между листами металлочерепицы и декоративной накладкой ендовы.

Закрепите декоративные накладки ендовы к верхним точкам примыкающих к ней листов металлочерепицы.

**ВНИМАНИЕ!** Убедитесь в том, что саморезы крепления накладки ендовы не повредили смонтированные ранее планки ендовы.

Накладка ендовы декорирует косыерезы металлочерепицы и уменьшает вероятность задувания снега между листами металлочерепицы и ендовой. Вода, собранная со скатов, попадает под накладку ендовы и течет по линии сгиба ендовы. Прошлогодние листья, попавшие на кровлю, также попадают под накладку ендовы и при достаточном зазоре между резаными краями металлочерепицы будут смыты водой вдоль планок ендовы.

**ВНИМАНИЕ!** Если дом расположен в лесу, демонтируйте время от времени накладки ендовы и прочищайте водяной канал.

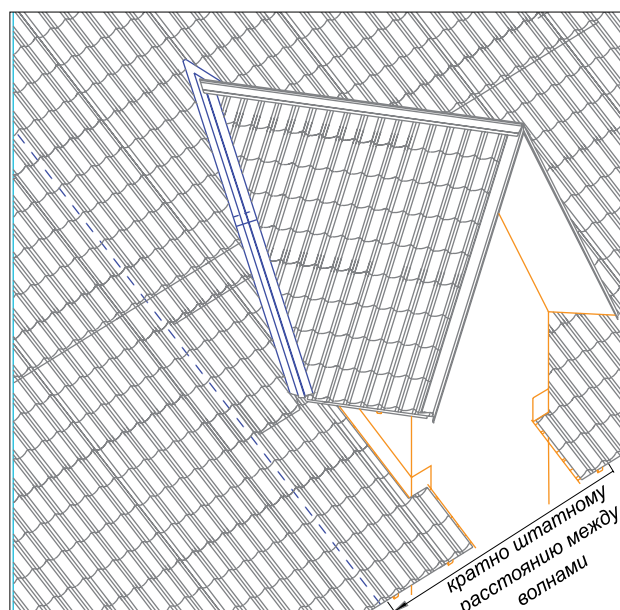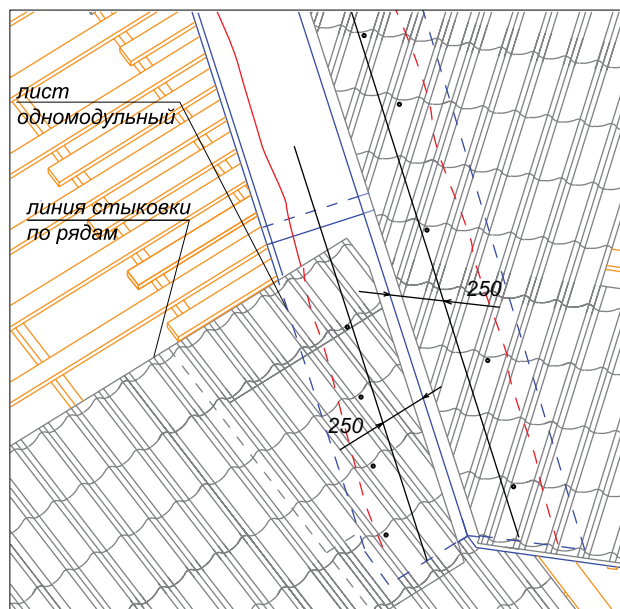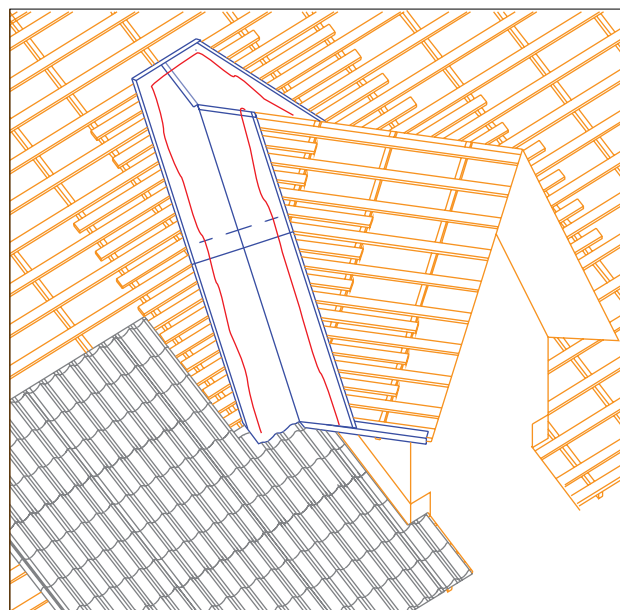

## 8. Правила обхода труб и иных препятствий

### Обход трубы, расположенной на скате, ширина трубы не превышает 80 см

При обходе труб и других препятствий на кровле вам предстоит решить две задачи:

- первая задача заключается в том, чтобы «перехватить» воду со ската над трубой, «разогнать» ее направо и налево, «провести» вдоль трубы и «выпустить» на скат под трубой;
- вторая задача заключается в том, чтобы не пропустить в дом и вывести на крышу воду, спускающуюся по стенкам трубы.

Для решения этих задач вокруг трубы надо:

- изготовить и смонтировать металлический фартук, часть которого расположена в плоскости крыши и закреплена на крыше, а часть поднимается вдоль трубы на 150-200 мм выше плоскости крыши;
- поверх фартука смонтировать планку примыкания и загерметизировать стык между трубой и планкой примыкания.




**ВНИМАНИЕ!** Убедитесь в том, что труба оштукатурена на нужную вам высоту. После монтажа фартука часть трубы под фартуком станет недоступной. Убедитесь в том, что гидроизоляция заведена на боковые грани трубы, а на скате выше задней грани трубы в гидроизоляцию встроен водоотводящий желобок (не дальше 0,8 м от задней грани трубы).

Смонтируйте над задней гранью трубы дополнительные доски обрешетки на длине ската примерно 50 см. Обрежьте левый и правый примыкающие к трубе листы металлочерепицы по длине таким образом, чтобы линии ваших резов были над линиями штамповки, и расстояние от верхней грани трубы до этих линий штамповки было не менее 150 мм. Оставшиеся части листов металлочерепицы могут быть использованы для продолжения монтажа с добавлением к ним по одномодульному листу с целью выхода на общую линию стыковки листов по рядам.

Отметьте на боковых гранях трубы линии на 150 мм выше плоскости верха кровельного покрытия, переведите эти линии на переднюю и заднюю грани трубы, при этом вы узнаете требуемую высоту подъема нижнего и верхнего фартуков.

Подготовьте нижнюю и боковые (правую и левую) детали фартука. Правильно сделанные детали:

- поднимаются на боковую грань трубы на 150 мм;
- заходят на скат не менее чем на 200 мм;
- боковыми частями правая и левая детали фартука заходят за ближайший гребень волны металлочерепицы;
- нижней частью боковые детали фартука доходят до низа нижней детали фартука;
- верхней частью боковые детали фартука уходят выше задней грани трубы на 150–200 мм.

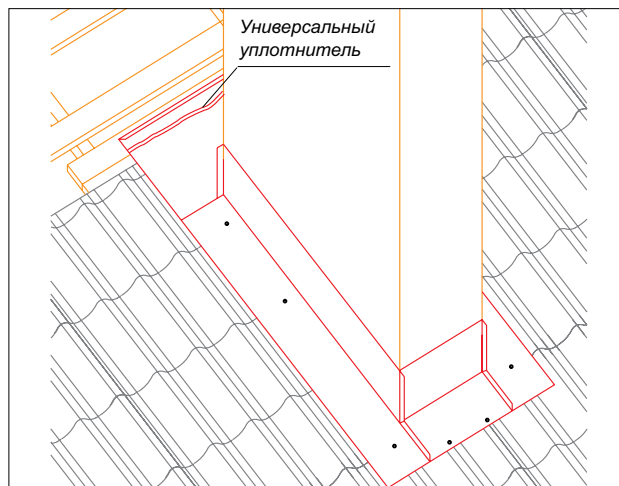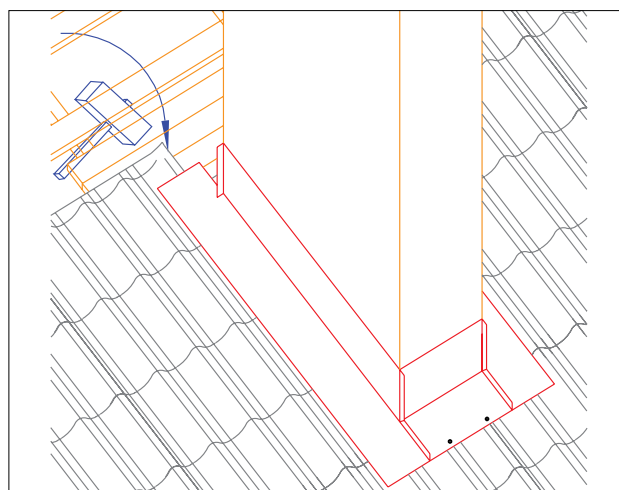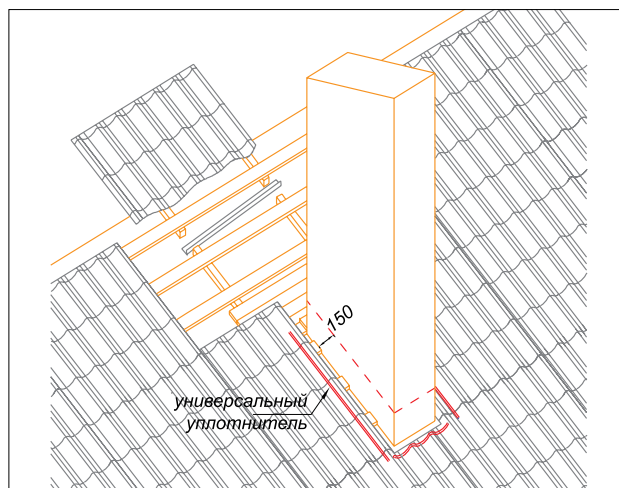

Соедините 3 детали фартука между собой и закрепите саморезами нижний фартук на металлочерепице.

Подрихтуйте киянкой листы металлочерепицы в тех местах, где они будут накрыты верхней деталью фартука. Подготовьте верхнюю деталь фартука. Правильно сделанный фартук:

- заходит на нижнюю грань трубы до разметочной линии;



- по бокам накрывает боковые детали фартука;
- вверх по скату уходит выше листов металлочерепицы на 100-200 мм;
- вверх по скату заканчивается отбортовкой вверх.

Соедините верхний фартук с боковыми по жестяничной технологии. При необходимости загерметизируйте места соединения деталей фартука между собой. В верхней части фартука смонтируйте универсальный уплотнитель.

Верхние листы металлочерепицы должны иметь горизонтальный штатный рез в нижней части, а в верхней части — доходить до общей линии стыковки по рядам на скате или до общей линии конька.







Если вы примените оставшиеся от боковых листов части, доведите на них нижние резы до вида штатных нижних резов и добавьте к ним по одному модульному листу с целью доведения уровня верха листов до общей линии стыковки по рядам на скате.

Наложите эти листы поверх фартука, при этом верхняя деталь фартука будет зажата между монтируемыми и ранее смонтированными листами.

**ВНИМАНИЕ!** Типичной ошибкой является монтаж верхней детали фартука в надрез металлочерепицы, как показано на нижнем рисунке, поскольку надрез расположен на линии стока воды.

Для предотвращения попадания воды с боковых граней трубы под фартук жестко закрепите по периметру трубы поверх фартука планку примыкания и загерметизируйте зазор между планкой примыкания и боковыми гранями трубы, заложив герметик в специально прорезанную штробу или в наружную отбортовку планки.

Перед монтажом этой планки примыкания пригните киянкой верхние части отбортовок к боковым граням трубы. В некоторых случаях планка примыкания может быть закрыта впоследствии штукатуркой.

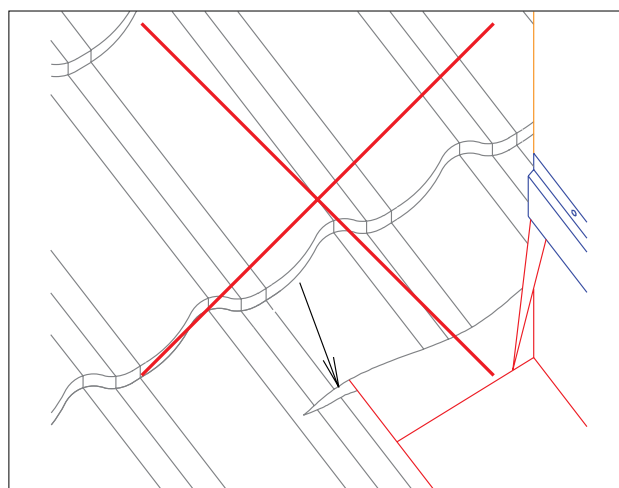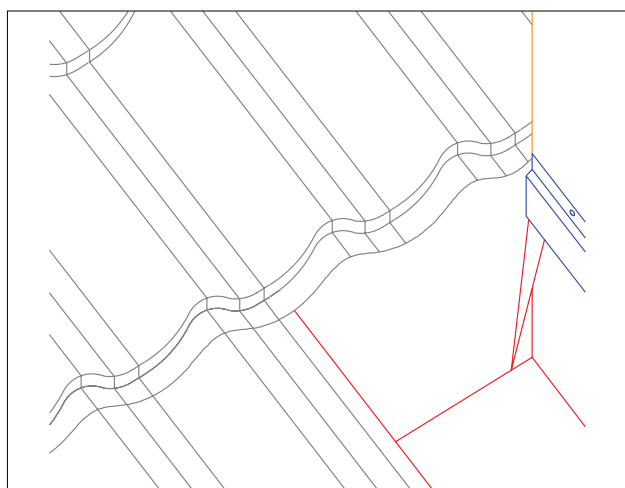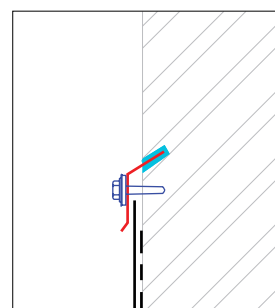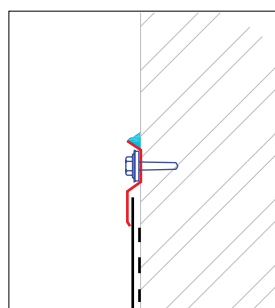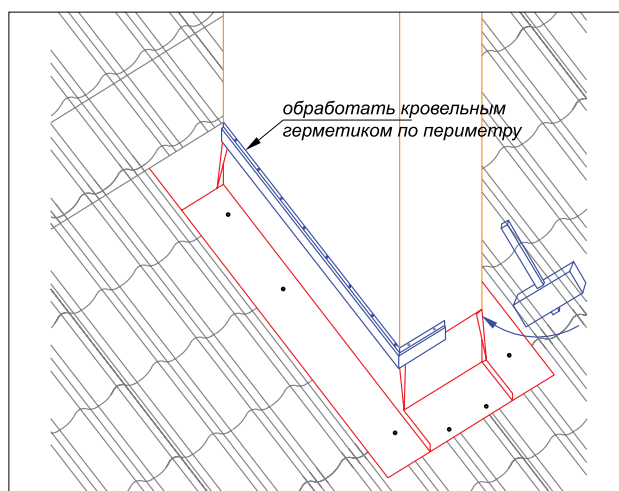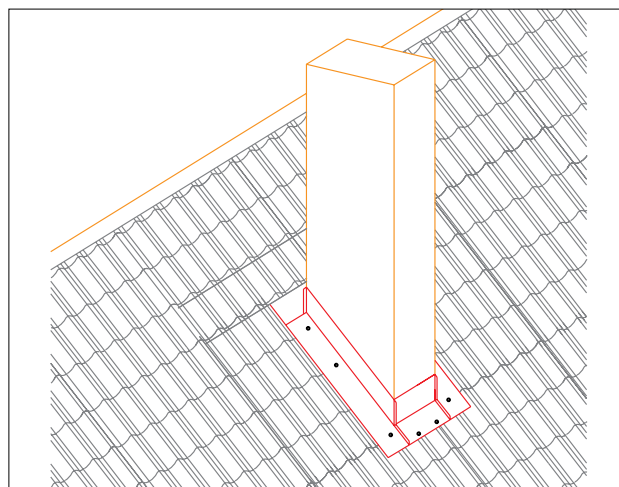

### Обход трубы, расположенной на скате, ширина трубы не превышает 80 см, расстояние от конька до задней грани трубы не превышает 1 м

Изготовить фартук в этом случае проще, чем в предыдущем, потому что есть возможность завести верхнюю деталь фартука под конек поверх листов металлочерепицы вместо встраивания этой детали в скат между листами металлочерепицы. Иногда этим приемом пользуются и для обхода труб, расположенных в 3–5 метрах от конька, над трубой прямо под конек уходит плоский лист. Надежно, но некрасиво, поскольку полоска плоского непрофилированного листа над трубой выпадает из общей картины ската.

### Обход трубы, расположенной в коньке

Это самый простой случай, причем ширина трубы значения не имеет.

Особое внимание уделите соединению между собой боковых фартуков разных скатов и герметизации при смыкания коньков к трубе.

### Обход трубы или иного препятствия, расположенного на скате, ширина препятствия превышает 80 см

Этот случай сложнее предыдущих. Вам потребуются навыки, полученные при обходе труб шириной менее 80 см, и навыки, полученные при устройстве ендов с выходом на скат.




Поверх ската сделайте «разуклонку», гарантированно уведите воду направо и налево от трубы. «Разуклонка» представляет собой два дополнительных ската, покрытых металлочерепицей, с ендовами с выходом на скат. Если труба неширокая, например 1,2 м, скаты «разуклонки» нет смысла окрывать металлочерепицей, достаточно плоского листа.

### Обход трубы. Случаи, требующие работы профессионального жестянщика

В предыдущих разделах были рассмотрены только прямоугольные трубы.

При обходе круглой трубы принципы встраивания фартука в кровлю остаются такими же, как описано выше. Для соединения деталей фартука с трубой требуются профессиональные жестяничьи навыки. Современные утепленные круглые трубы из нержавеющей стали, как правило, комплектуются специальным переходным фартуком-колпаком.

Иногда по недоразумению труба попадает в ендову, на поток воды, собранной с двух скатов.

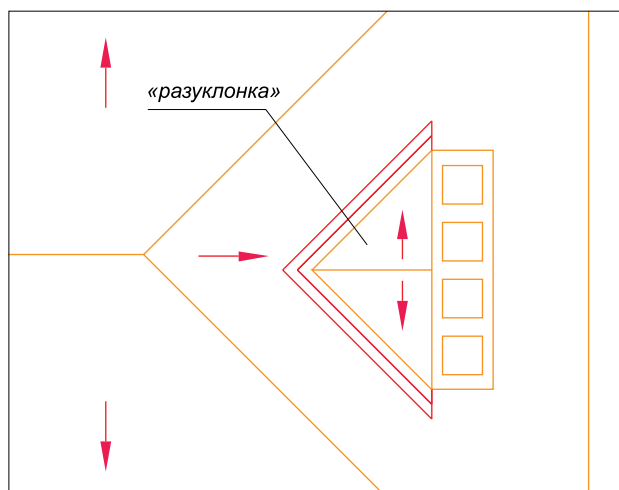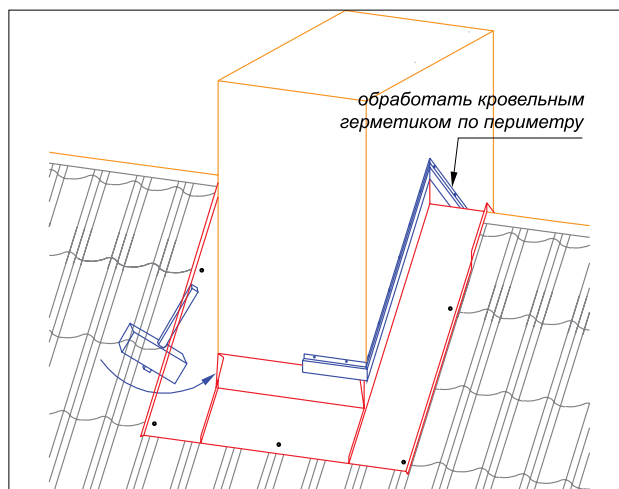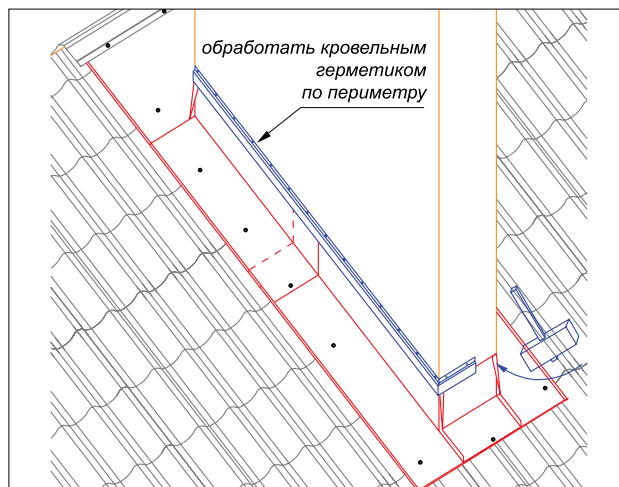

Кровельщик с хорошими навыками жестянщика найдет способ надежно провести воду даже мимо трубы, стоящей в ендове. Начинающим кровельщикам лучше не экспериментировать и пригласить на этот участок работы опытного жестянщика, например специалиста по фальцевым кровлям, или добиться переноса трубы из ендовы.

## 9. Правила устройства примыканий к стенам

### Устройство бокового примыкания к стене

**ВНИМАНИЕ!** Убедитесь в том, что фрагмент стены оштукатурен на нужную вам высоту (если это необходимо для монтажа планок примыкания). Убедитесь в том, что гидроизоляция выведена на стену на нужную высоту и приклеена к стене.





Если есть возможность, начните монтаж примыкающих к стене скатов со стороны стены. В этом случае вы начнете с заводского края листа и под пристенной планкой гарантированно будет гребень волны.

Перед монтажом пристенной планки смонтируйте на листы металлочерепицы универсальный уплотнитель. Пристенная планка должна заходить на стену не менее, чем на 150 мм. Прикрепите пристенную планку к металлочерепице саморезами (в верхних точках соприкасающихся с планкой гребней металлочерепицы).

Если металлочерепица подошла к стене «неудачной» фазой волны и штатная пристенная планка не покрывает гребень, примените дополнительно нижний страховочный фартук или смонтируйте специально изготовленную более широкую пристенную планку.

Над пристенной планкой смонтируйте планку примыкания «в штробу» или планку примыкания «внакладку» и загерметизируйте зазор между планкой примыкания и стеной, заложив герметик в специально прорезанную штробу или в наружную отбортовку планки.

В некоторых случаях планка примыкания может быть закрыта впоследствии штукатуркой. Иногда можно обойтись без планки примыкания, например в случаях, когда пристенная планка будет прикрыта обшивочной доской, сайдингом или наружным утеплителем с последующим оштукатуриванием.

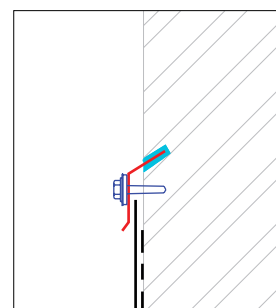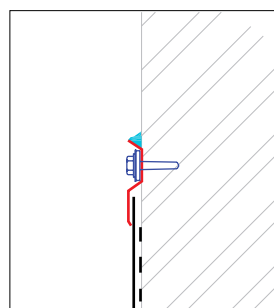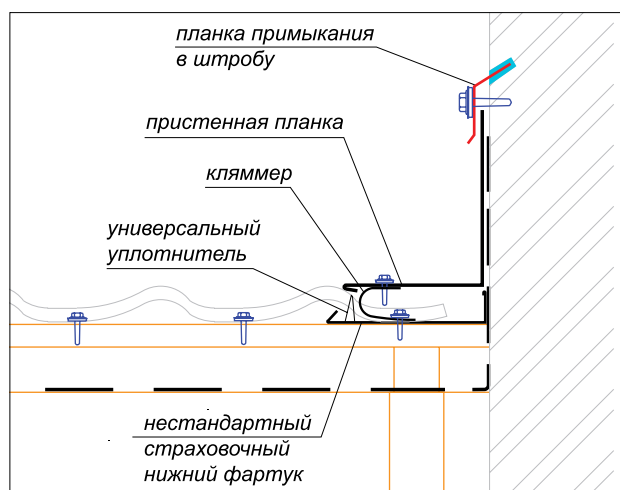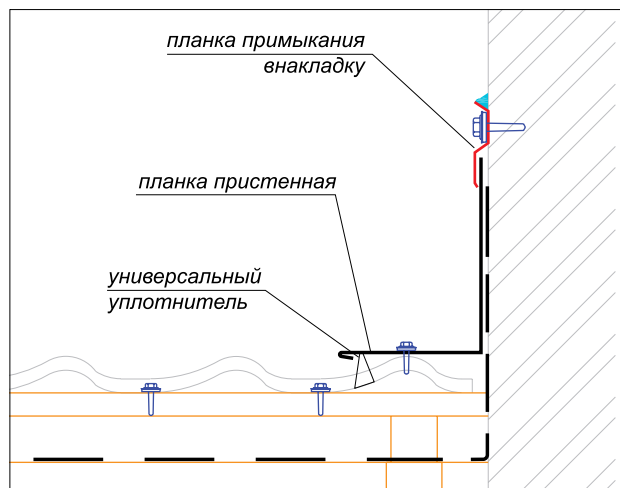

### Устройство верхнего примыкания к стене

**ВНИМАНИЕ!** Убедитесь в том, что фрагмент стены оштукатурен на нужную вам высоту (если это необходимо для монтажа планок примыкания). Убедитесь в том, что гидроизоляция выведена на стену на нужную высоту.

**ВНИМАНИЕ!** Убедитесь в том, что при монтаже верхнего примыкания будут реализованы запланированные мероприятия по реализации проекта подкровельной вентиляции.

В большинстве случаев выше последней доски шаговой обрешетки надо будет добавить дополнительную доску, причем толщина ее должна быть на 10–15 мм больше толщины досок шаговой обрешетки. Доска и листы металлочерепицы не должны доходить до стены на 50–80 мм для обеспечения функционирования подкровельной вентиляции. В случае небольшого угла наклона ската для предотвращения задувания снега в особо ответственных случаях смонтируйте между металлочерепицей и пристенной планкой аэроэлемент конька, заведя один из краев аэроэлемента конька на стену.

Аккуратно разогните пристенную планку до нужного угла, обрежьте лишний металл с верхней части, подгоните по длине и прикрепите к гребням металлочерепицы саморезами. Пристенные планки стыкуйте между собой внакладку с нахлестом не менее 10 см или с применением жестяничных приемов.

Над пристенной планкой смонтируйте планку примыкания «в штробу» или планку примыкания «внакладку» и загерметизируйте зазор между планкой примыкания и стеной, заложив герметик в специально прорезанную штробу или в наружную отбортовку планки.






В некоторых случаях планка примыкания может быть закрыта впоследствии штукатуркой. Иногда можно обойтись без планки примыкания, например в случаях, когда пристенная планка будет прикрыта обшивочной доской, сайдингом или наружным утеплителем с последующим оштукатуриванием.

### Обход примыканиями выступов на стене

Для обхода примыканиями выступов на стене вам потребуются навыки, полученные при обходе труб.

**ВНИМАНИЕ!** Убедитесь в том, что в слое гидроизоляции смонтирован «желобок», отводящий воду от стены на скат в сторону от выступа.

На рисунках показаны два способа. На верхнем рисунке «фартук» вокруг выступа сделан так же, как для трубы, расположенной далеко от конька. На нижнем — верхняя деталь «фартука» доведена до верха ската, под пристенную планку верхнего примыкания (или под коньковую планку).

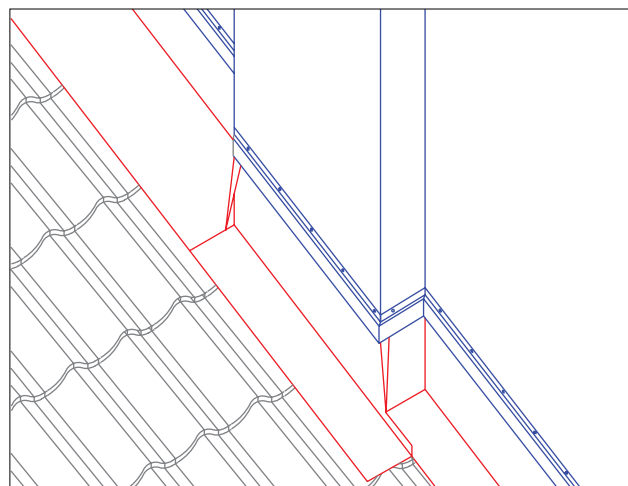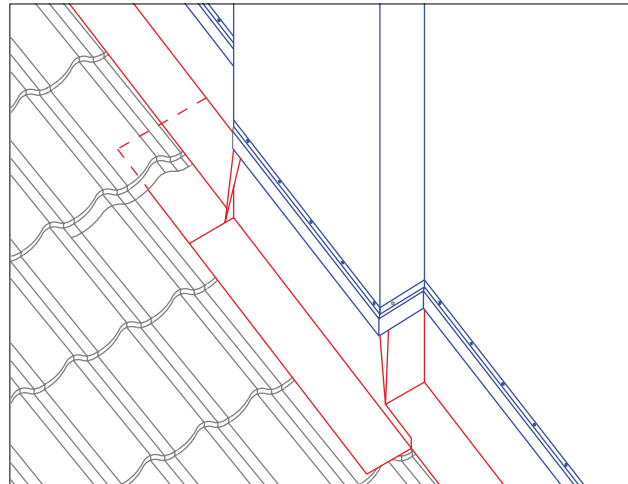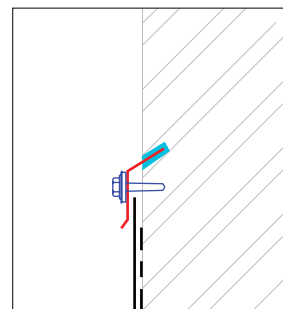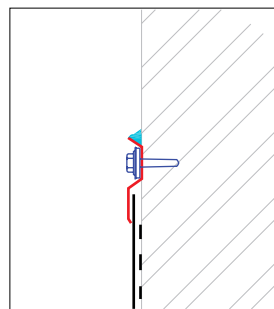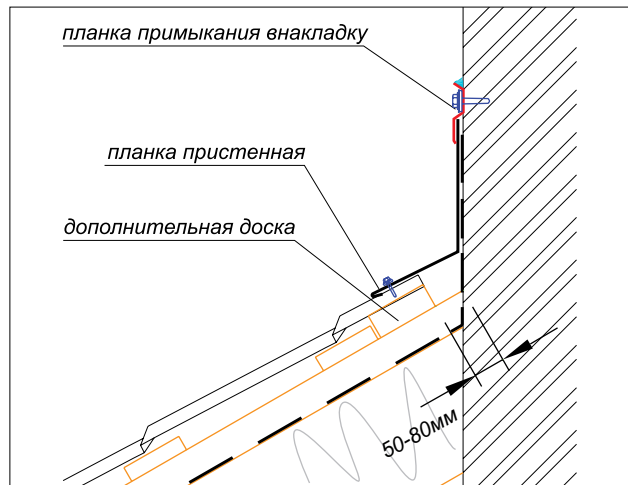

## 10. Правила стыковки кровельных планок

На рисунке «Пример кровли» в начале инструкции цифрами от 2.1 до 2.13 обозначены места стыковки между собой различных кровельных планок.

Серийно выпускаемые стыковочные и концевые элементы полукруглого конька (поз. 2.1–2.4) применимы для углов наклона скатов от 15 до 45 градусов и для пересечения скатов с одинаковыми углами наклона.

Стык нескольких хребтов на «шатре» (2.5), стык хребта и отходящего от хребта конька (2.8), переход от конька к стыку на скате двух ендов (2.6), верхнее окончание хребта с упором в стену (2.7) как в случае полукруглого, так и в случае прямого конька требуют от кровельщика серьезных жестяничьих навыков. В ряде случаев можно применить самоклеящуюся герметизирующую ленту, подобранную в тон к металлочерепице.

## 11. Правила монтажа мансардных окон

Правила монтажа мансардных окон подробно рассмотрены в инструкциях, прилагаемых к каждому мансардному окну, окладу, комплекту для обеспечения непрерывного контура утепления и к комплекту для формирования внутренних оконных откосов.

Обратите внимание на подготовку проемов под мансардные окна. Листы металлочерепицы могут подойти к проему окна «удачной» или «неудачной» фазой волны и фазой шага. Передвинуть весь массив металлочерепицы невозможно. Проем мансардного окна, как правило, можно слегка подвигать вверх или вниз с целью обеспечения хорошей стыковки нижнего фартука мансардного окна с листами металлочерепицы, как показано на рисунках на странице 11.

Место встраивания нижнего фартука мансардного окна между листами металлочерепицы, как правило, определяется только в процессе монтажа, и заказать заранее листы для монтажа под фартуком и над фартуком практически невозможно. Выручают заранее заказанные одномодульные листы, которые позволяют компенсировать потерю одного модуля на вставку фартука между листами металлочерепицы. Вставлять фартук оклада мансардного окна в надрез листа металлочерепицы недопустимо.

После монтажа не выбрасывайте инструкцию, оставьте возможность сотруднику технического надзора при приемке работ убедиться в правильности установки как мансардных окон, так и комплектующих к ним.

## 12. Правила монтажа «проходных» элементов

«Проходные» элементы обозначены на рисунке «Пример кровли» цифрами 4.1–5.3. Монтаж «проходных» элементов подробно описан в прилагаемых к поставляемому элементу инструкциях.

После монтажа не выбрасывайте инструкцию, оставьте возможность сотруднику технического надзора при приемке работ убедиться в том, что все «проходные» элементы установлены в соответствии с инструкцией.


## 13. Правила монтажа устройств безопасности

Монтаж устройств безопасности подробно описан в прилагаемых к поставляемому устройству инструкциях. Наиболее распространенным и простым в монтаже является трубчатый снегозадержатель.

Монтируйте трубчатые снегозадержатели над стеной, на 2–3 волны выше карниза, крепите к штатным доскам шаговой обрешетки через металлочерепицу в соответствии с приведенным рисунком. Кронштейны монтируйте в каждую четвертую или пятую волну, при этом шаг между кронштейнами составит 700–950 мм.

Соединение труб между собой можно производить в любом месте между штатно смонтированными кронштейнами. Свободный конец труб не должен отстоять от крайнего кронштейна более, чем на 300 мм.

После монтажа не выбрасывайте инструкцию, оставьте возможность сотруднику технического надзора при

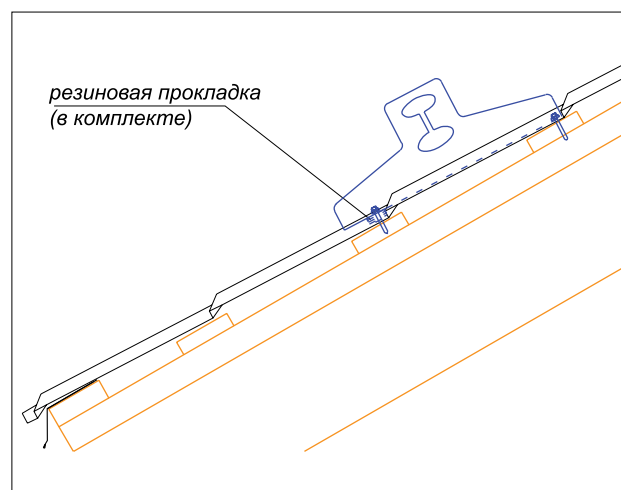

приемке работ убедиться, что устройства безопасности смонтированы в соответствии с инструкцией.



## 14. Рекомендации по контролю качества

Перед окончательной сдачей работ по монтажу металлочерепицы еще раз внимательно взгляните на крышу, на каждый скат.

1. Проконтролируйте визуально общий вид крыши, вид продольных и поперечных стыков при осмотре с разных сторон, наличие вмятин, убедитесь в отсутствии на крыше и в водосточных желобах посторонних предметов.

2. Убедитесь в правильности крепления саморезами листов металлочерепицы к основанию и между собой:

- равномерно по скату в штатных местах в соответствии с главным правилом;
- на стыках листов по волнам (правило №1);
- на стыках листов по рядам (правило №2);
- на линии карниза (правило №3);
- при подходе к коньку и хребтам (правило №4);
- вдоль фронтонов (правило №5).

Убедитесь в отсутствии саморезов в нештатных местах.

3. Убедитесь в надежности крепления комплектующих, визуально оценив количество и места расположения саморезов, убедитесь в отсутствии деформаций комплектующих при монтаже.

4. Проконтролируйте визуально правильность монтажа торцевых и коньковых планок, а также внешний вид и надежность стыков этих планок между собой.

5. Убедитесь в том, что обеспечена возможность функционирования подкровельной вентиляции; что в узле карниза обеспечена возможность входа воздуха; что в коньке, хребтах, верхних примыканиях к стенам обеспечена возможность выхода воздуха и обеспечена защита от задувания снега под кровельное покрытие через вентиляционные устройства (при необходимости).

6. Проверьте качество резов металлочерепицы, убедитесь в отсутствии на поверхности листов металлической стружки, а также в отсутствии на листах окалины или иных следов от резки на крыше каких-либо металлических или иных изделий.

7. Убедитесь в правильности устройства ендов:

- вода из ендовы попадает в водосточный желоб (в случае, если ендова заканчивается на карнизе);
- планка ендовы выведена между нижним и верхним листом металлочерепицы не в надрез листа (в случае, если ендова заканчивается на скате);
- в месте схождения двух ендов обеспечена страховка от попадания воды и снега под конек у верхнего стыка ендов;
- между накладкой ендовы и металлочерепицей оставлен естественный зазор для прохода воды на нижнюю планку ендовы.

8. Обратите внимание на фартуки обхода труб:

- верхняя деталь фартука должна быть вставлена между листами металлочерепицы, а не в надрез на листе;
- боковые детали фартука должны накрывать гребень волны металлочерепицы, между фартуком и металлочерепицей должен быть смонтирован уплотнитель;
- на стыке фартука и трубы по периметру трубы должна быть смонтирована «планка примыкания в штробу» или «планка примыкания внакладку» с применением герметика.

9. Проконтролируйте правильность устройства примыканий к стенам.

10. Убедитесь в том, что нижние фартуки мансардных окон выходят на поверхность между листами металлочерепицы, а не в надрез на листе металлочерепицы.


11. Убедитесь в надежности крепления снегозадержателей и других устройств безопасности на кровле. Ваш опыт может подсказать, что следует внести изменения в проект и в ряде мест добавить снегозадержатели.

12. Еще раз посмотрите на план кровли, осмотрите смонтированную кровлю и убедитесь в том, что при монтаже металлочерепицы выполнены все предписанные проектом мероприятия по организации вентиляции подкровельного пространства.

## Бланк раскладки металлочерепицы

Ни один компьютер не сформирует заказ лучше, чем кровельщик, поскольку только кровельщик понимает, где ему нужен запас, а где можно рационально применить фрагменты, оставшиеся от других скатов. Чтобы самостоятельно сделать раскладку листов, удобно воспользоваться нашим бланком раскладки. Нанесите на бланк раскладки контуры ската и обведите листы металлочерепицы, кратные длине модуля с учетом штатных верхних и нижних резов.

Реальная точность измерений кровли такова, что гнаться за «миллиметрами» не имеет смысла. Удобнее даже в случае формирования спецзаказа применить в основном листы, «кратные модулю» (с учетом технологических припусков в нижней и верхней части листа). При этом существенно сокращается номенклатура листов и упрощается поиск листов нужного размера, сложенных на стройплощадке, во время монтажа.

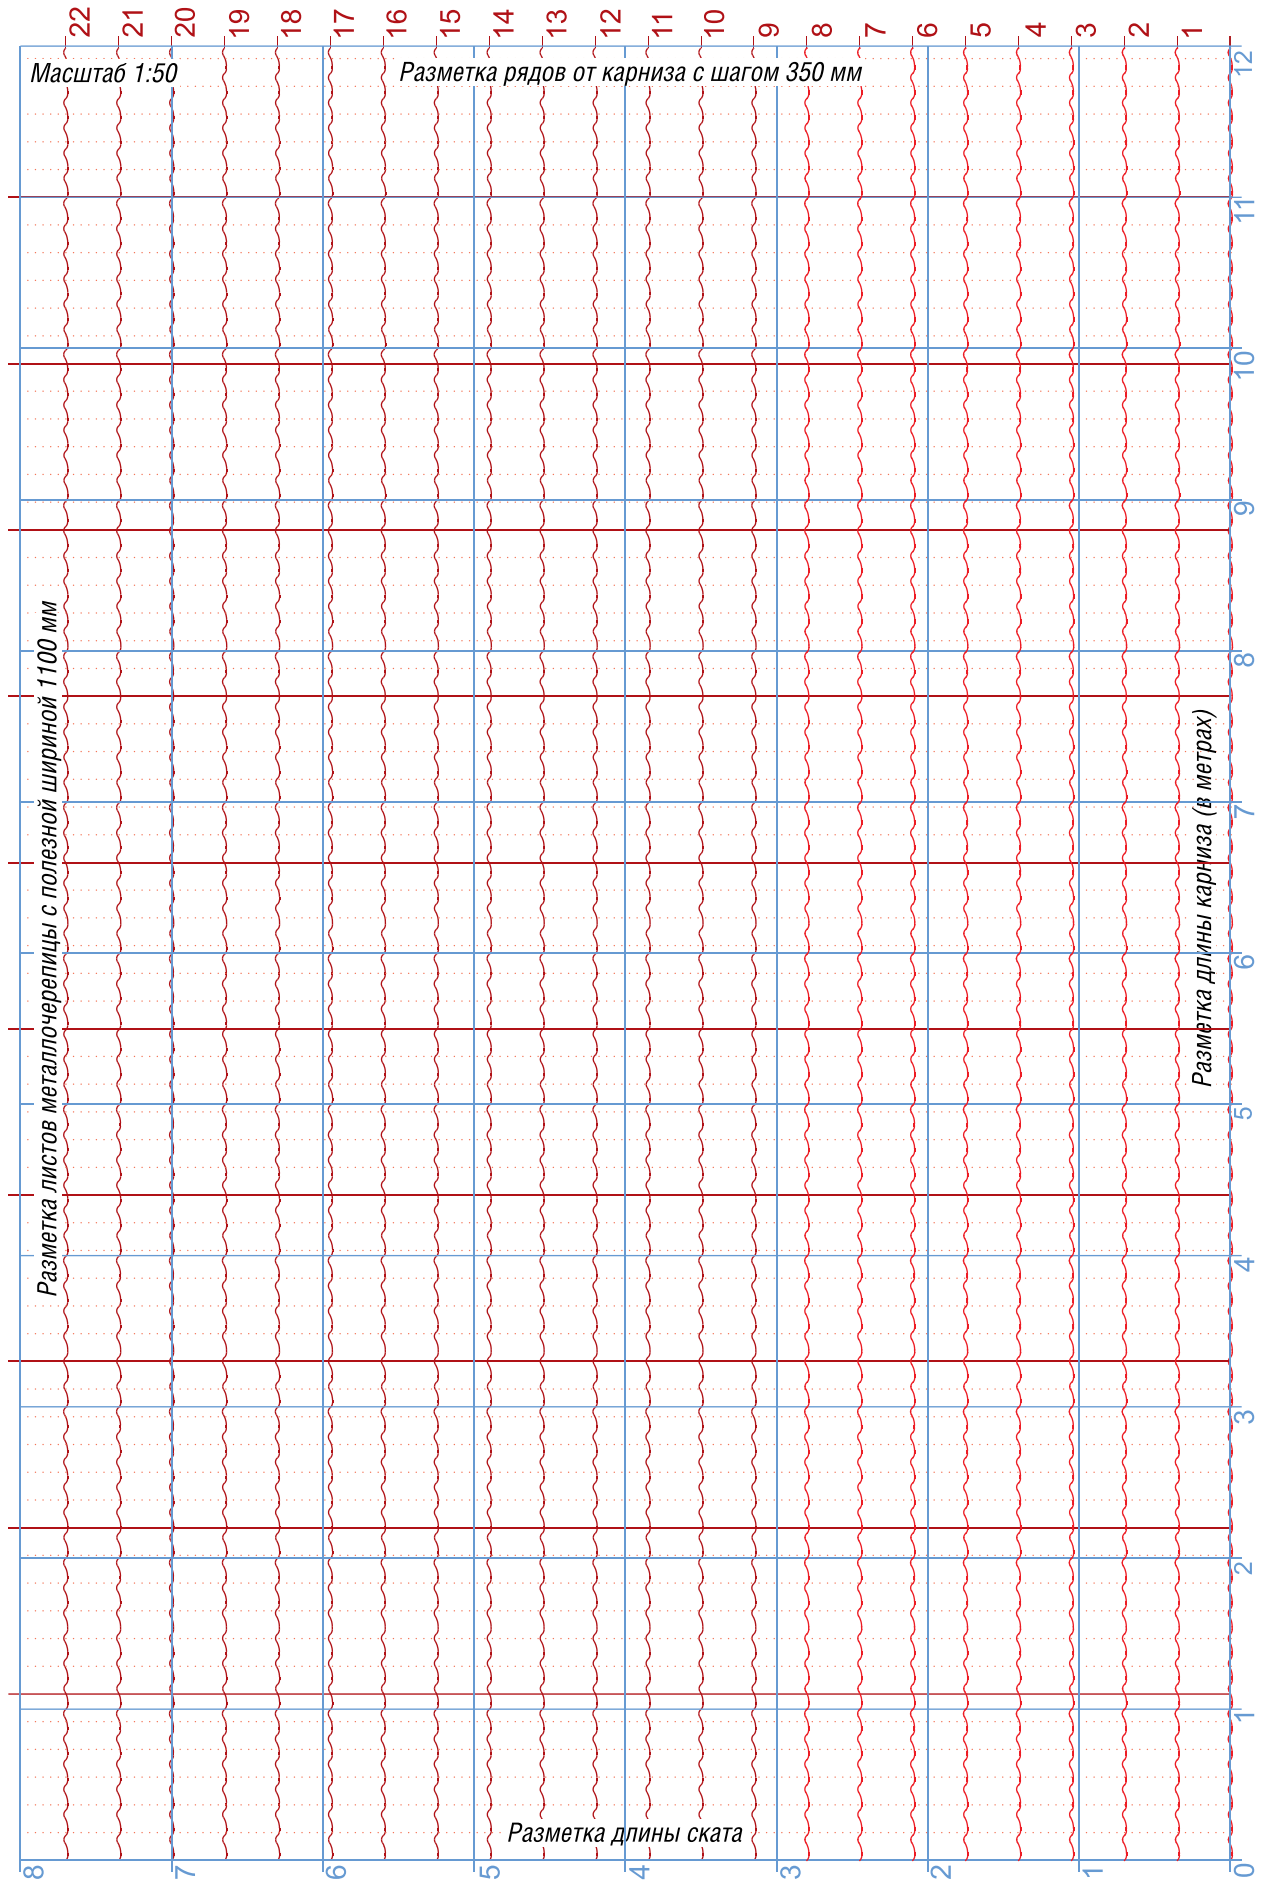

## Металлочерепица M28

Качество металлочерепицы определяется тремя параметрами:

- качеством сырья;
- качеством профилирования;
- контролем качества при производстве продукции.



Летом 2007 года фирма УНИКМА начала выпускать собственную металлочерепицу. Мы назвали ее M28. Число 28 обозначает один из важнейших параметров профиля. Чтобы разобраться, какой именно, необходимо узнать о металлочерепице чуть больше.

### Посмотрим, как из рулона появляется металлочерепица.

Сначала лист проходит через профилировочные валы. На этом этапе формируются 6 волн глубиной 24 мм, а по сторонам — накрывающий край и накрываемый край с капиллярной канавкой. Затем профилированный лист штампуют с шагом 350 миллиметров. Штамп формирует на профилированном листе поперечные «волны». И, наконец, гильотина в соответствии с заданной программой отрубает листы металлочерепицы нужной длины.

Волнистая линия штамповки у разных производителей может иметь глубину (амплитуду) от 24 мм до 32 мм. Технологически самым простым является штампование волн с амплитудой 24 мм при глубине профилирования 24 мм. Но лист, в котором глубина штамповки и глубина профилирования одинаковы, не очень жесток. Его можно раздавить ногой. Есть вероятность, что на крыше его раздавит снег. А если увеличить амплитуду штамповки, например, до 32 мм, за счет вытяжки металла повысится жесткость листа. Кроме того, такой профиль на солнце дает более богатую игру светотени. Однако, слишком жесткий лист хуже приспосабливается к меняющимся условиям эксплуатации — например, когда из-за усадки конструкций меняется геометрия ската.

Наши проектировщики при разработке чертежей металлочерепицы провели ряд исследований и выбрали амплитуду штамповки 28 мм. Поэтому черепица и называется — M28. Этот параметр легко измерить с помощью рулетки и листа бумаги формата А4, что послужит нам какое-то время эффективной защитой от подделок.

На всю нашу металлочерепицу наносится маркировка, содержащая информацию о названии профиля, производителе, толщине стали, количестве цинка (в граммах на квадратный метр), полимерном покрытии и дате изготовления, например: UNIKMA M28 STEEL RUUKKI 0.5 ZN275 PURAL 24.03.10.




На нашем производстве введена современная система контроля качества выпускаемой продукции. Она позволяет контролировать совместимость между собой листов металлочерепицы, сделанных на любом из наших станков, как сегодня, так и через несколько лет.



Металлочерепица M28 изготавливается по Техническим Условиям (ТУ 1476-001-46843181-2007), требования которых по ряду параметров в два раза жестче требований европейского стандарта производства металлочерепицы (EN 508 — 1:2000). Система проверки качества, которую мы ввели у себя на производстве, включает в себя регламент измерения ряда формализованных Техническими Условиями параметров в течение дня, а также выборочный контроль продукции с измерением тех же параметров. Кроме того, мы проводим контрольный монтаж на специально подготовленную плоскость новых и ранее выпущенных листов металлочерепицы, а затем осматриваем их под разными углами освещения. Так мы проверяем стабильность профиля: если листы стыкуются плотно, без щелей — значит, брака нет.

Поэтому мы уверенно ставим на любой из наших листов знак M28.

*Андрей Федоров*

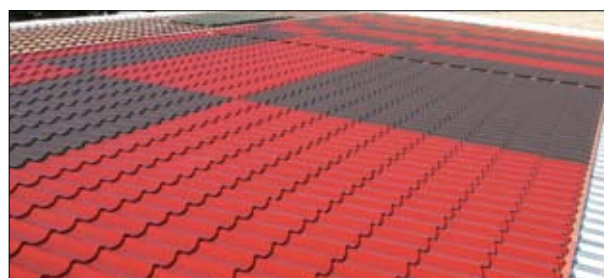



## О фирме

Фирма УНИКМА занимается скатными кровельными системами с 1994 года и фасадными системами с 1998 года. Накопленный опыт помогает нам комплектовать строительные объекты самыми современными и качественными материалами.

УНИКМА – официальный дистрибьютор ведущих мировых производителей материалов для кровли, фасадов, изоляции и утепления. Все предлагаемые нами материалы сертифицированы и имеют успешный опыт эксплуатации в России. Наилучшие условия от заводов-производителей обеспечивают хорошие цены для наших клиентов.



Шесть центров продаж в Москве и Московской области, один в Нижнем Новгороде, по два в Ростове-на-Дону и Краснодарском крае представляют собой консультационные центры и складские комплексы, на которых мы постоянно поддерживаем широкий ассортимент материалов.



Наши водители информируют клиента о ходе доставки, обеспечивают соблюдение сроков и сохранность грузов.

Служба технической поддержки фирмы УНИКМА проводит регулярные обучающие семинары для строителей по монтажу разных видов кровли и фасадов. Для клиентов Служба технической поддержки проводит осмотр и ремонт кровель, а также сама проектирует стропильные и кровельные системы.



Более чем десятилетний опыт поставок и монтажа металлочерепицы позволил нам летом 2007 года наладить собственное производство металлочерепицы под маркой М28, профиль которой разработан инженерами фирмы УНИКМА. Производственные линии работают в подмосковных городах Красногорск, Чехов, в Нижнем Новгороде и станице Новотитаровская под Краснодаром.



Фирма УНИКМА работает с региональными партнерами по всей России. Мы предоставляем им выгодные условия поставок и обеспечиваем технической, информационной и рекламной поддержкой.

Мы стремимся работать честно и качественно. Наша гордость – постоянные клиенты и клиенты, которые приходят к нам по рекомендации.

8-800-333-00-94

Бесплатные звонки по России.

## Наши сайты


<a href="http://www.unikma.ru">www.unikma.ru</a>	корпоративный сайт
<a href="http://www.keramika.unikma.ru">www.keramika.unikma.ru</a>	керамическая черепица
<a href="http://www.sp-tile.unikma.ru">www.sp-tile.unikma.ru</a>	цементно-песчаная черепица
<a href="http://www.metile.unikma.ru">www.metile.unikma.ru</a>	металлочерепица
<a href="http://www.falz.unikma.ru">www.falz.unikma.ru</a>	фальцевая кровля
<a href="http://www.bitile.unikma.ru">www.bitile.unikma.ru</a>	гибкая черепица
<a href="http://www.vodostok.unikma.ru">www.vodostok.unikma.ru</a>	водосточные системы
<a href="http://www.siding.unikma.ru">www.siding.unikma.ru</a>	сайдинг
<a href="http://www.teplo.unikma.ru">www.teplo.unikma.ru</a>	изоляционные материалы
<a href="http://www.build.unikma.ru">www.build.unikma.ru</a>	монтаж кровли и фасадов

## Нижний Новгород

(831) 276-1575

Офис продаж, склад РАКЕТНАЯ

ул. Ракетная, д. 9а

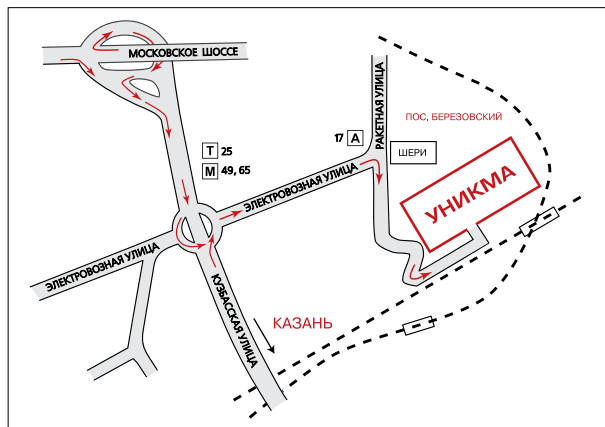

## Краснодар

(861) 244-9444

Офис продаж, склад НОВОТИТАРОВСКАЯ

ст. Новотитаровская, ул. Крайняя, 107а




## Ростов-на-Дону

(863) 227-2727


Офис продаж, склад ДОВАТОРА

ул. Доватора, д. 156/2

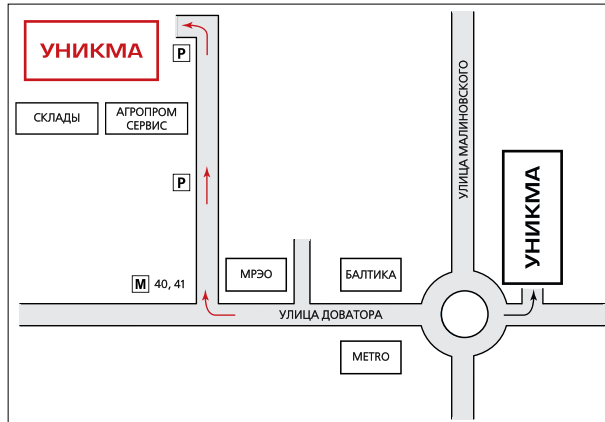


Офис продаж КРАСНОДАР

ул. Дзержинского, 80/1, 3 этаж

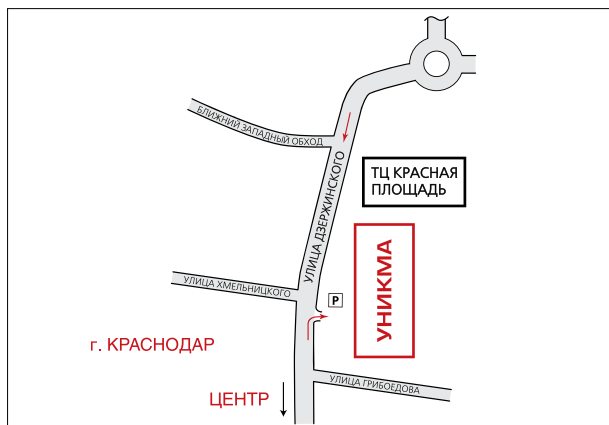

Офис продаж ЗАПАДНЫЙ

ул. Доватора, д. 144/30

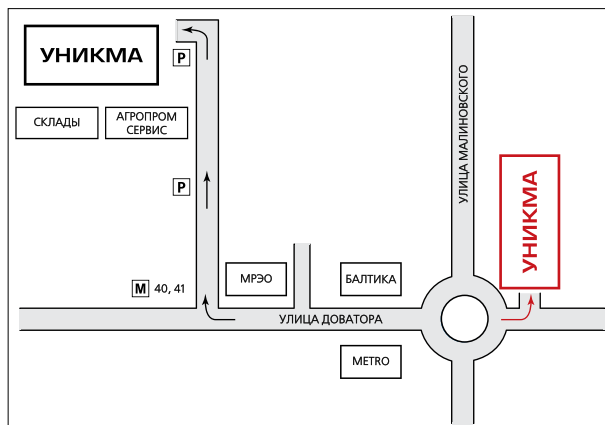




# Москва

(495) 933-0044


Офис продаж, склад **НОВЫЙ ЗАПАД**  
Новорижское шоссе, 3 км от МКАД




Офис продаж, склад **НОВЫЙ СЕВЕР**  
Ярославское шоссе, 47-ой км (30 км от МКАД)

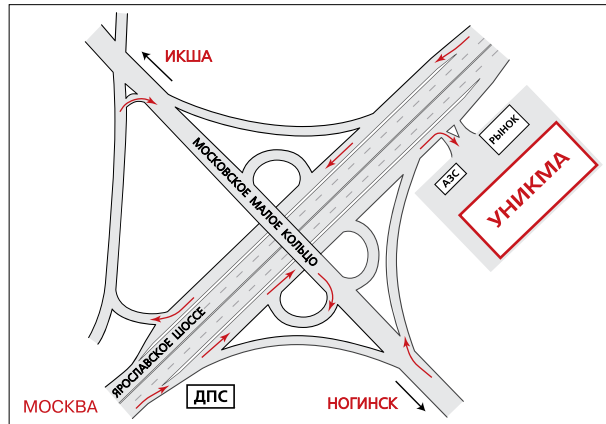

Офис продаж, склад **ТЕПЛЫЙ СТАН**  
43-й км МКАД, внешняя сторона

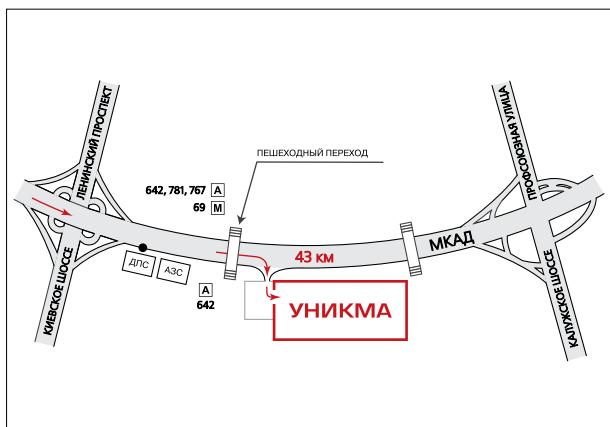

Офис продаж, склад **НОВЫЙ ЧЕХОВ**  
г. Чехов, ул. Зеленая, д. 3

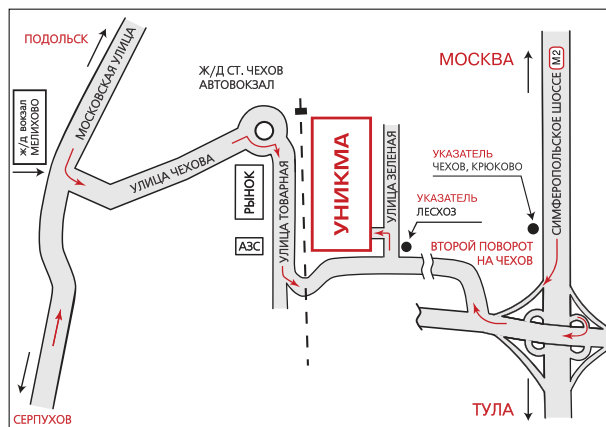


















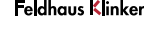
































Офис продаж, склад **ЮГ-ВИДНОЕ**  
г. Видное, Белокаменное шоссе, д. 1. (7 км от МКАД)



Офис продаж **ВАРШАВКА 46**  
Варшавское ш., дом 46, здание 2, этаж 7



# Кровельные и фасадные материалы

Металлочерепица	M28 WECKMAN
Профнастил	C8 C10 HC20 C21 HC35 H60 H75
Гибкая черепица	RUFLEX  TEGOLA SHINGLAS
Композитная металлочерепица	Metrotile  Raser
Керамическая черепица	CREATON  ERLUS  BRAAS  MEYER-HOLSEN  KORAMIC  NELSKAMP 
Цементно-песчаная черепица	BRAAS  Baltic file 
Кровельная медь	KME  SOFIA MED  ГЗОЦМ  LUVATA 
Кровельная сталь с покрытием	RUUKKI  corus  ArcelorMittal 
Кровельный алюминий	 PREFA
Титан-цинк	 RHEINZINK
Ондулин	Ондулин 
Сланец	Rathscheck  SCHIEFER 
Облицовочный кирпич	TERCA  NOBEAA  ACP  Knabe  Feldhaus Klinker  ПАРАМОНА РЕПАРАЦИЯ  GRH  TEREX 
Тротуарный кирпич	TERCA  Feldhaus Klinker  ströher  A-K-A  
Строительный кирпич	POROTHERM  RAUF  NOBEAA  ACP 
Газобетонные блоки	YITONG 
Искусственный камень	 KAMROCK
Виниловый сайдинг	Döcke  Mitten  GENTEK  АЛТА ПРОФИЛЬ  NAILITE 
Фиброцементный сайдинг	Etemit 
Штукатурные фасады	Ceresit  KNAUF 
Металлические и пластиковые водостоки	aquaSystem  Lindab  GRAND LINE  Ruplast  FRICKE  Gamrat  tunter  RUUKKI  ORIMA 
Мансардные окна	VELUX  FAKRO  Roto 
Элементы безопасности	ORIMA  FLENDER FLUX  ПУСЬ  Системы безопасности кровли
Утеплители	ROCKWOOL  KNAUF INSULATION  ТЕИНО  ISOVER  Styrofoam  ISOROG 
Пленки	DELTA  Tyvek  JUTA  ИЗОСТАН  Ондулинус 
Дымоходные системы	SCHIEDEL  ДОСТУН  TONA 
Сотовый поликарбонат	 CARBOGLASS
Евровагонка, европол, блокхаус, имитация бруса, наличник, плинтус	

## УНИКМА

### КРОВЛИ • ФАСАДЫ

РОССИЯ 8 800 333-0094  
 МОСКВА (495) 933-0044  
 НИЖНИЙ НОВГОРОД (831) 276-1575  
 КРАСНОДАР (861) 244-9444  
 РОСТОВ-НА-ДОНУ (863) 227 2727

[www.unikma.ru](http://www.unikma.ru)

■ Фирма УНИКМА является официальным дистрибьютором ведущих производителей материалов для кровли, фасадов, изоляции и утепления. Все предлагаемые нами материалы сертифицированы и имеют успешный опыт эксплуатации в России. В каждой товарной группе представлена продукция мировых лидеров по качеству. Наилучшие условия от заводов-производителей обеспечивают хорошие цены для наших клиентов.

■ Фирма УНИКМА – это офисы продаж в Москве и Московской области, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Краснодаре; склады на западе, севере и юге Москвы; в Нижнем Новгороде; Ростове-на-Дону и Краснодаре; обширные демонстрационные парки; специализированный автопарк для доставки; дилеры во многих крупных городах России.