



ОТЧЕТ

о тепловизионном обследовании

отеля «Губернский»



Исполнитель:

ИП Лысаковский С.В.

Содержание

Холл	3
Правое окно	3
Центральное окно.....	5
Левое окно.....	7
Кабинет директора	9
Номер 102	12
Правое окно	12
Левое окно.....	14
Номер 103	16
Правое окно	16
Левое окно.....	18
Нижний угол между фасадной и торцевой стеной	20
Номер 201	21
Правое окно	21
Левое окно.....	23
Номер 202	Ошибка! Закладка не определена.
Правое окно	Ошибка! Закладка не определена.
Центральное окно.....	Ошибка! Закладка не определена.
Левое окно.....	Ошибка! Закладка не определена.
Номер 203	Ошибка! Закладка не определена.
Правое окно	Ошибка! Закладка не определена.
Центральное окно.....	Ошибка! Закладка не определена.
Левое окно.....	Ошибка! Закладка не определена.
Номер 204	Ошибка! Закладка не определена.
Правое окно	Ошибка! Закладка не определена.
Центральное окно.....	Ошибка! Закладка не определена.
Левое окно.....	Ошибка! Закладка не определена.
Углы между фасадной и боковыми стенами помещения	Ошибка! Закладка не определена.
Номер 301	Ошибка! Закладка не определена.
Правое окно	Ошибка! Закладка не определена.
Левое окно.....	Ошибка! Закладка не определена.
Номер 302	Ошибка! Закладка не определена.

Правое окно	Ошибка! Закладка не определена.
Центральное окно.....	Ошибка! Закладка не определена.
Левое окно.....	Ошибка! Закладка не определена.
Номер 303	Ошибка! Закладка не определена.
Правое окно	Ошибка! Закладка не определена.
Центральное окно.....	Ошибка! Закладка не определена.
Левое окно.....	Ошибка! Закладка не определена.
Номер 304	Ошибка! Закладка не определена.
Правое окно	Ошибка! Закладка не определена.
Центральное окно.....	Ошибка! Закладка не определена.
Левое окно.....	Ошибка! Закладка не определена.
Комната приема пищи	Ошибка! Закладка не определена.
Правое окно	Ошибка! Закладка не определена.
Левое окно.....	Ошибка! Закладка не определена.
Лестничная клетка между 1 и 2 этажами	Ошибка! Закладка не определена.
Лестничная клетка между 2 и 3 этажами	Ошибка! Закладка не определена.
Лестничная клетка между 3 и техническим этажами	Ошибка! Закладка не определена.
Выводы и рекомендации	26

Обследование проведено 25.02.2018 г.


Приборы: тепловизор FLIR E6.




Обследование проводилось при температуре наружного воздуха -14°C .

Холл


Температура в помещении $+18^{\circ}\text{C}$.

Правое окно

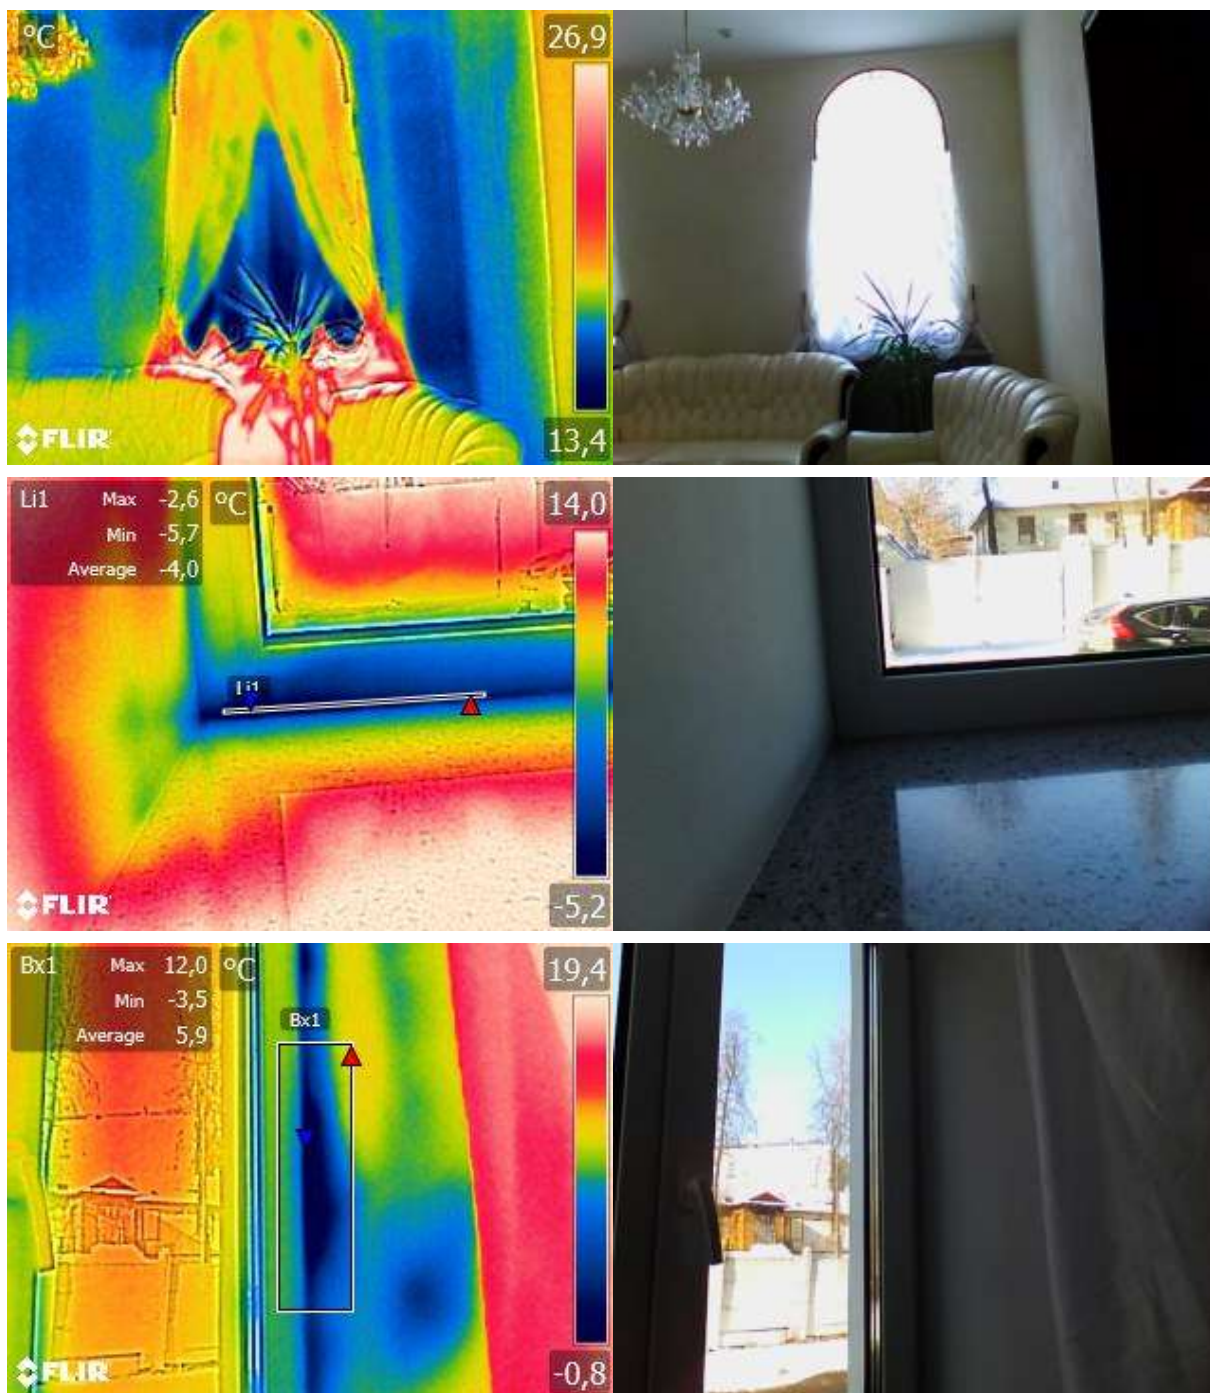





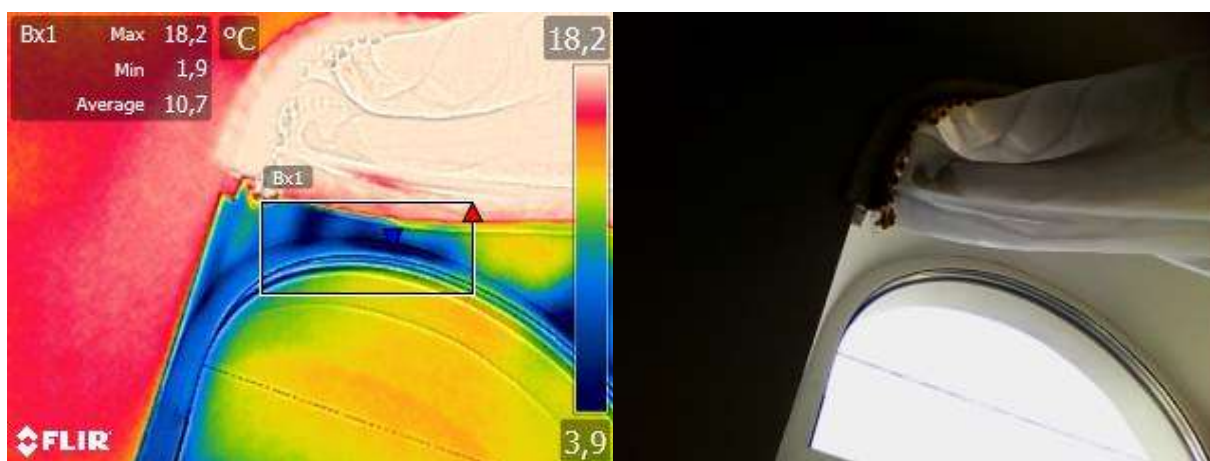
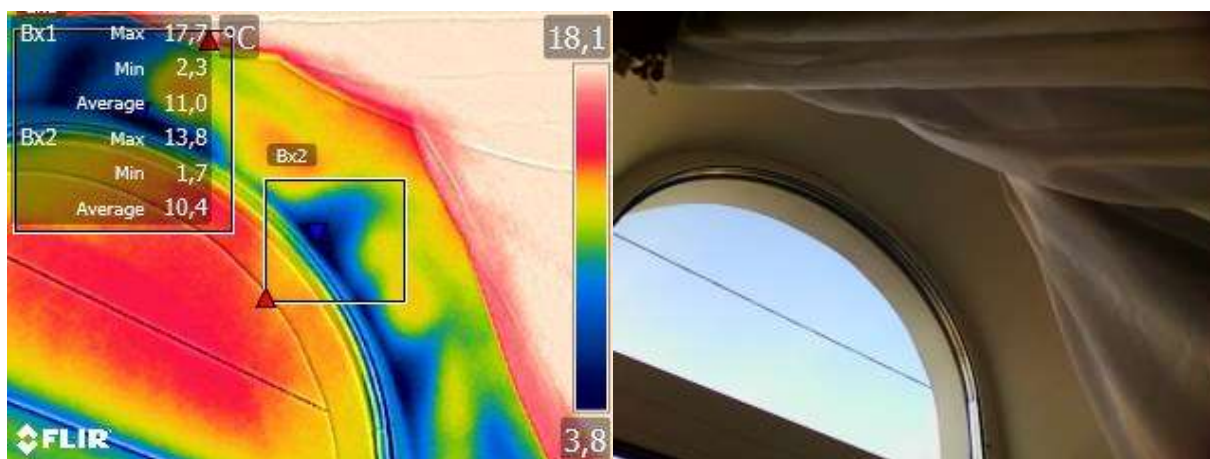
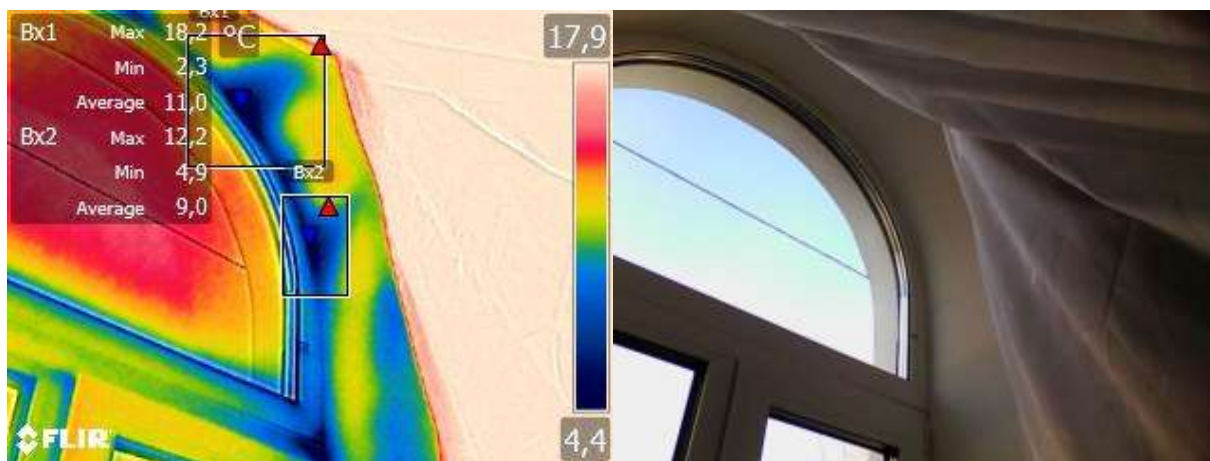



Выводы: Недостаточное количество или наличие неплотностей в монтажной пене вокруг оконного блока.

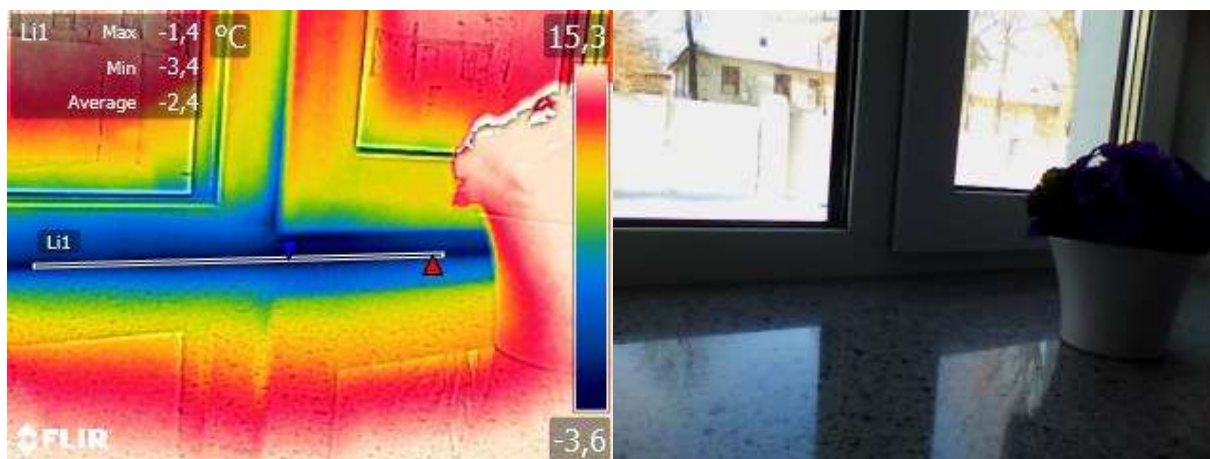

Выводы: Неплотно прижата нижняя левая часть створки окна.





Центральное окно

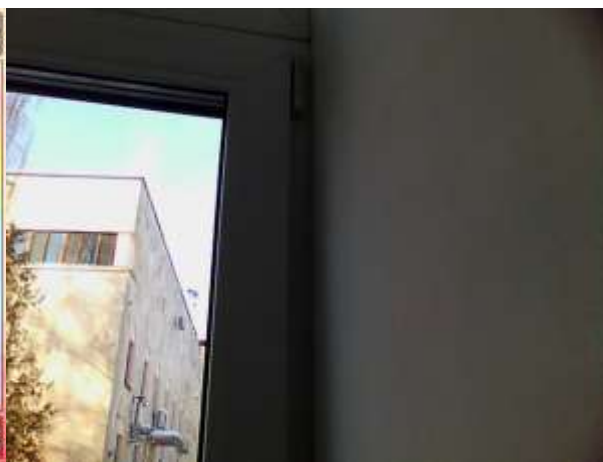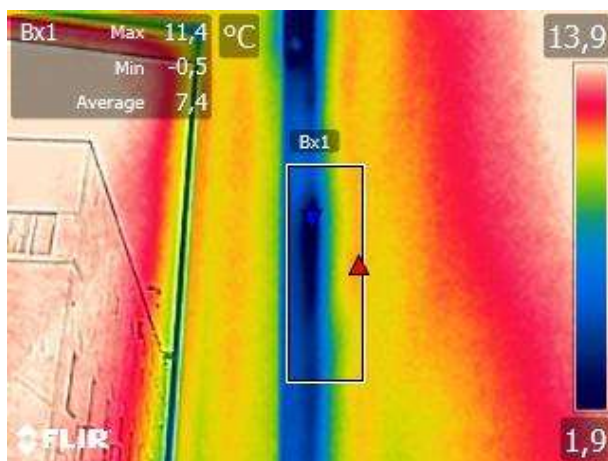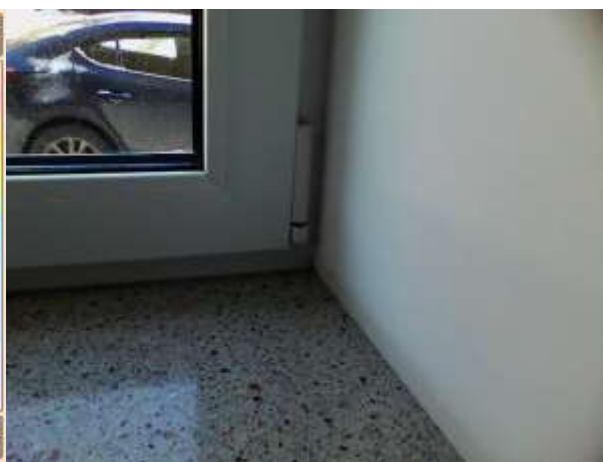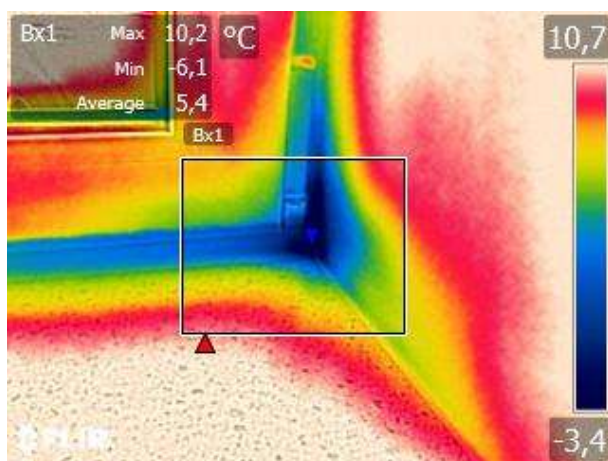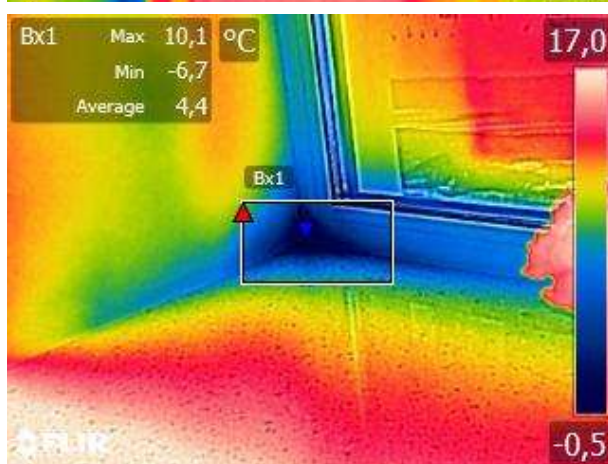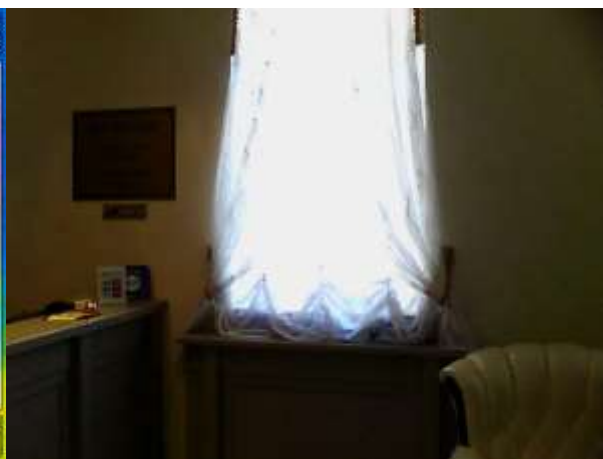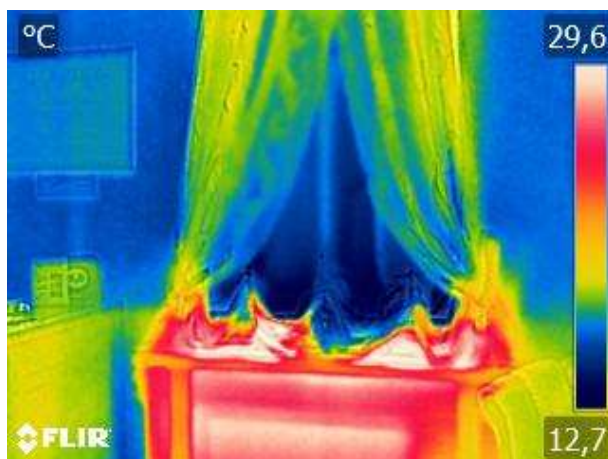


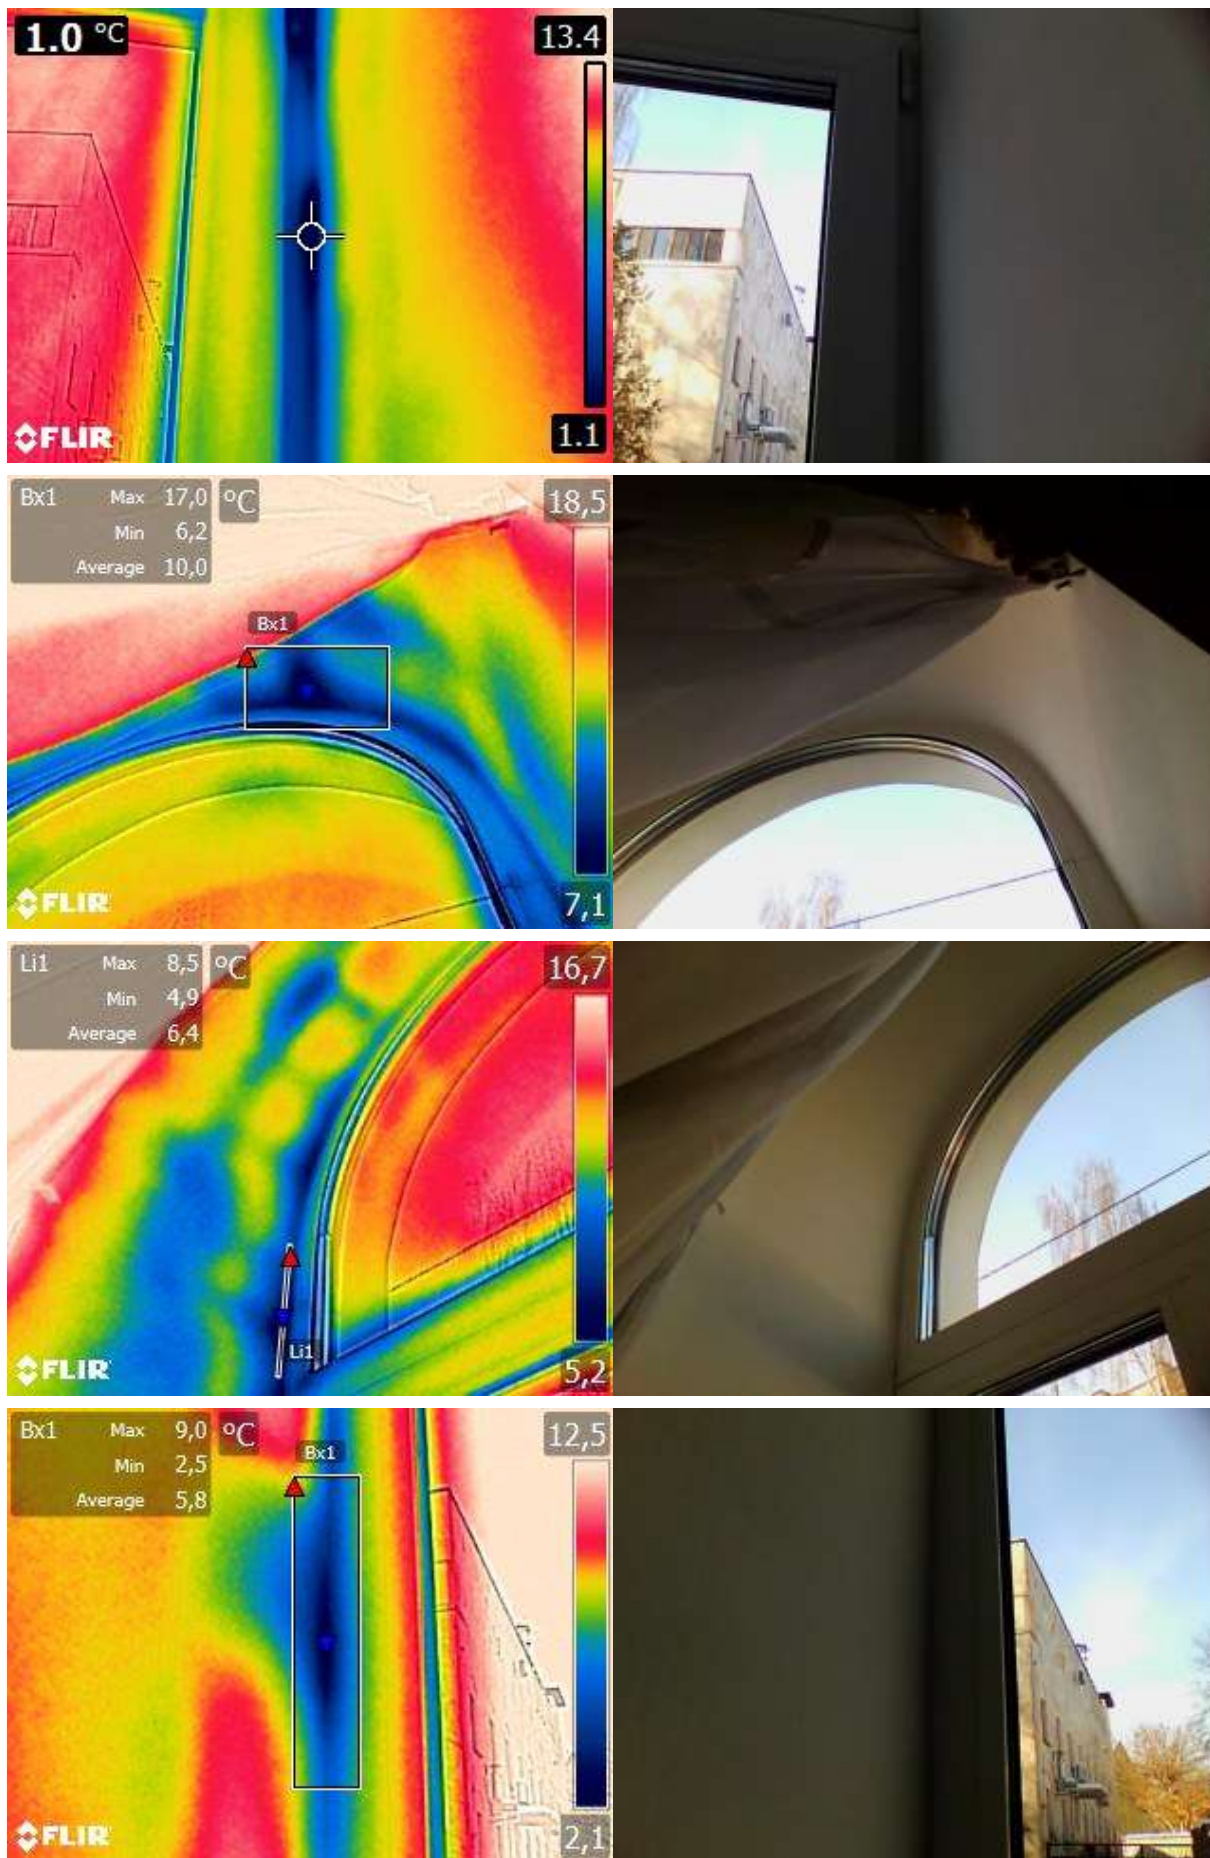


Выводы: Недостаточное количество или наличие неплотностей в монтажной пене вокруг оконного блока.

Левое окно

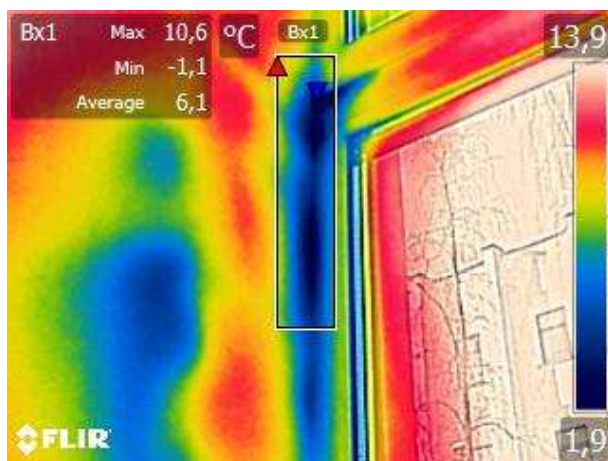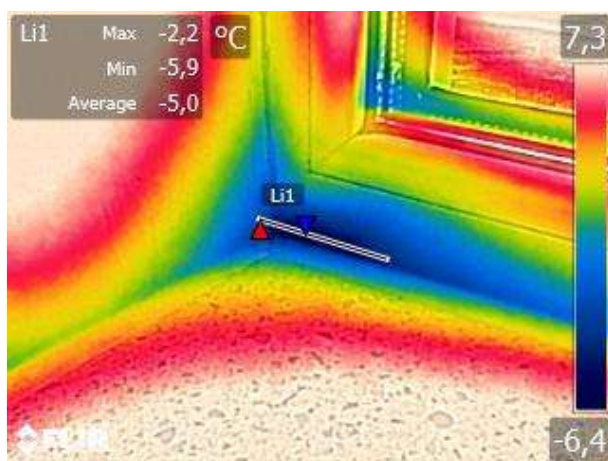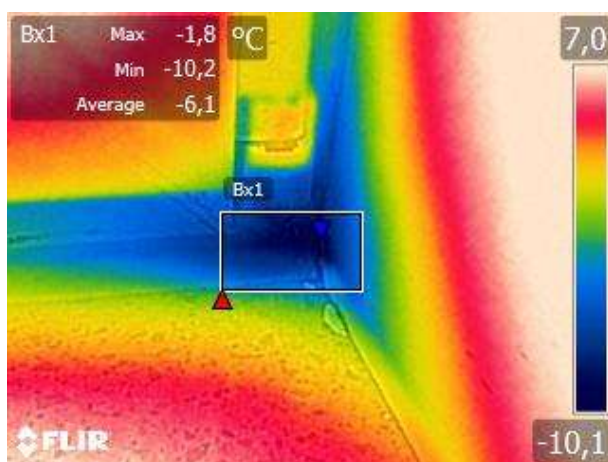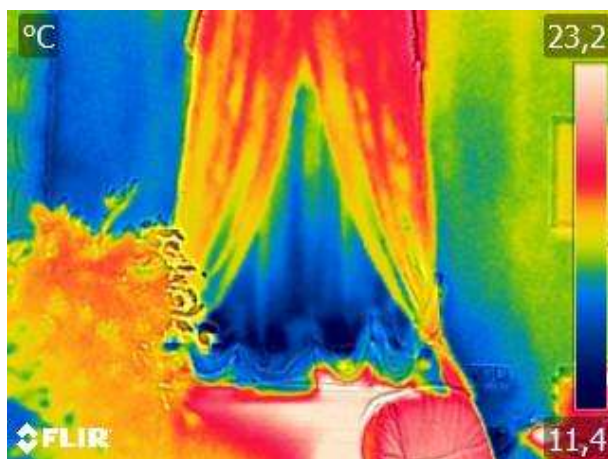

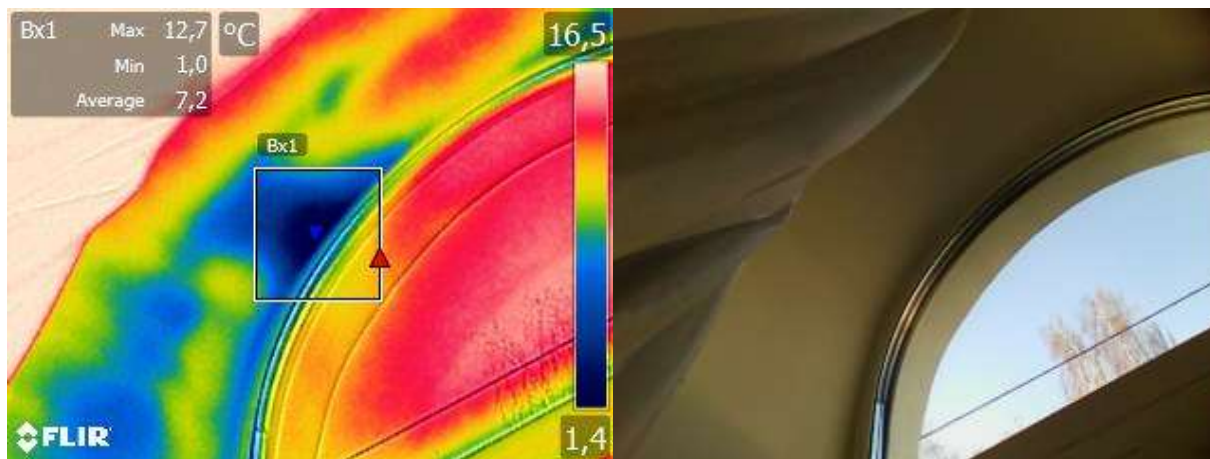


Выводы: Недостаточное количество или наличие неплотностей в монтажной пене вокруг оконного блока.

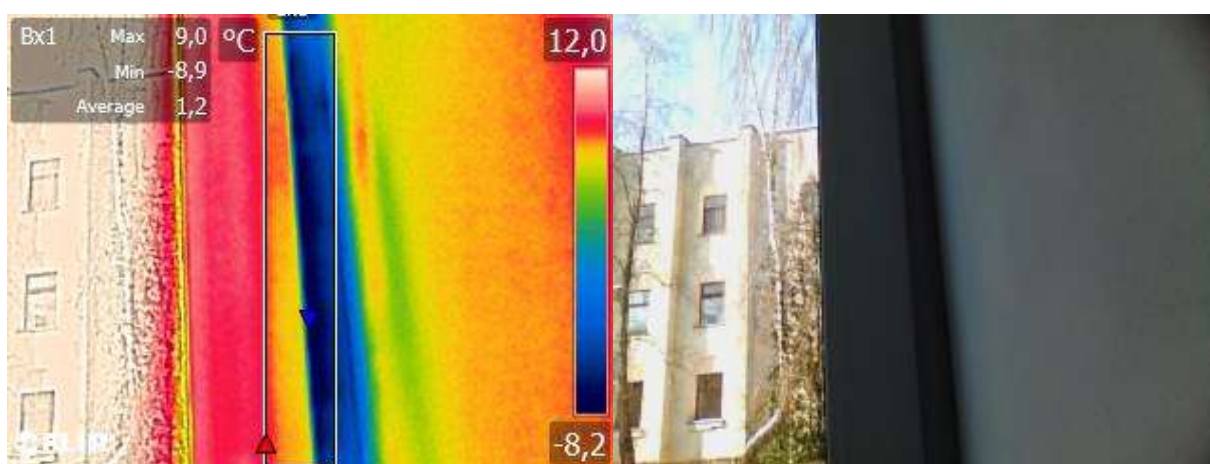



Выводы: Неплотно прижата средняя правая часть створки окна.

Кабинет директора

Температура в помещении +19 °С.

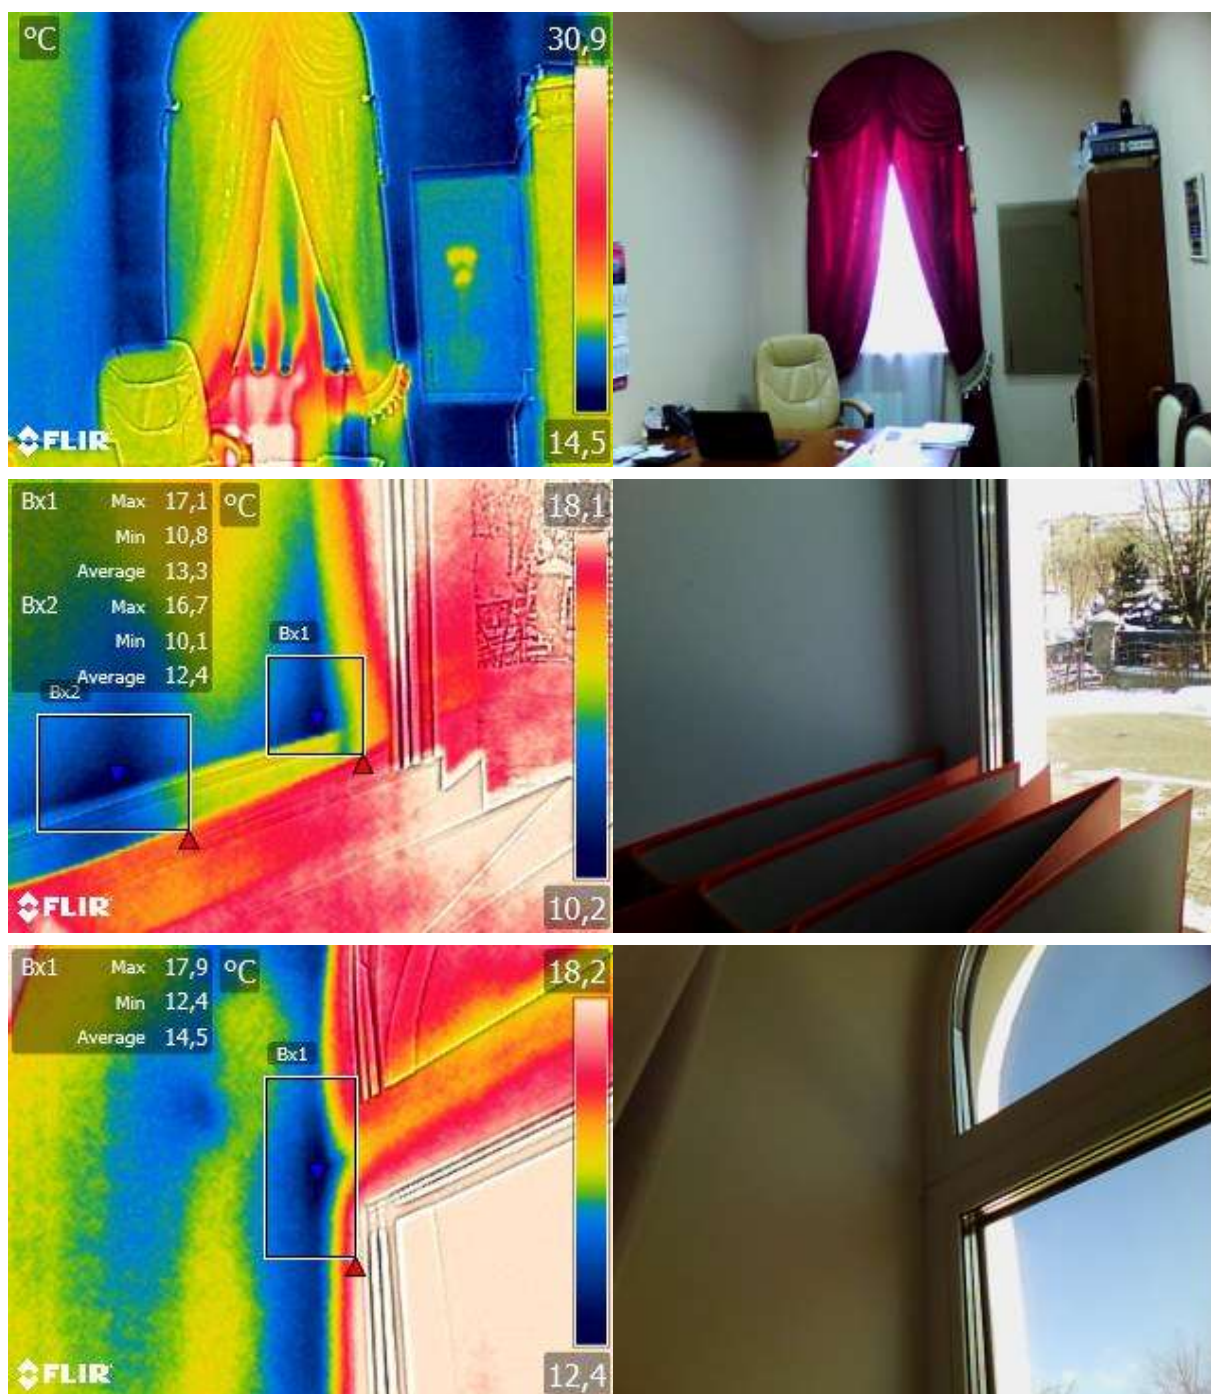

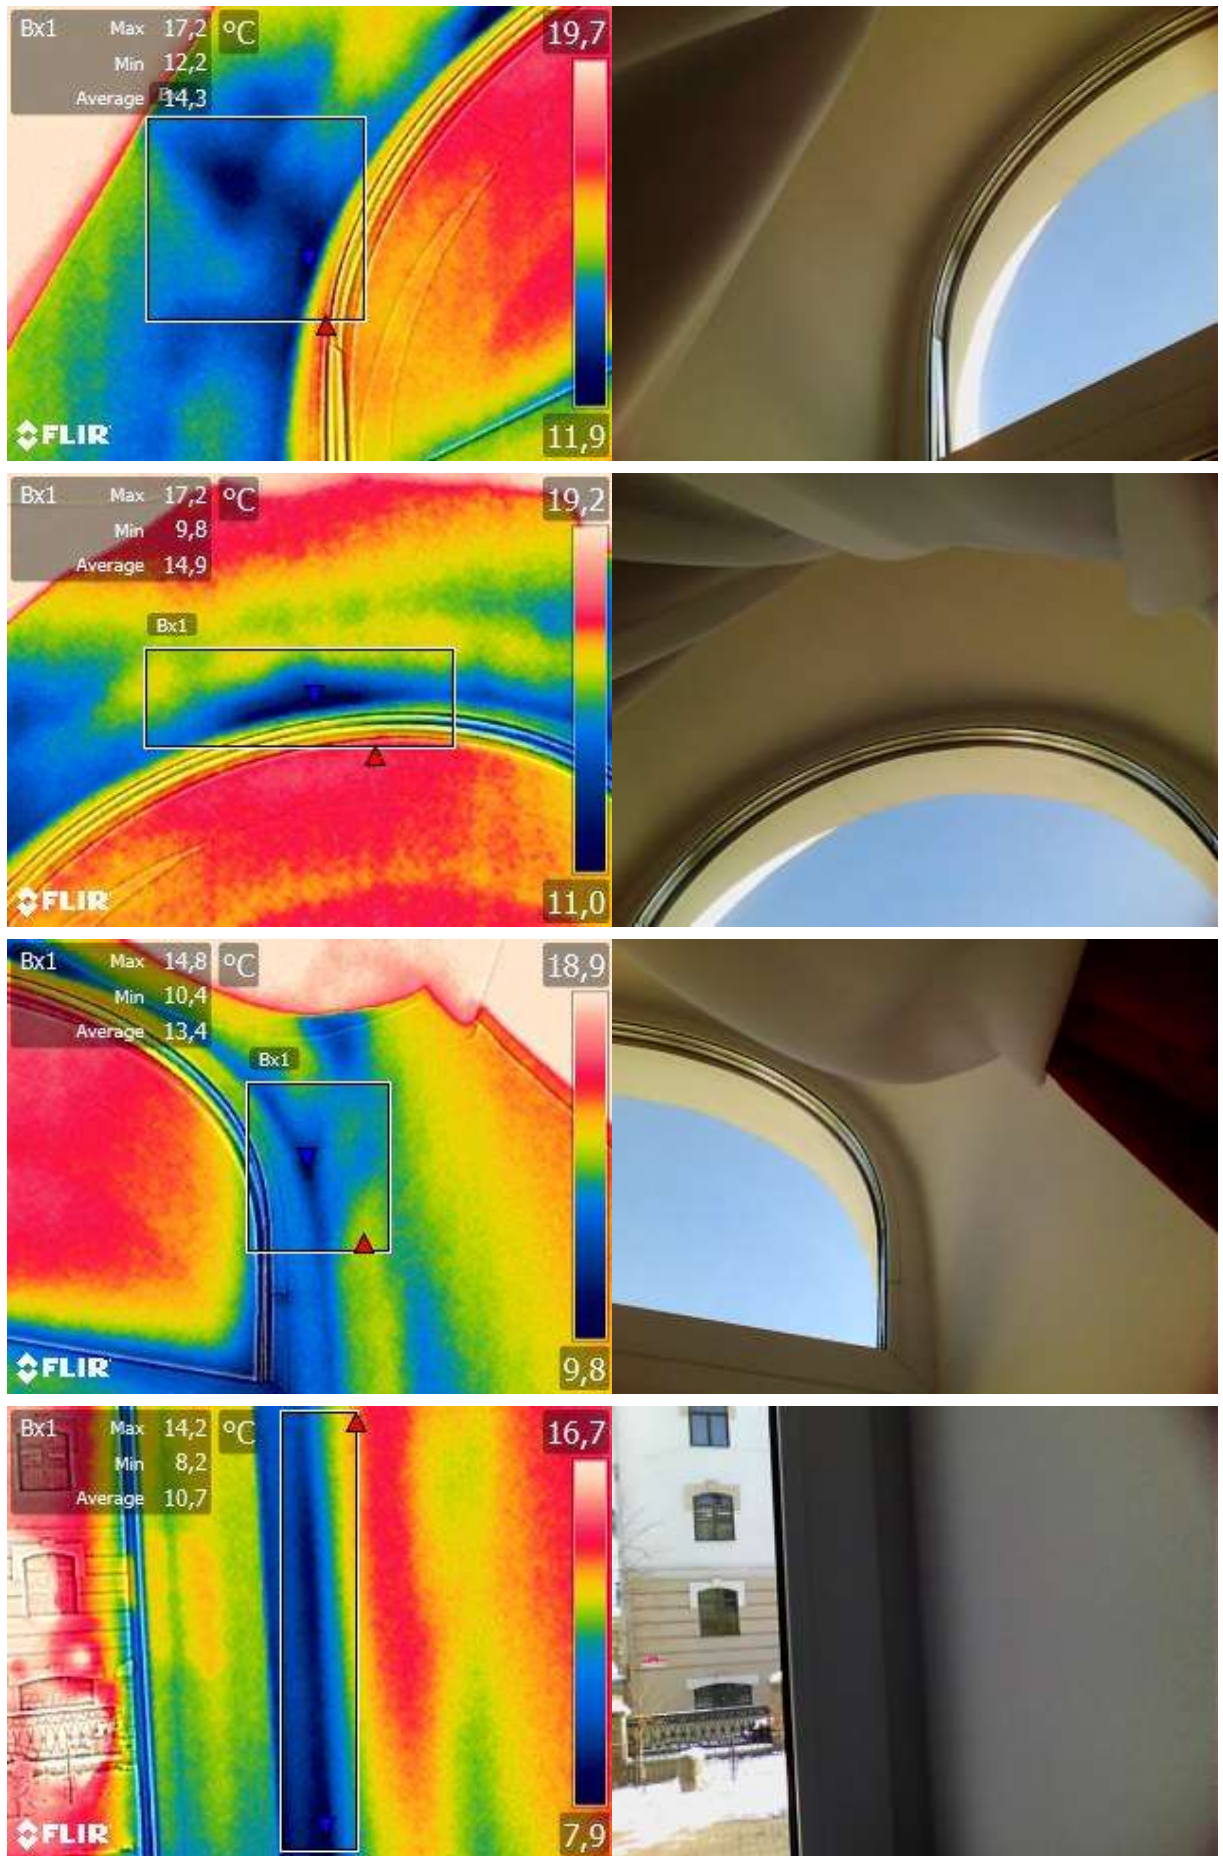

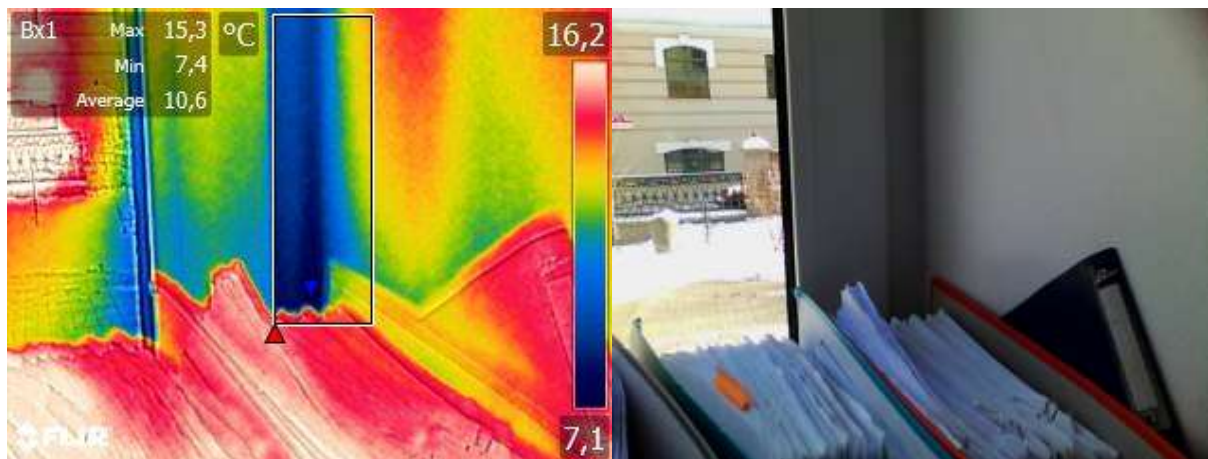


Выводы: Недостаточное количество или наличие неплотностей в монтажной пене вокруг оконного блока.

Номер 102

Температура в помещении +21°C.


Правое окно




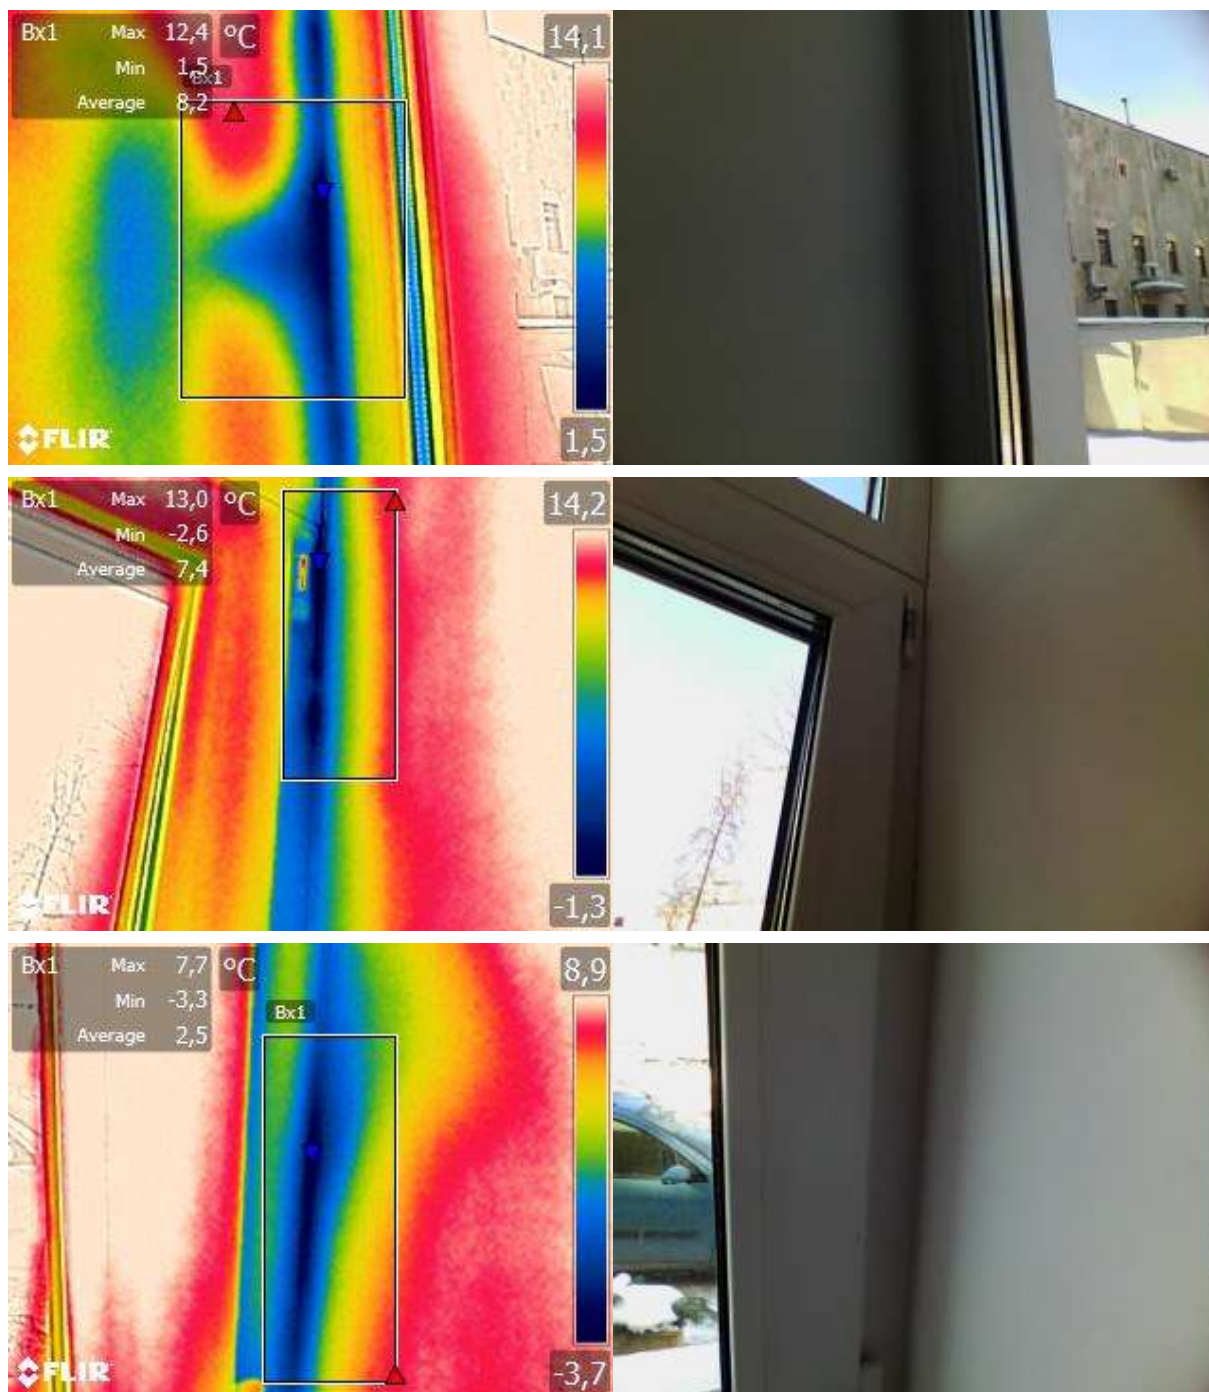

Выводы: Недостаточное количество или наличие неплотностей в монтажной пене оконного блока.

Левое окно

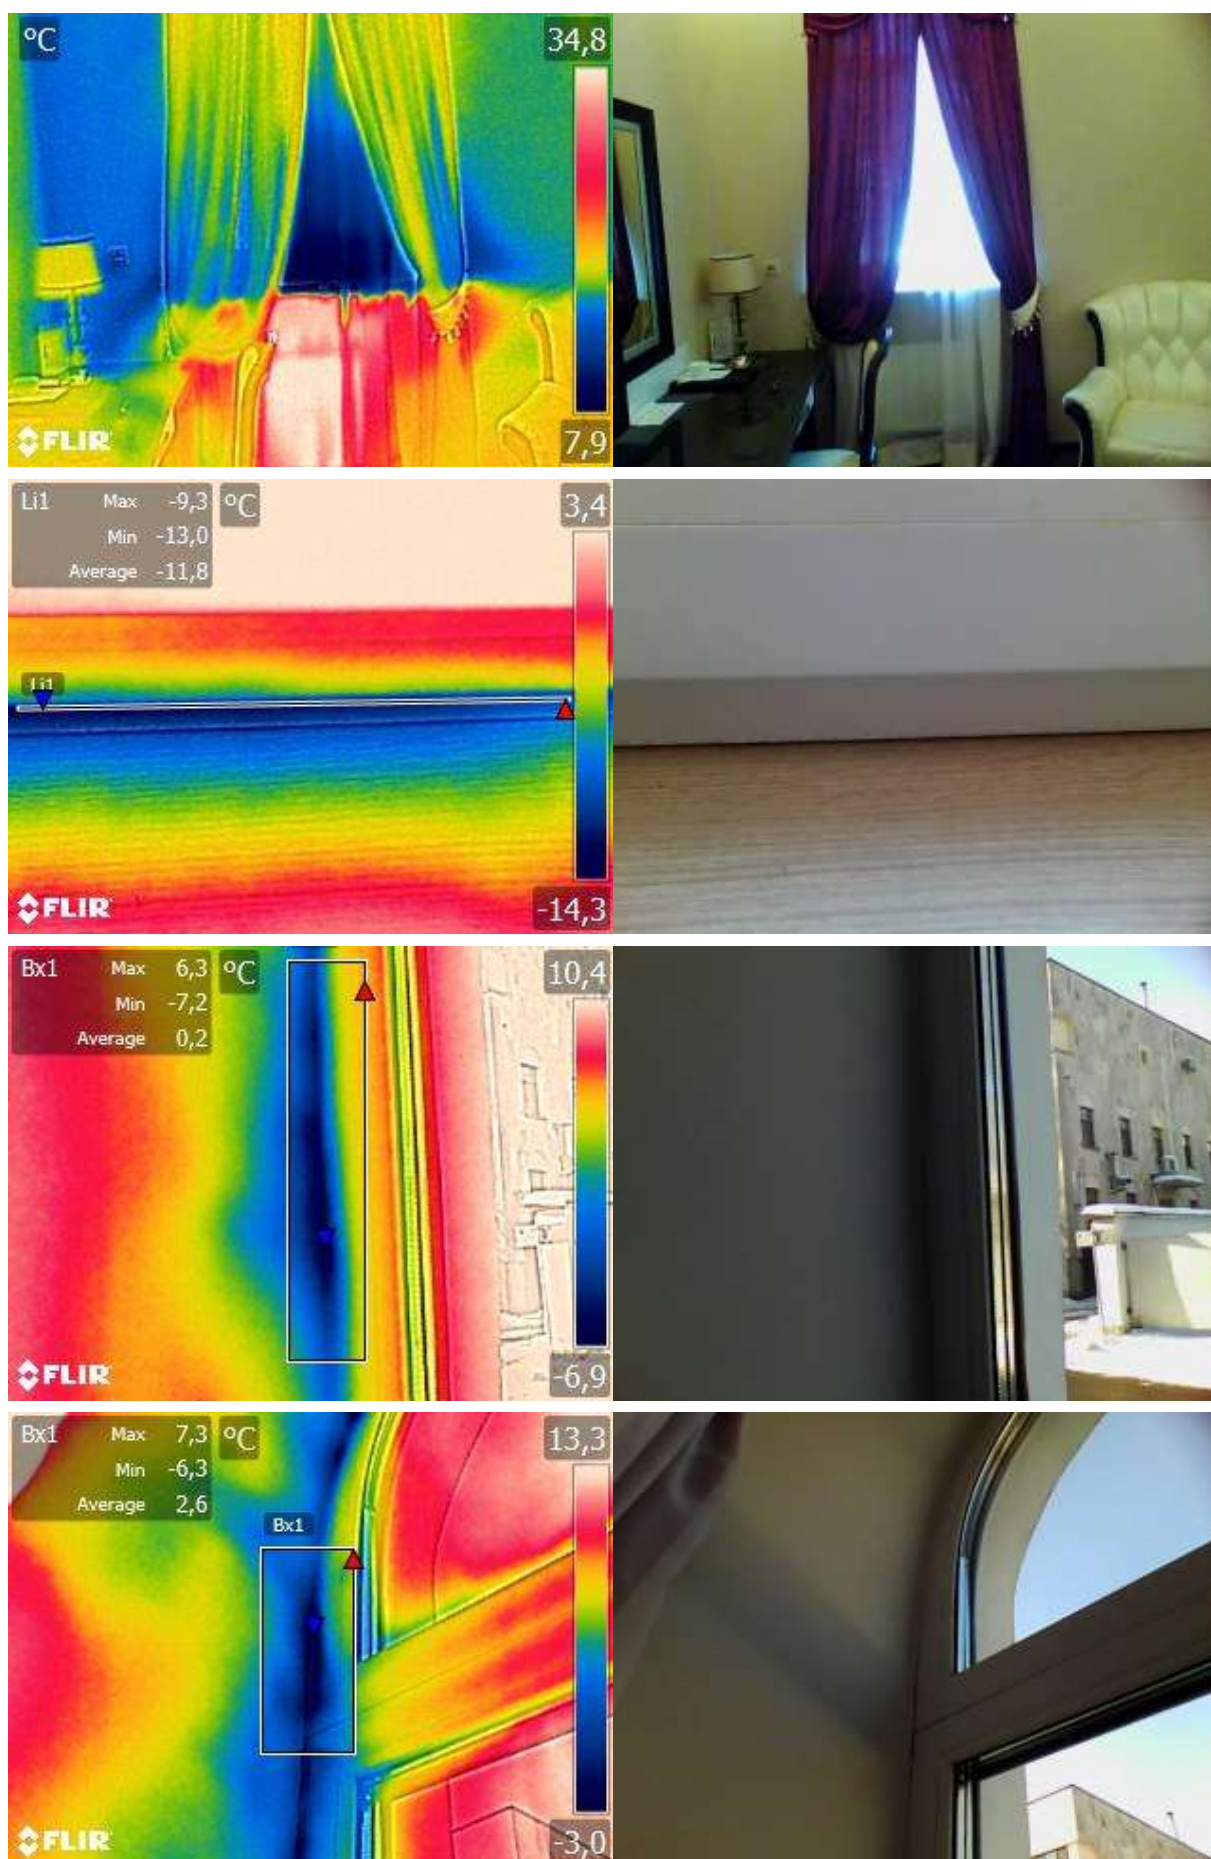

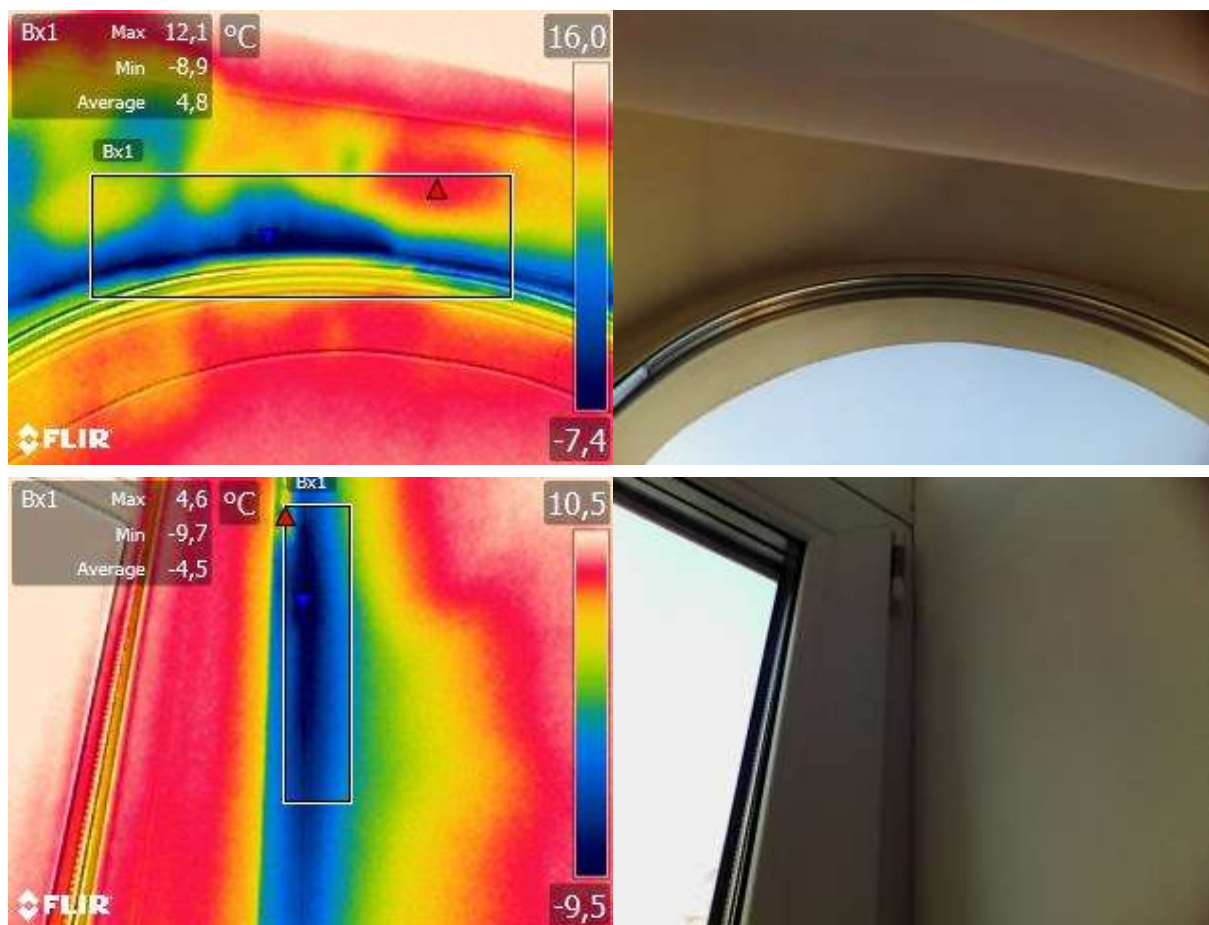


Выводы: Недостаточное количество или наличие неплотностей в монтажной пене вокруг оконного блока.

Номер 103

Температура в помещении +16°C.


Правое окно




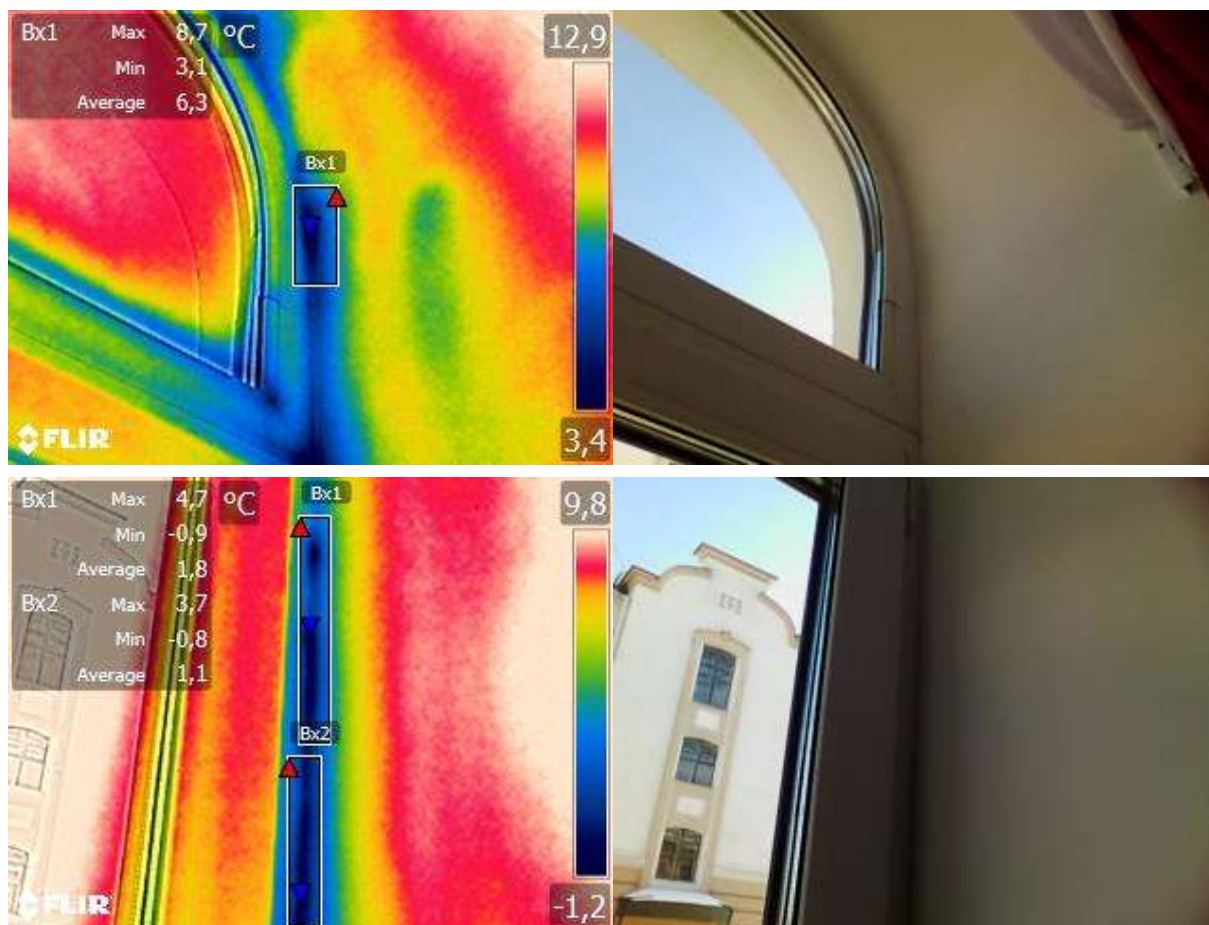

Выводы: Недостаточное количество или наличие неплотностей в монтажной пене вокруг оконного блока.


Левое окно

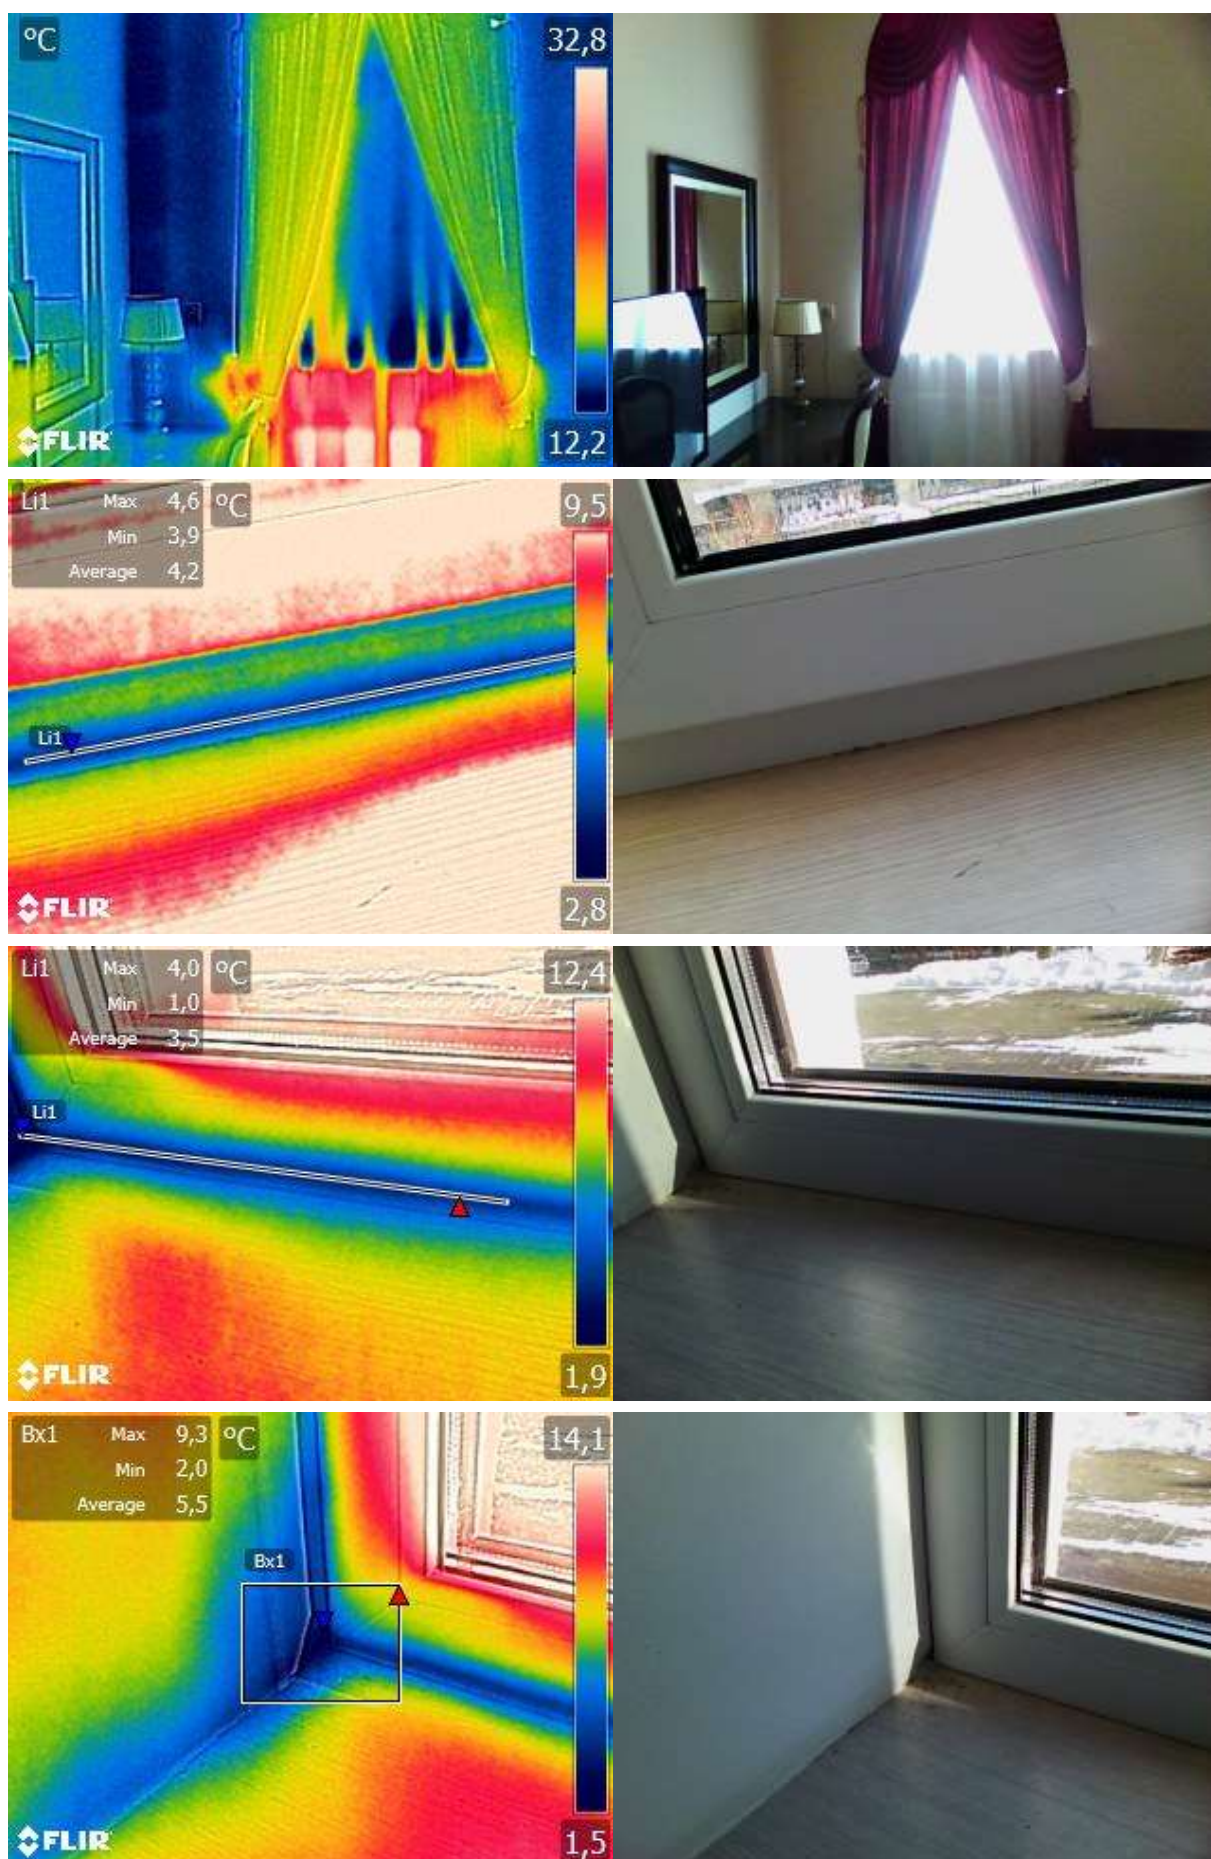

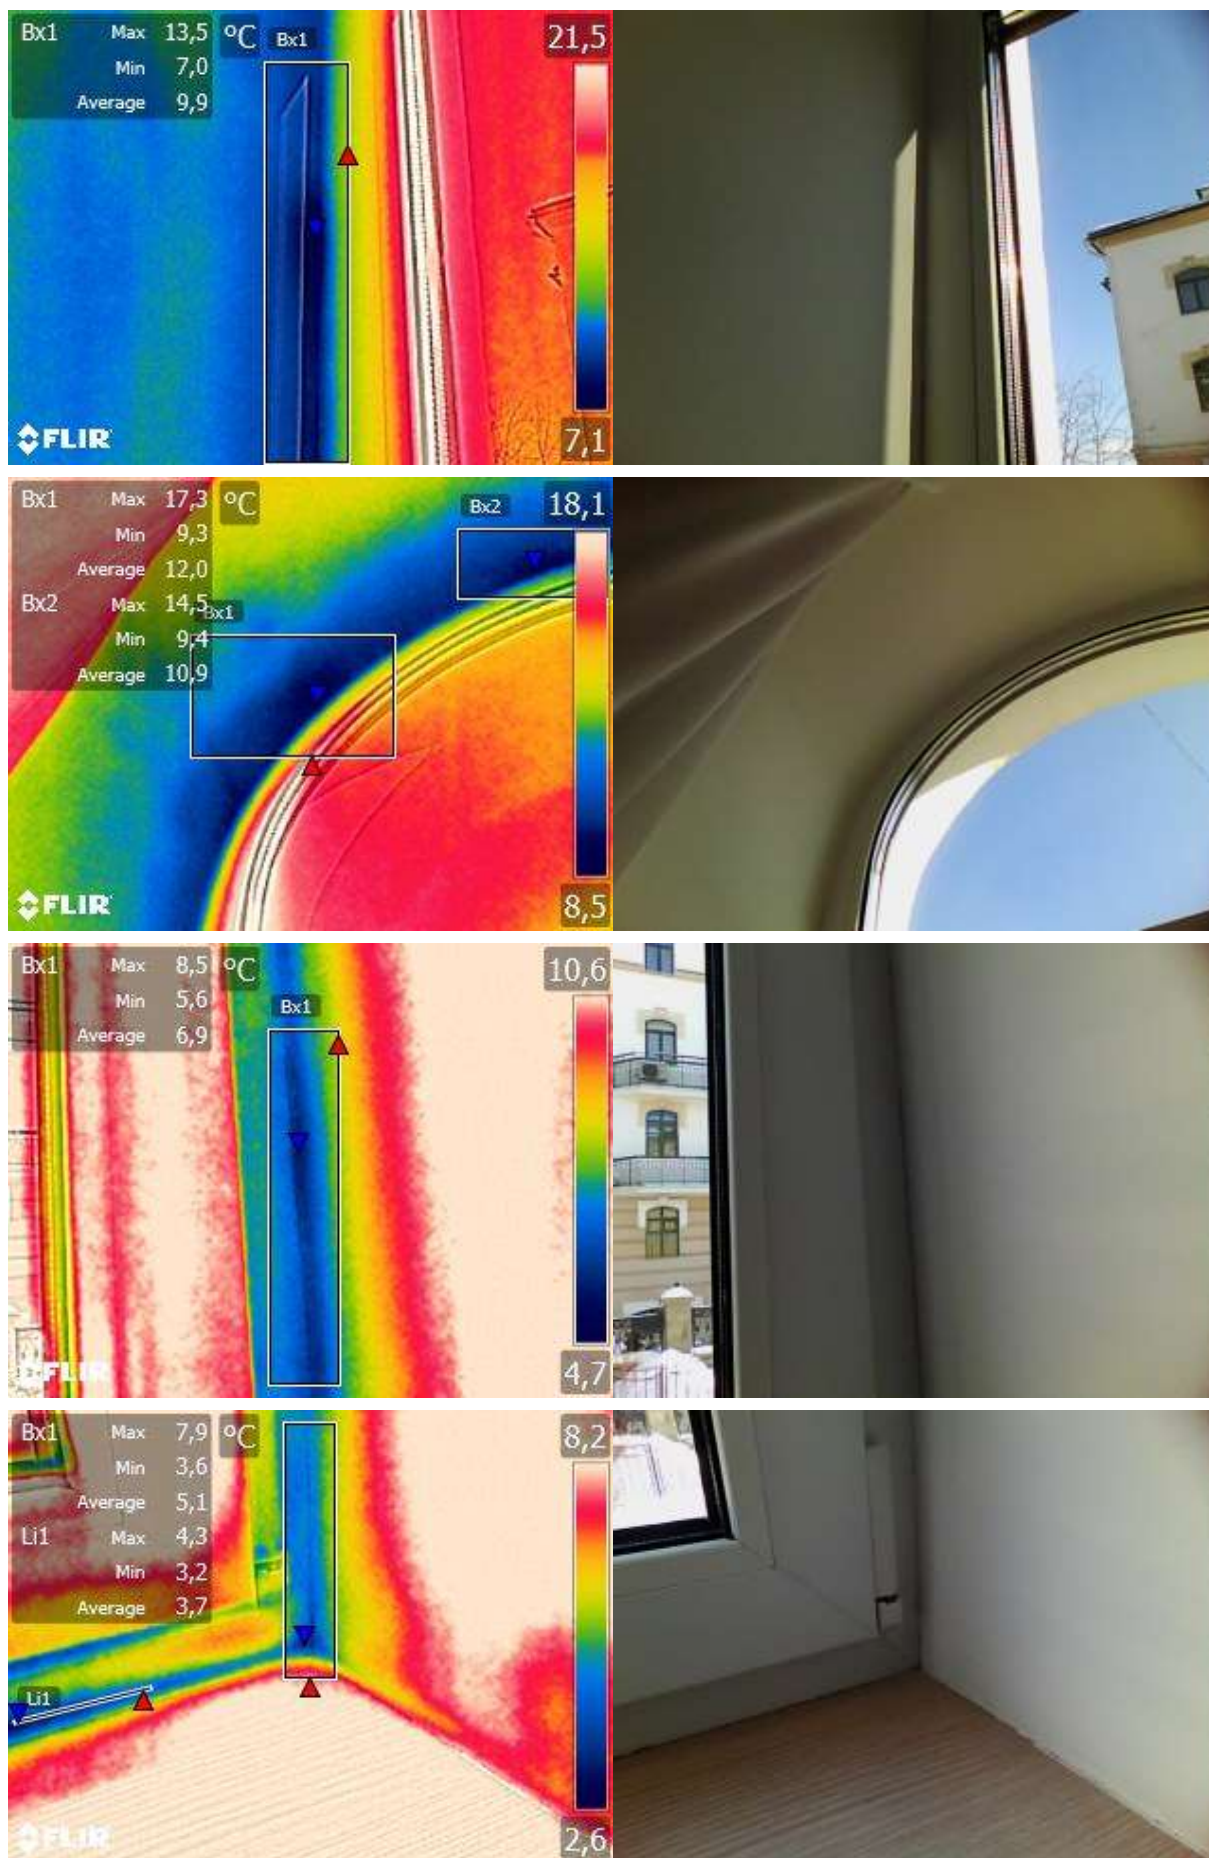

Выводы: Недостаточное количество или наличие неплотностей в монтажной пене вокруг оконного блока.

Нижний угол между фасадной и торцевой стеной

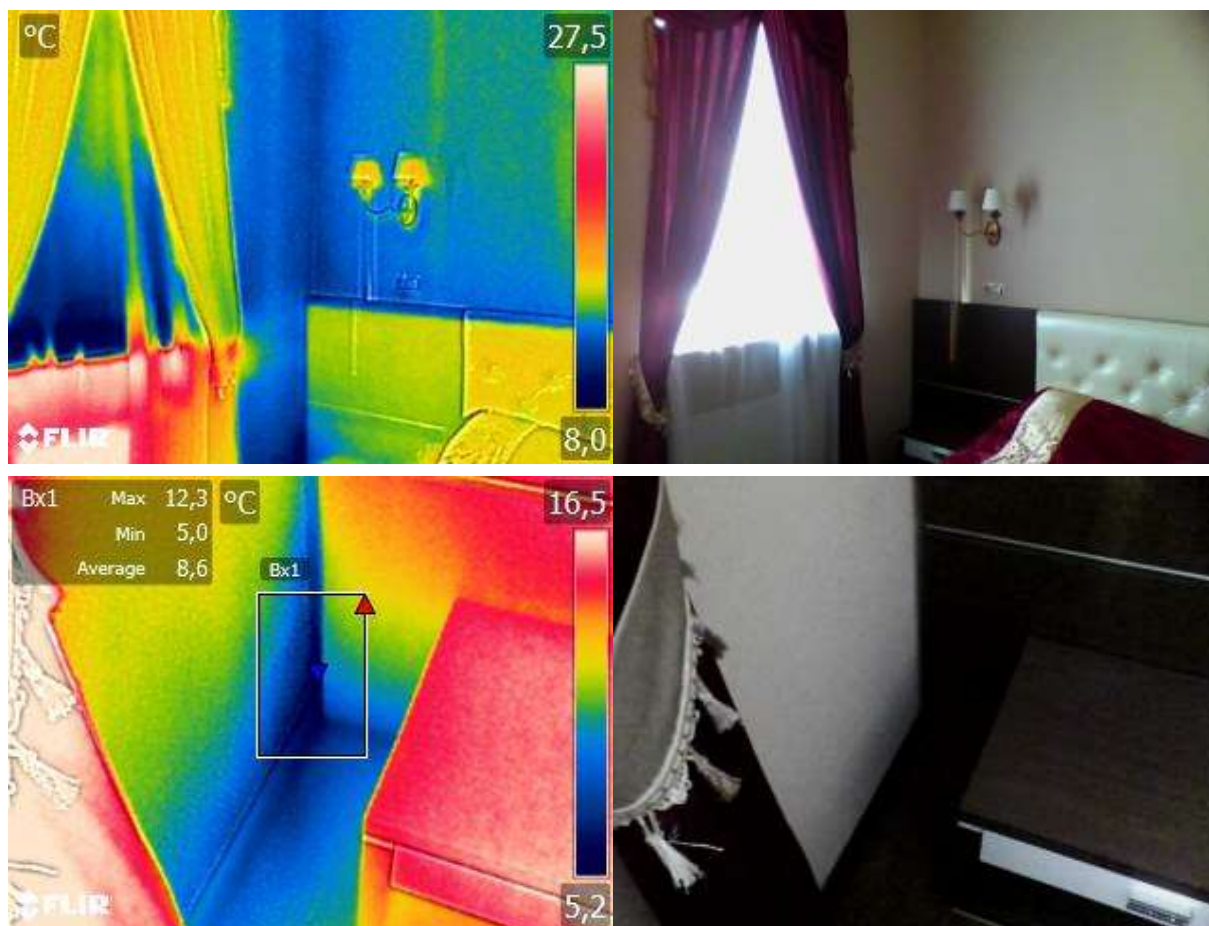


Выводы: Температура на поверхности стен в углу не соответствует п.5 ТКП 45-2.04-43-2006.

Номер 201

Температура в помещении +23 °С.








Правое окно




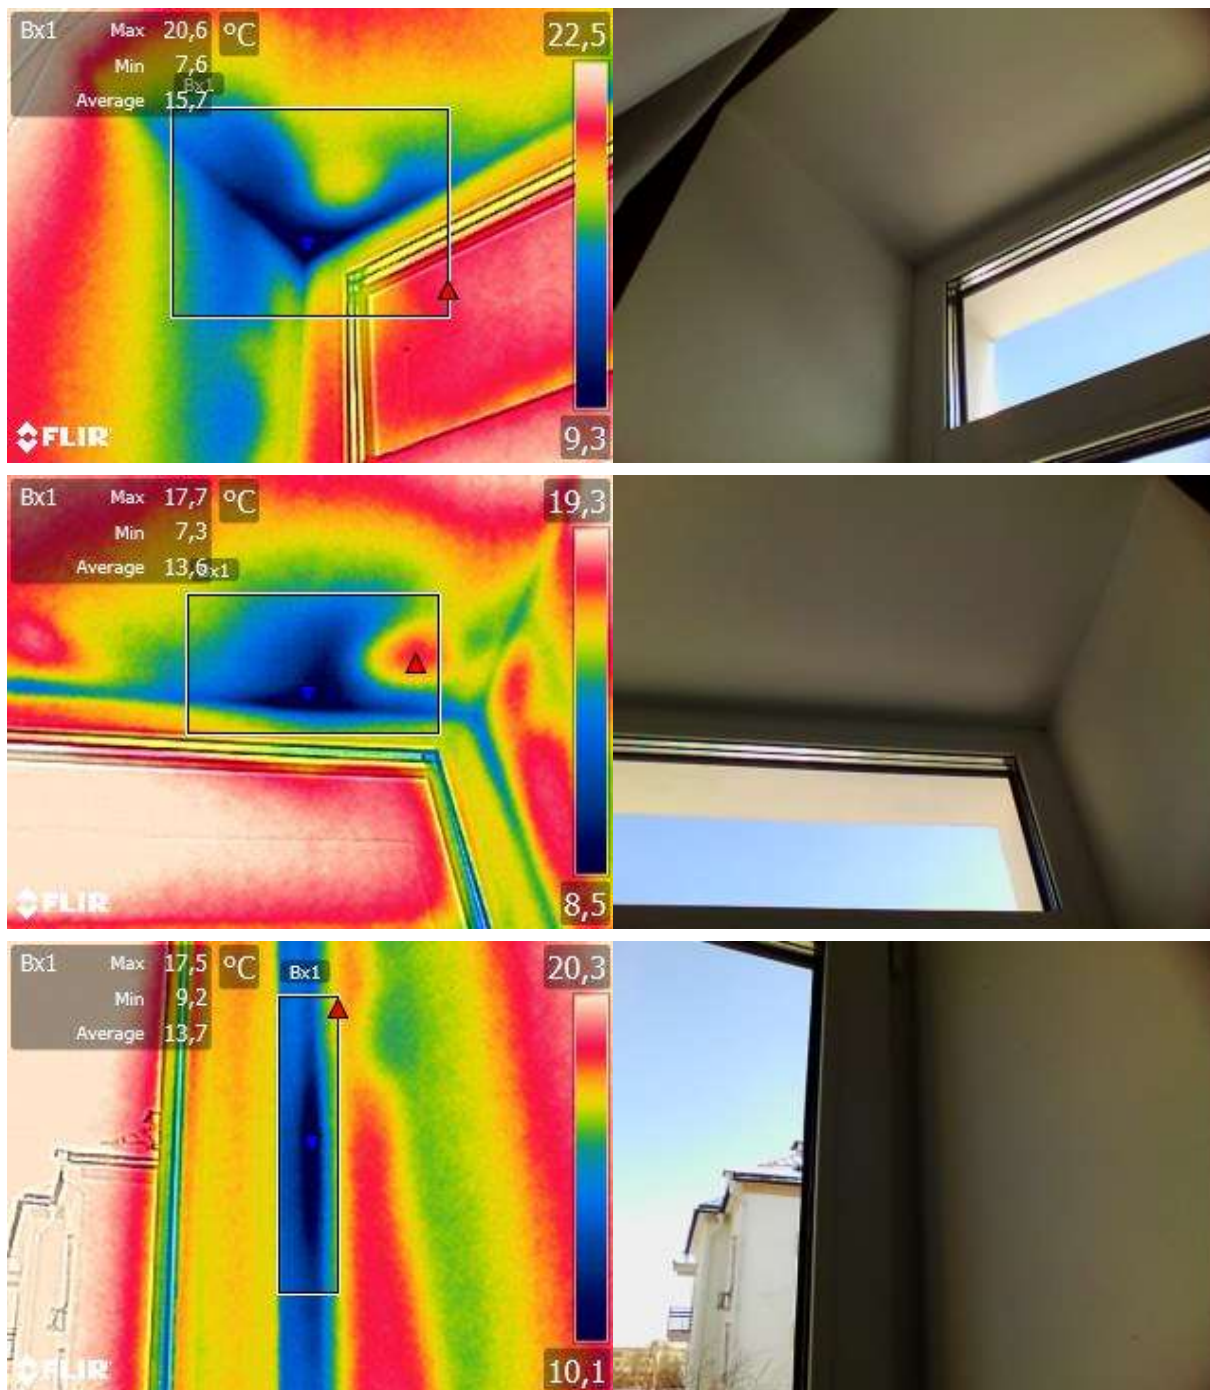


Выводы: Недостаточное количество или наличие неплотностей в монтажной пене вокруг оконного блока.

Левое окно

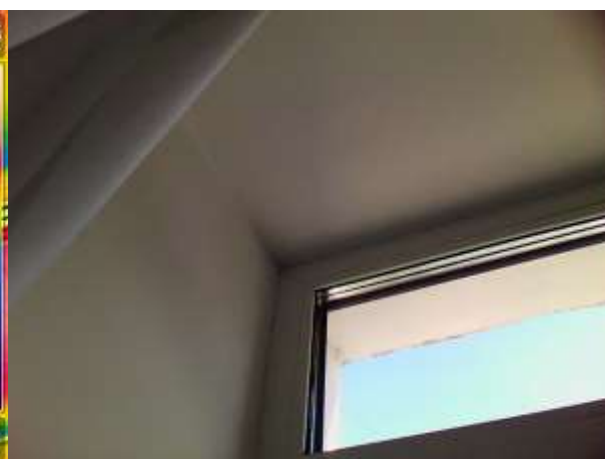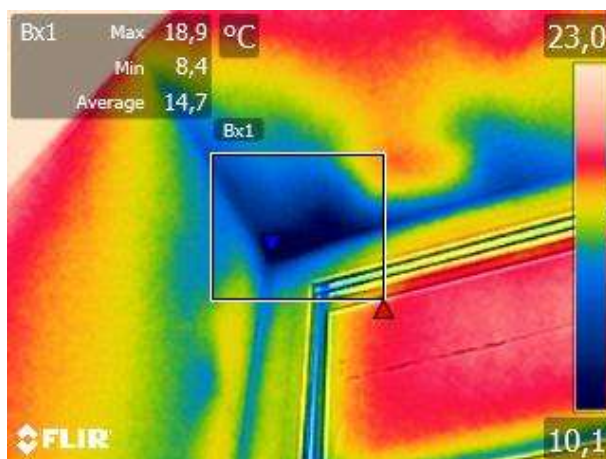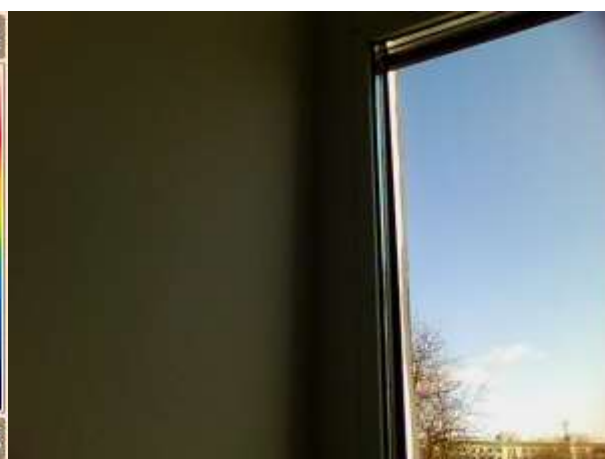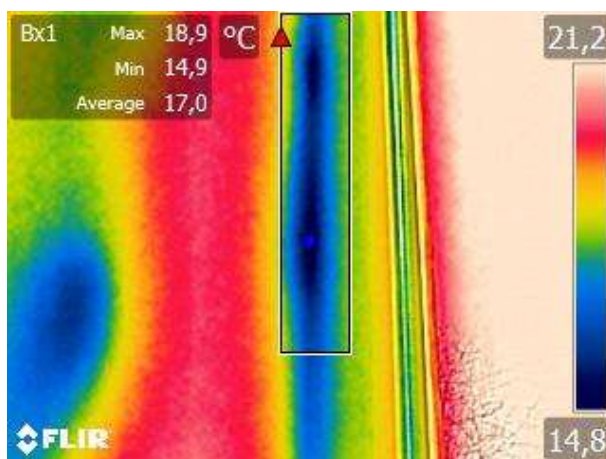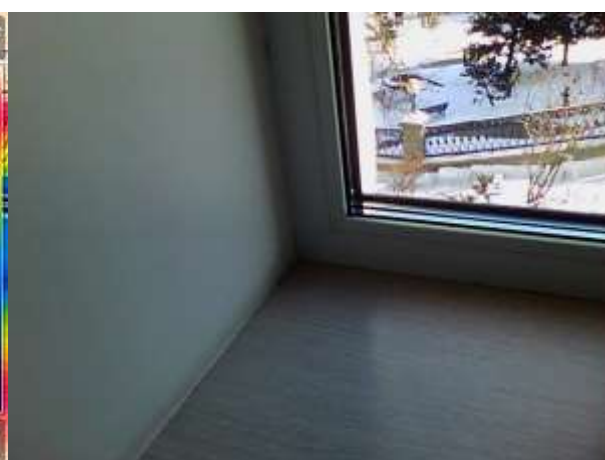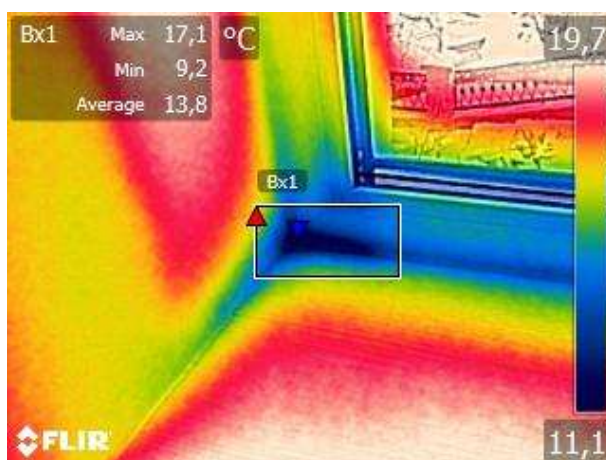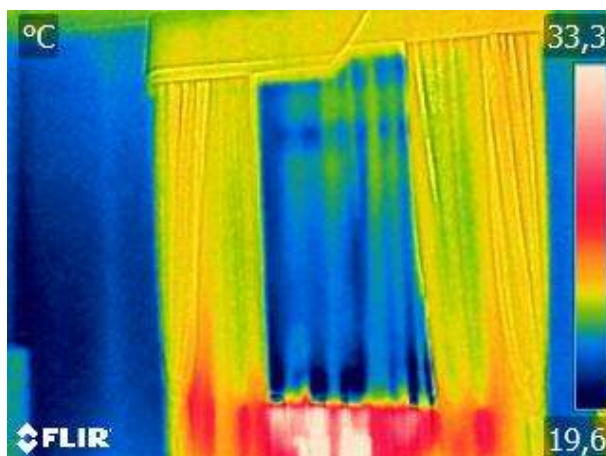

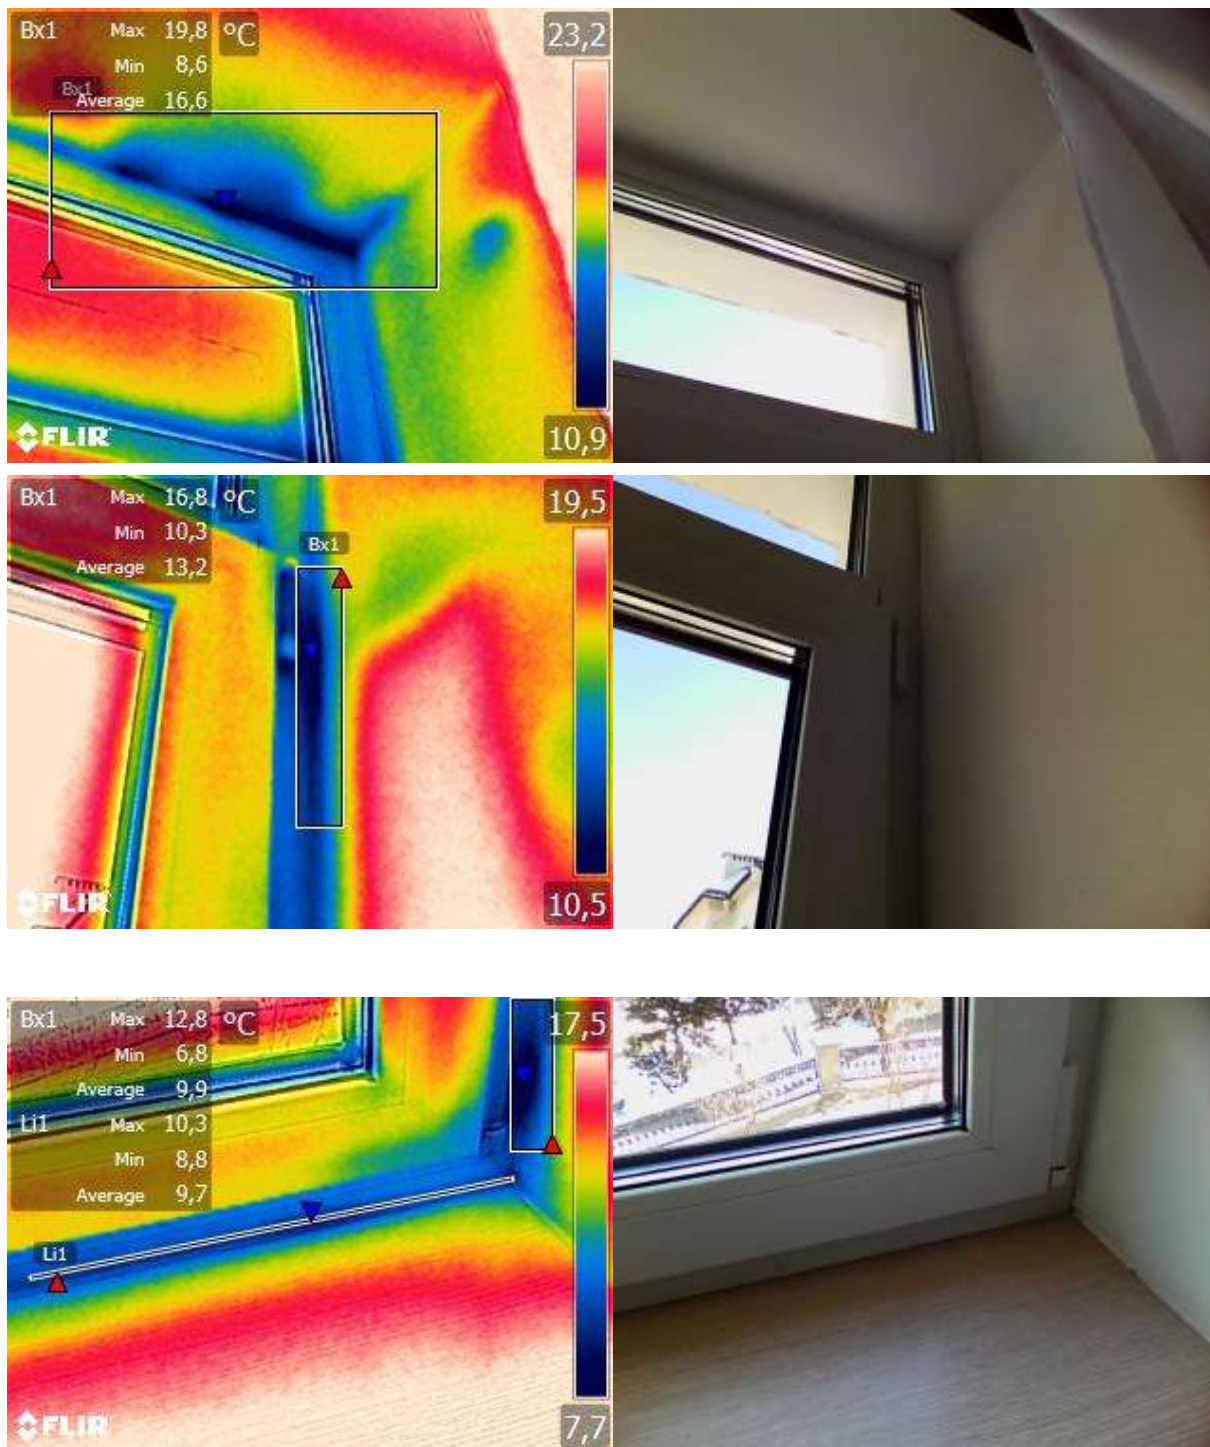

Выводы: Недостаточное количество или наличие неплотностей в монтажной пене вокруг оконного блока.

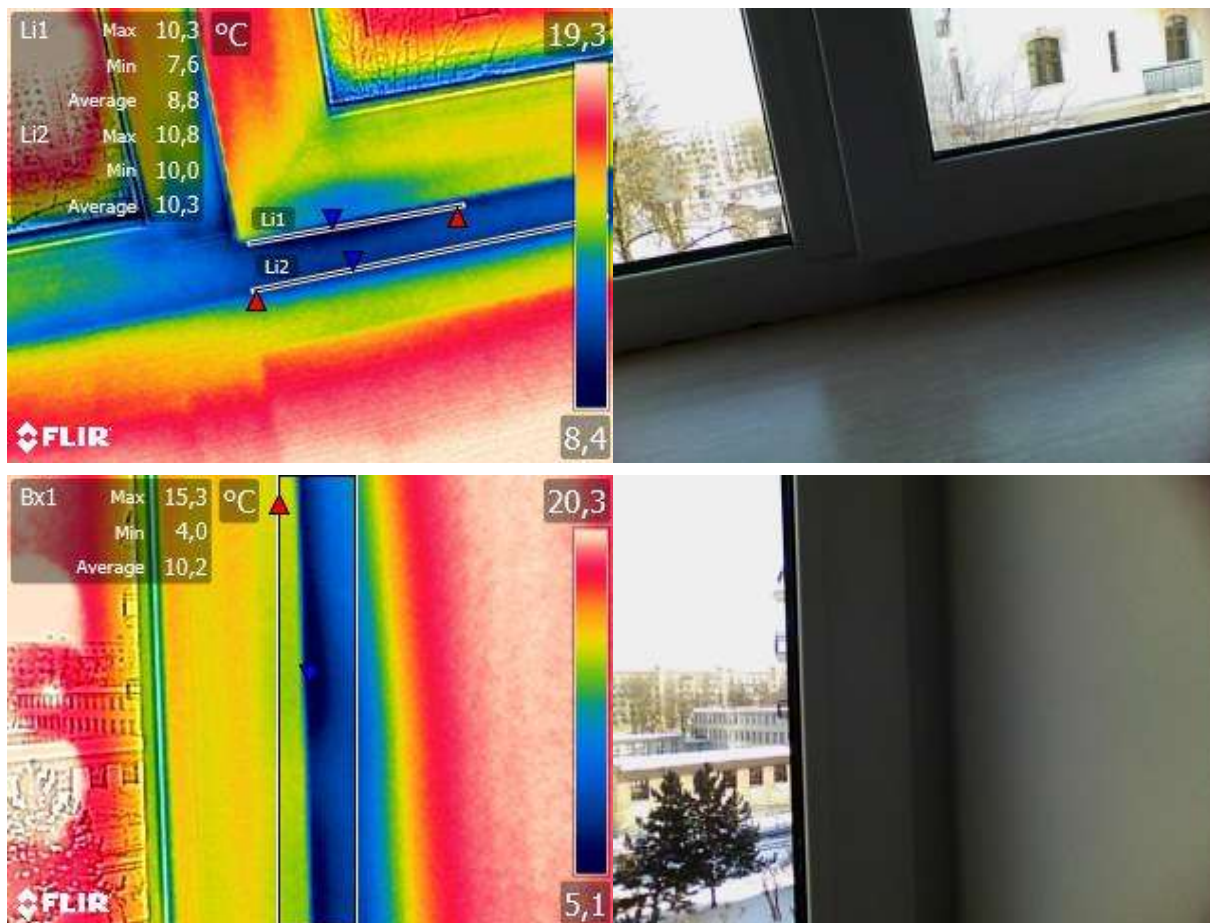

Выводы: Неплотно прижата средняя правая и нижняя левая части створки окна.

Выводы и рекомендации

1. Для приведения температурного режима ограждающих конструкций в соответствии с п. 5.12 ТКП 45-2.04-43-2006 необходимо:
 - 1.1 Заменить монтажную пену, заделать откосы по всем окнам.
 - 1.2 Заменить уплотнительные резинки, выполнить регулировку окон.
 - 1.3 Выполнить тепловую реабилитацию (нанесение тепловой изоляции) на наружные стены.
2. После выполнения указанных мероприятий выполнить тепловизионное обследование для определения их эффективности.